

XTOOL

MetalFab Laser Welder 1200W



빠른 시작 가이드

아이템 목록	01
--------	----

xTool MetalFab Laser Welder 1200W를 알아보세요	03
--	----

설치전의 준비	07
---------	----

xTool MetalFab Laser Welder 1200W를 설치하기	08
---	----

와이어 피더를 연결합니다	18
---------------	----

xTool MetalFab Laser Welder 1200W의 사용법	31
--	----

유지 보수	36
-------	----

* 원본 지침 번역

아이템 목록

본체의 구성물:



① 본체



② 열쇠



③ USB



④ 튜브(외경: 10 mm)




⑤ 전원케이블



전원 케이블은
제품이 배송되는
지역에 따라
다릅니다.



⑥ 공작물 감지 케이블

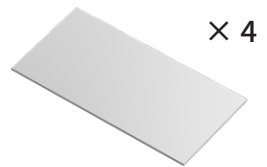

⑦ 304 스테인리스 스틸 시트
(두께: 2mm)

용접 토치의 구성물:



⑧ 용접 토치 크래들용 구성품



⑨ 절단 팁



⑩ 용접용 노즐 (자동 용접용)



⑪ 청소용 노즐



용접 헤드에 공장 출하 시 설치된 노즐은 일반적으로 와이어 충전 용접에 사용됩니다.



⑫ 렌즈 프로텍터(예비 부품)

와이어 피더의 구성물:




⑬ 와이어 피더



⑭ 와이어 피딩 튜브



⑮ 전선 피더 케이블

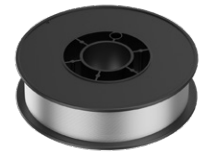

⑯ 스테인리스 스틸 와이어 1mm



⑰ 드라이브 롤 0.8mm/1.0mm



⑱ 드라이브 롤 1.2mm/1.6mm



⑲ 와이어 피딩 노즐 1.2 / 1.6



와이어 피딩 튜브에는 이미 0.8 / 1.0 와이어 피딩 노즐이 사전 설치되어 있습니다.


기타 도구:




⑳ 육각 키 2 mm



㉑ 육각 키 2.5mm

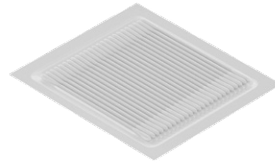

㉒ 등근 헤드 먼봉

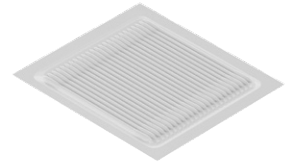

㉓ 끝이 뾰족한 먼봉

개인 보호 장비(PPE):



㉔ 1080nm 레이저 안전 고글



㉕ 내열 장갑

제품 설명서:




㉖ 안전 지침




㉗ 빠른 시작 가이드

xTool MetalFab Laser Welder 1200W를 알아보세요


본체 구조

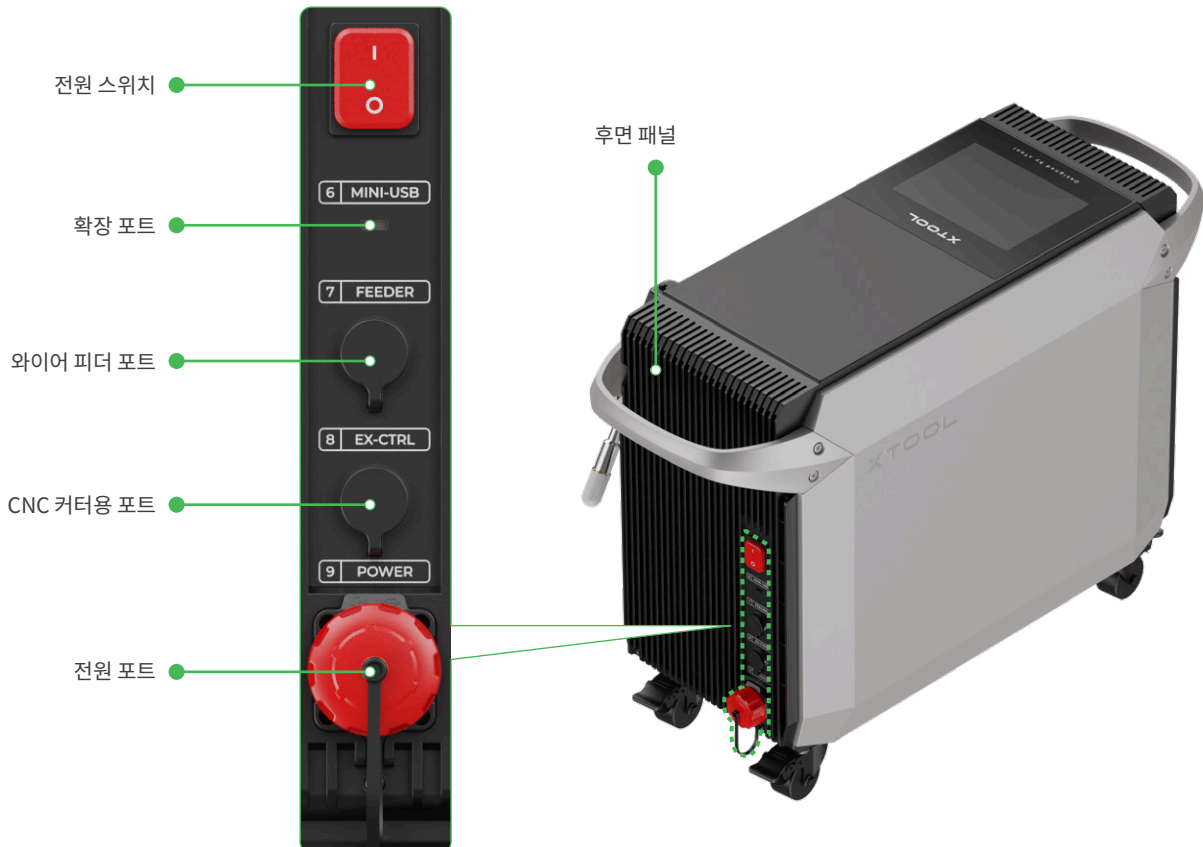

와이어 피더의 구조

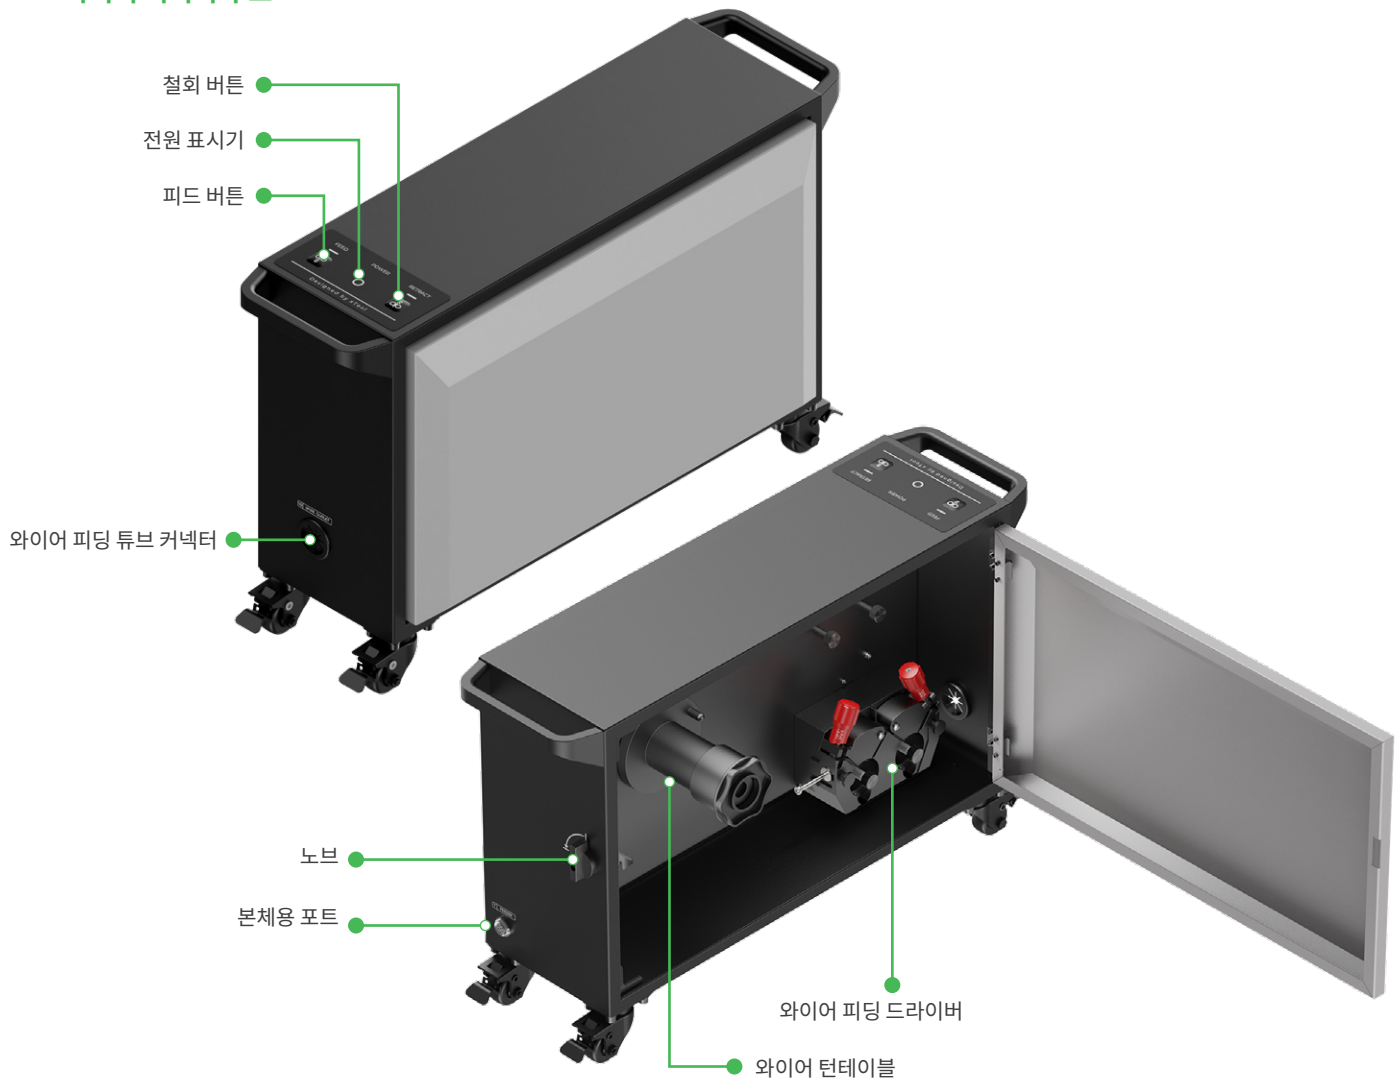

용접 토치의 구조

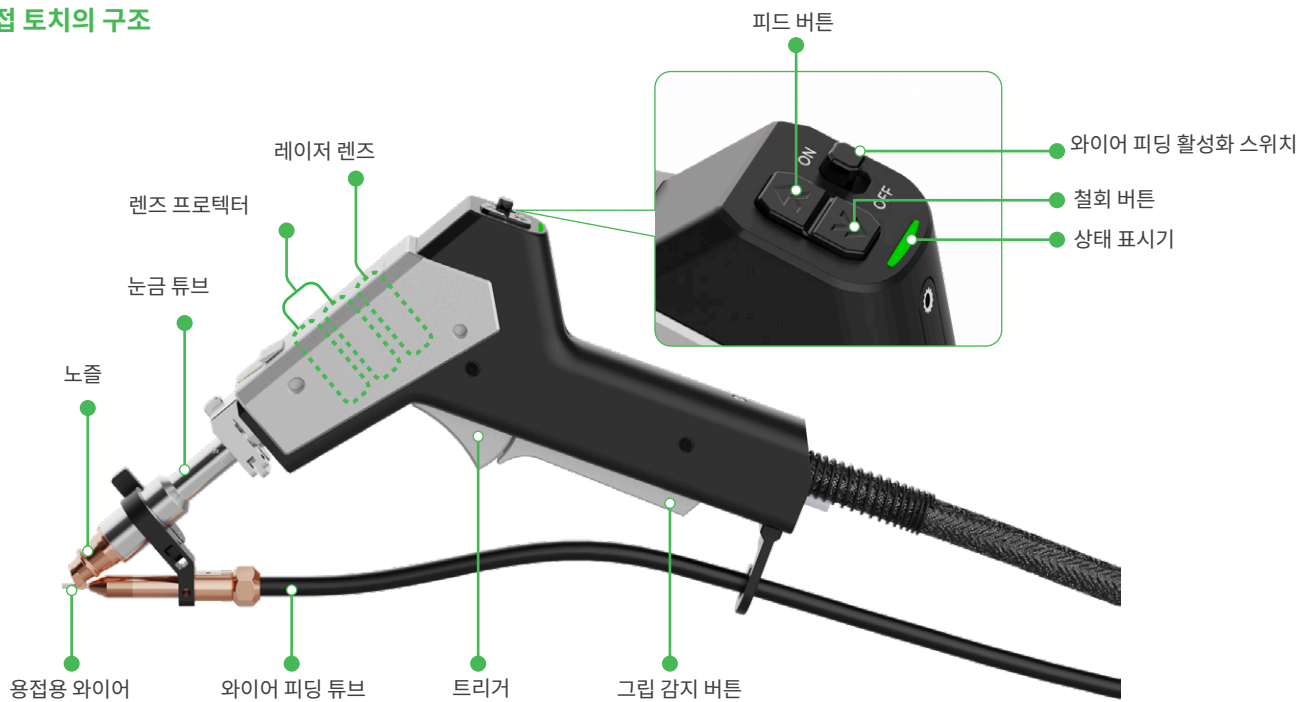

표시기 및 경보 설명



경보	상태 표시기	기기 상태
/	백색표시등	전원이 켜졌지만 레이저 방출 준비가 되지 않음. 다음과 같은 경우 장치는 레이저 빔을 방출할 수 없습니다. ■ 안전 인터록 루프가 닫혀 있지 않음 ■ 레이저링 기능이 활성화되어 있지 않음 ■ 그립 감지 버튼이 눌러져 있지 않음
	천천히 깜박이는 녹색	레이저 방출 준비 완료됨. 용접 헤드에서 트리거를 누르면 레이저 빔을 방출할 수 있습니다.
	녹색 점등	레이저 방출 중.
3회 연속 경고음	적색 불 켜짐	예외 발생 또는 장치 오작동.



본체와 용접 헤드의 표시기는 동기화되어 동일한 상태를 표시합니다.

제품 상세 정보


본체	모델	MHJ-K001-240
	치수(W × D × H)	327mm × 728mm × 512mm
	무게	38.2kg
	정격 전압	220V ~ 240V
	최대 부하 전류	21 A
	정격 전력	4200 W
	작동 온도	-10°C ~ +40°C
	보관 온도	-10°C ~ +60°C
	환경 습도	10% ~ 85%
	레이저 모듈의 냉각 방식	강제 공기 냉각
레이저	작업 모드	연속파(CW)/변조파(MW)
	레이저 파장	1080 ± 10nm
	출력 전력	1200 W
	용접 토치 케이블 길이	5 m
	용접 토치 케이블의 굽힘 반경	≥ 150mm
와이어 피더	치수(W × D × H)	232mm × 664mm × 417mm
	무게	13.2kg
	와이어 피딩 속도	2mm/s ~ 100mm/s
	작동 전압	24 V DC
	지원되는 와이어 스펴의 최대 무게	15kg
	지원되는 와이어 스펴의 최대 외경	300mm
	지원되는 와이어 스펴의 최대 두께	105mm
	지원되는 와이어 직경	0.8mm, 1.0mm, 1.2mm, 1.6mm
	와이어 피딩 튜브의 길이	3 m

설치전의 준비

전원 공급 장치

xTool MetalFab 레이저 용접기 1200W는 220V - 240V AC 전원 공급 장치가 필요하며 정격 전력 4200W에서 작동합니다. 전류 전달 용량이 25A 이상인 개별 분기 회로를 사용하는 것이 좋습니다.

전기 시설에 대한 요구 사항은 전원 케이블에 따라 다릅니다. 장비를 설치하기 전에 자격을 갖춘 전기 기술자에게 문의하여 현지 전기 규정에 따라 장비를 설치했는지 확인하세요.

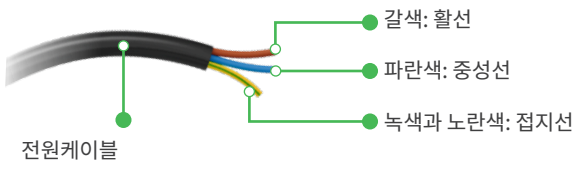미국 표준  NEMA 6-30P	■ NEMA 6-30R 콘센트 사용
기타 표준  전원케이블 갈색: 활성 파란색: 중성선 녹색과 노란색: 접지선	다음 방법 중 하나를 선택하세요: ■ 32A CEE 산업용 소켓(파란색, IP44 이상) 을 사용합니다 ■ 하드 와이어링 방법을 사용합니다 참고: 과부하 트립이나 케이블 과열을 방지하기 위해 16A 가정용 콘센트에 연결하지 마세요.



- 회로의 적재 능력을 미리 확인하세요. 장비를 일반 가정용 회로에 연결하지 마십시오. 그렇지 않으면 장비 및 회로가 손상될 수 있습니다.
- 용접기에 별도의 전원이 공급되는지 확인하세요. 동일한 회로에서 다른 고출력 장비와 같이 사용하지 마십시오.
- 안전을 위해 전원 공급 장치와 xTool MetalFab Laser Welder 1200W 사이에 25A 공기 회로 차단기를 설치하는 것이 좋습니다.

워크룸

작업실이 환기가 잘 되는지 확인하세요.

차폐 가스

xTool MetalFab Laser Welder 1200W는 차폐 가스를 사용해야 합니다. 지원되는 가스 유형에는 질소 및 아르곤이 포함되며 가스 순도는 99.99% 이상이어야 합니다. 요구 사항을 충족하는 가스 실린더 또는 가스 발생기(제공되지 않음)를 준비하세요.

레이저 용접, 용접 비드 청소 및 레이저 커팅에는 차폐 가스 공급에 대한 요구 사항이 다릅니다.

레이저 용접	유량: 15L/min - 30L/min
용접 비드 청소	
레이저 커팅	가스 압력: 600kPa - 800kPa




■ 레이저 용접이나 용접 비드 청소를 하려면 가스용 유량계를 추가로 준비해 주세요:



(참고용)

■ 레이저 커팅을 하려면 가스 감압 밸브를 추가로 준비해 주세요:

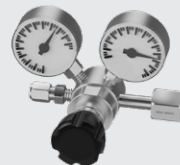


(참고용)

xTool MetalFab Laser Welder 1200W를 설치하기

케이블 연결의 다이어그램

xTool MetalFab Laser Welder 1200W 설치 완료 효과는 다음과 같습니다. 자세한 단계별 지침에 따라 설치하세요.

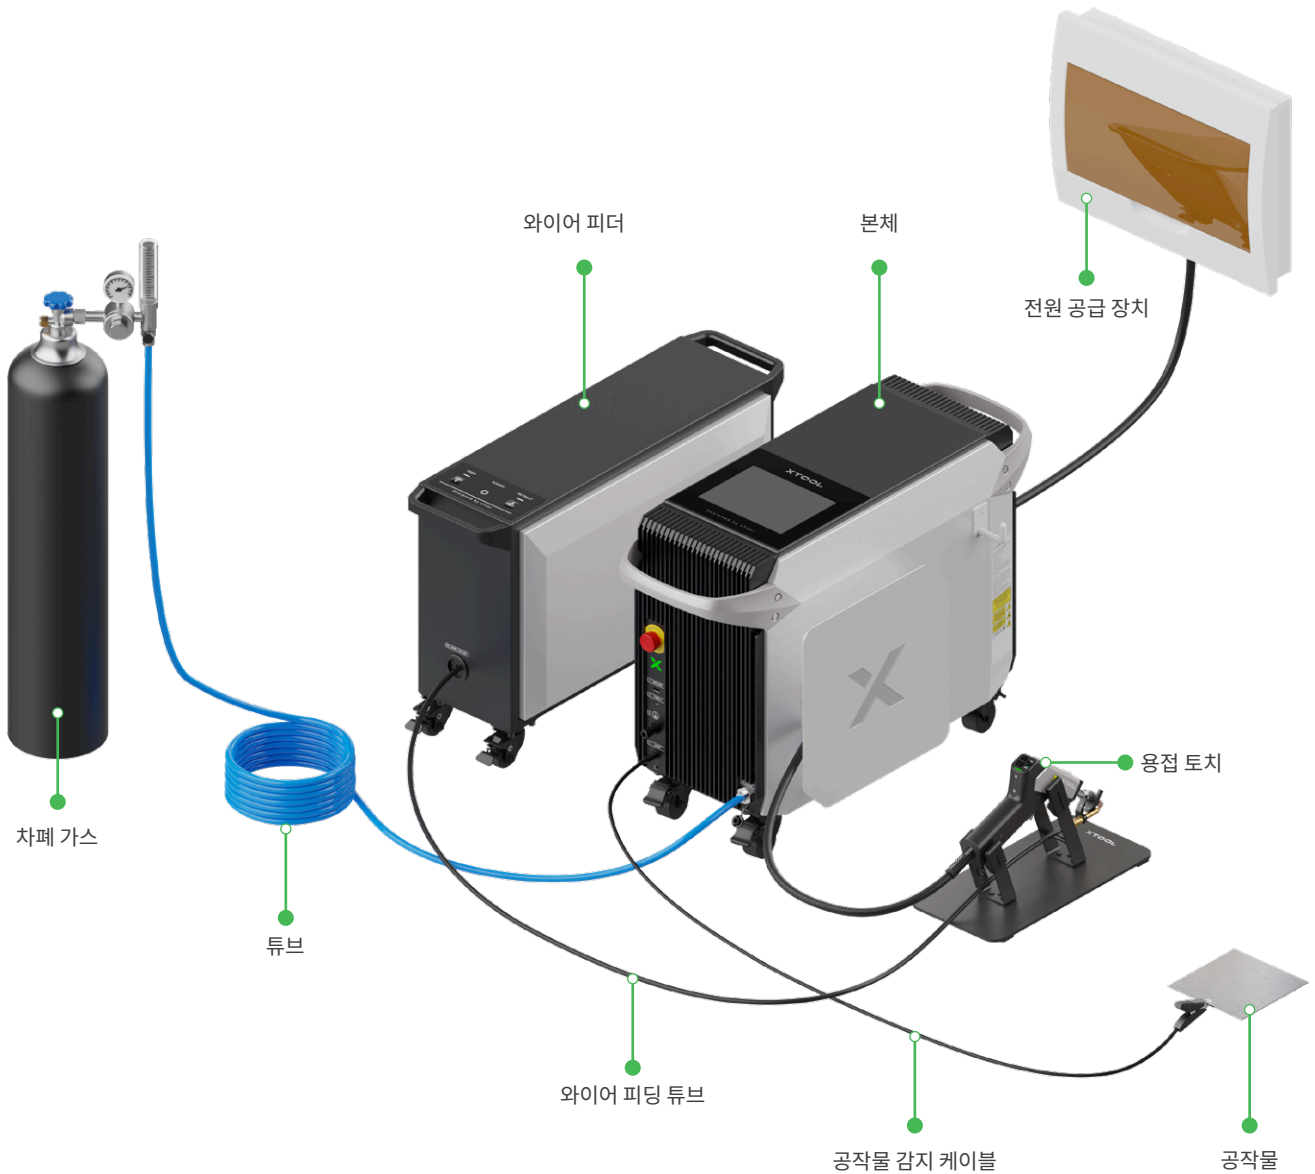

1 본체를 배치합니다



① 본체

본체를 적절한 장소에 놓고 통풍과 방열을 잘 하기 위해 앞뒤로 10cm 이상의 간격을 두세요. 하단 4개의 바퀴가 있는 페달을 밟아 본체를 제자리에 고정합니다.



캐스터 휠을 잠금합니다

2 차폐 가스 실린더를 연결합니다




④ 튜브(외경: 10 mm)



차폐 가스 실린더(미제공)

(1) 튜브의 한쪽 끝을 본체에 있는 차폐 가스 주입구에 삽입합니다.

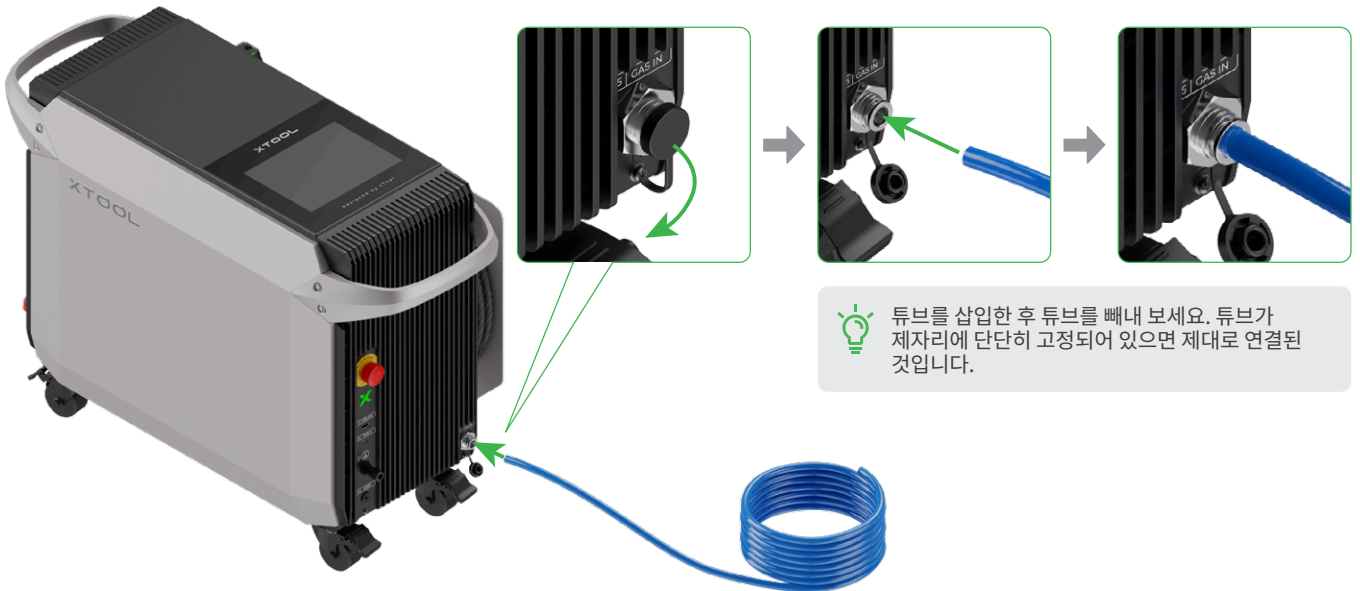


💡 튜브를 삽입한 후 튜브를 빼내 보세요. 튜브가 제자리에 단단히 고정되어 있으면 제대로 연결된 것입니다.



튜브를 제거하려면 차폐 가스 주입구의 콜릿을 누른 채 튜브를 당겨 빼냅니다.


(2) 차폐 가스 실린더(또는 가스 발생기)에 가스 레귤레이터를 설치합니다.

(여기는 실린더에 가스 유량계를 설치하는 것을 예로 들었습니다.)

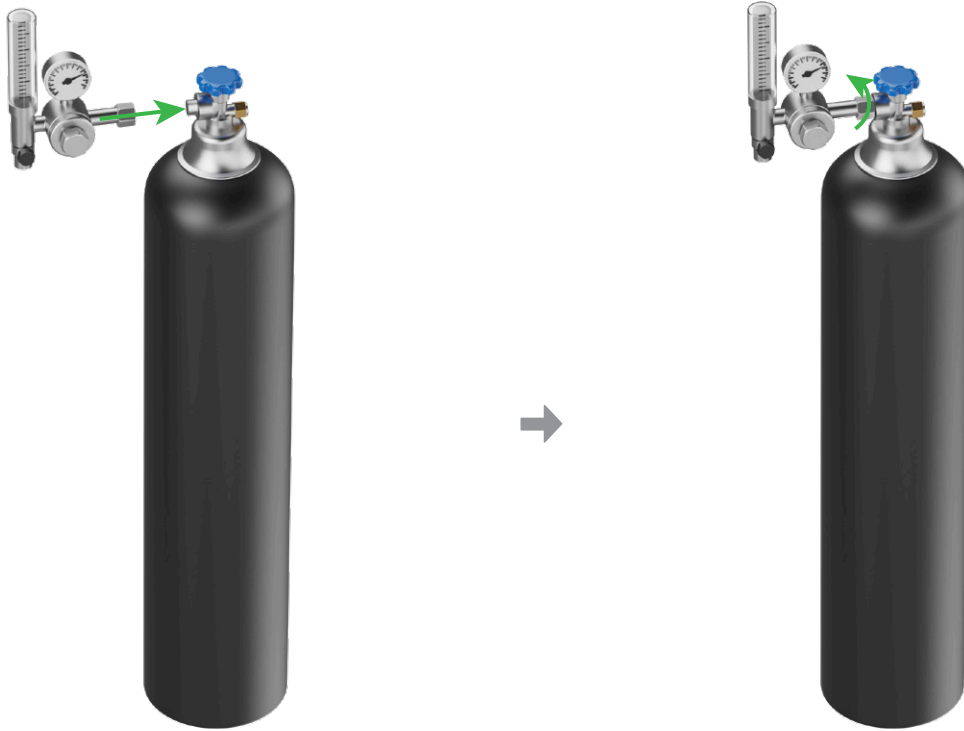

가스 누출을 방지하기 위해 너트를 조입니다.

(3) 튜브의 다른 쪽 끝을 가스 실린더(또는 가스 발생기)에 연결합니다.

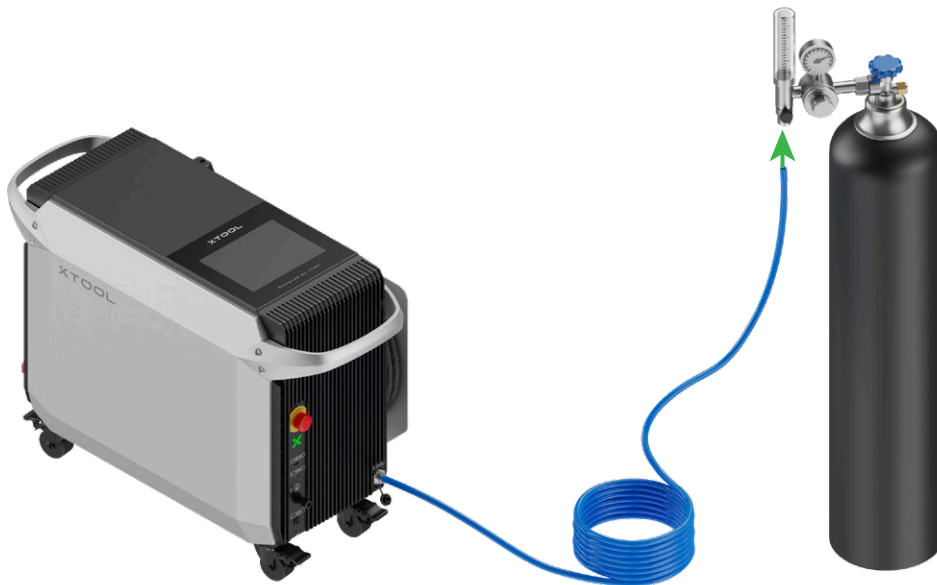


가스 실린더의 밸브를 잠시 열지 말고 가공해야 할 때 밸브를 엽니다.

3 용접 토치를 배치합니다



용접 토치 크래들을 조립합니다.

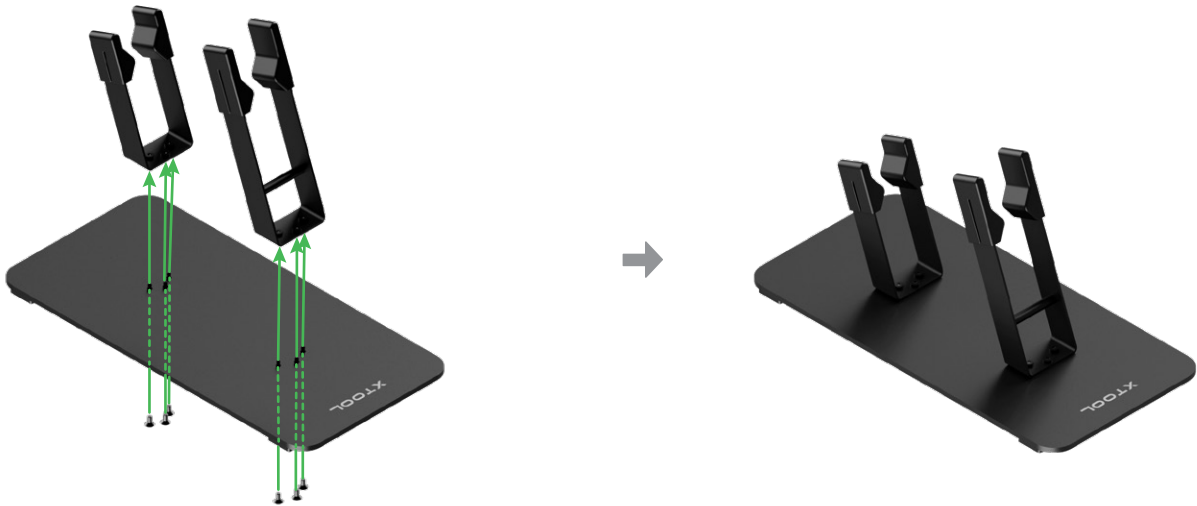

용접 토치를 크래들에 놓습니다.




4 공작물 감지 케이블 연결합니다



⑥ 공작물 감지 케이블

커넥터 끝을 공작물 감지 케이블용 포트에 삽입하고 다른 쪽 끝을 가공할 공작물 또는 공작물과 연결된 전도성 작업대에 끼웁니다.

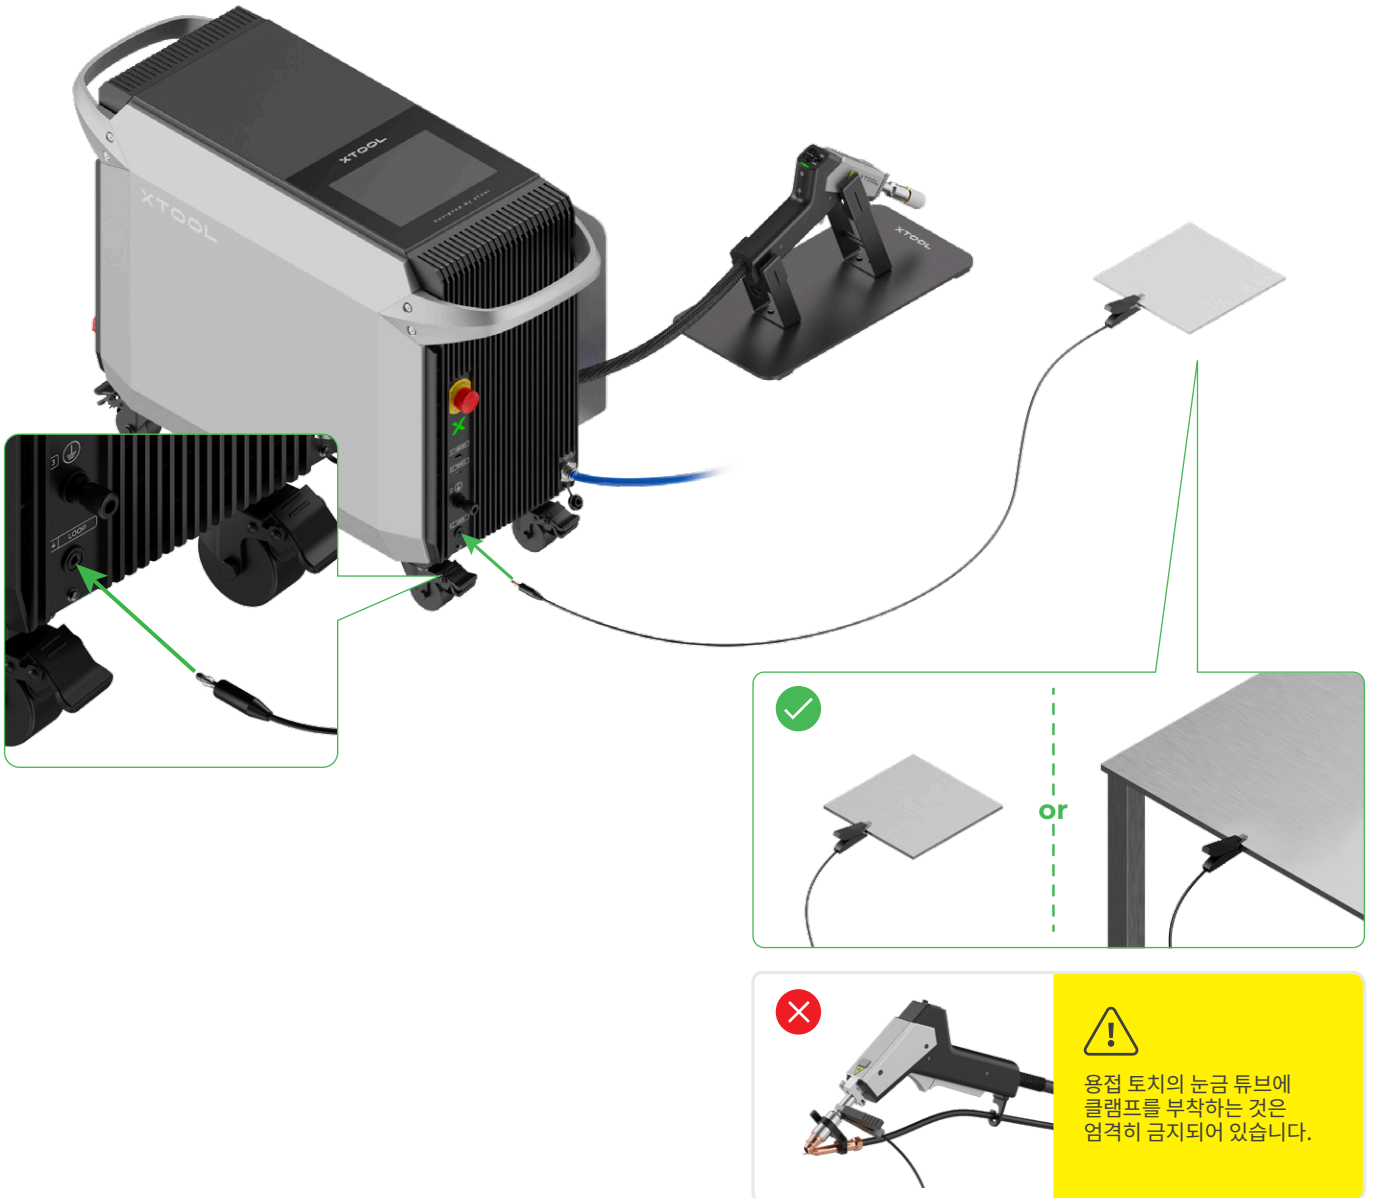

안전 인터록 루프

용접 토치, 공작물, 본체 사이에 안전 인터록 루프가 있습니다. 용접 토치가 공작물과 접촉할 때만 이 안전 인터록 루프가 닫히고 레이저가 빛을 낼 수 있습니다.

5 전원 공급 장치에 연결합니다



⑤ 전원케이블




전원 케이블의 연결 방법은 표준에 따라 다릅니다. 다음 지침은 미국 표준 전원 케이블에만 적용됩니다. 다른 표준의 전원 케이블은 전문 전기 기술자가 현지 전기 규격에 따라 연결해야 합니다.



- 회로의 적재 능력을 미리 확인하세요. 장비를 일반 가정용 회로에 연결하지 마십시오. 그렇지 않으면 장비 및 회로가 손상될 수 있습니다.
- 안전을 위해 전원 공급 장치와 xTool MetalFab Laser Welder 1200W 사이에 25A 공기 회로 차단기를 설치하는 것이 좋습니다.

전원 케이블의 원형 커넥터를 본체에 연결하고 다른 쪽 끝을 전원 공급 장치에 연결합니다.

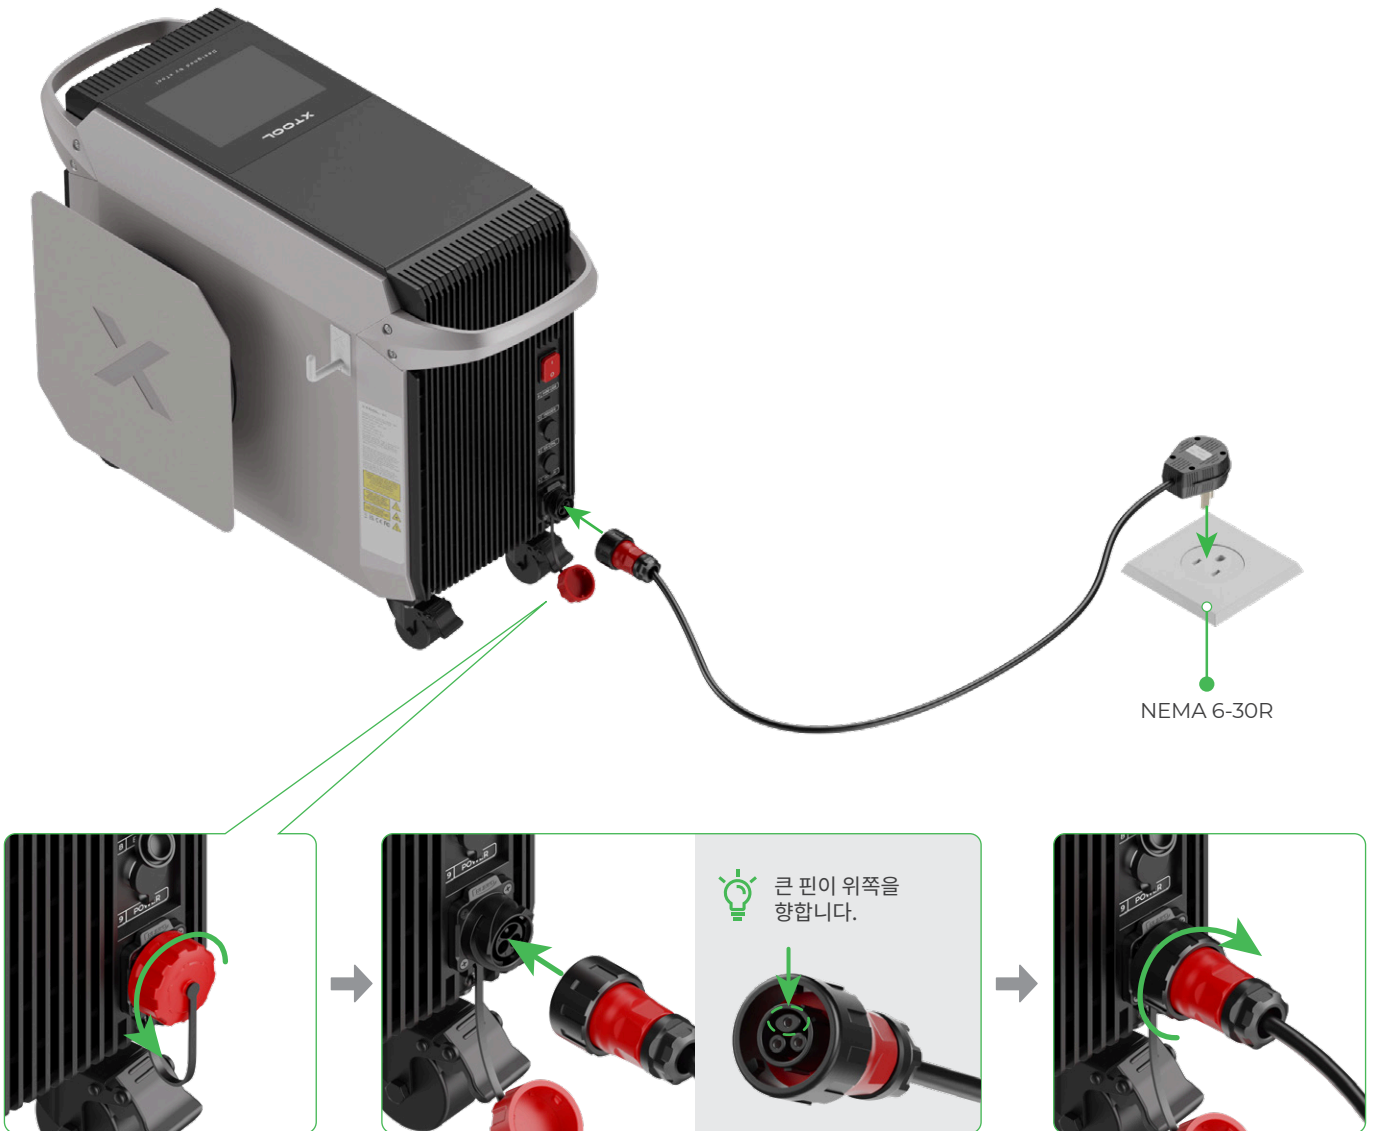

받은 전원 케이블의 커넥터에 PUSH 버튼이 있는 경우 커넥터를 전원 포트에 직접 끼웁니다. 커넥터를 제거하려면 PUSH 버튼을 길게 누른 상태에서 커넥터를 잡아당겨 빼냅니다.




설비가 접지되어 있는지 확인합니다. 회로에 접지선(제공되지 않음)이 없는 경우 접지선을 준비하여 한쪽 끝을 본체의 접지봉에 연결하고 다른 쪽 끝을 접지물에 연결하십시오.



접지선을 접지봉의 금속 부분에 연결합니다.


6 비상 정지 버튼을 확인합니다

비상 정지 스위치가 해제되었는지 확인하십시오. 스위치를 누른 경우에는 돌려서 해제하십시오.

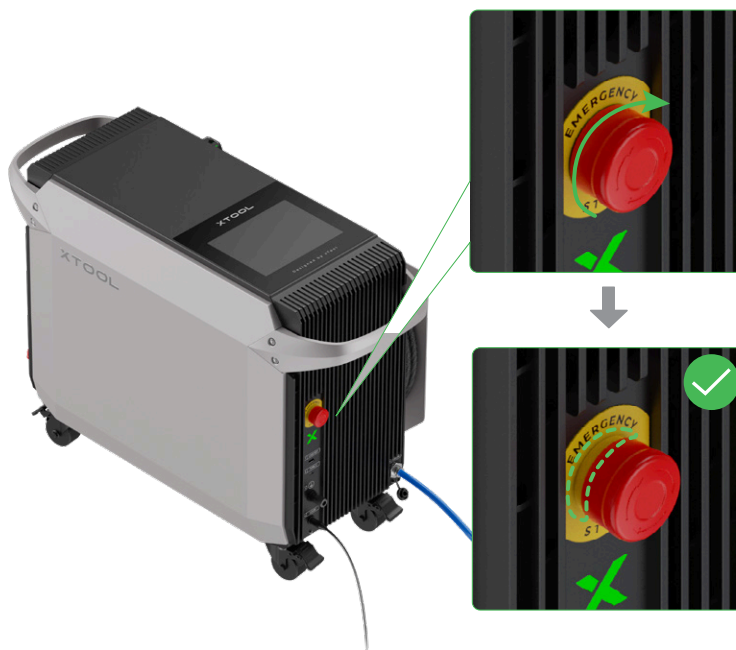

비상 정지 스위치

비상 상황이 발생하면 비상 정지 버튼을 눌러 레이저 모듈을 차단하고 레이저 방출을 중지할 수 있습니다.

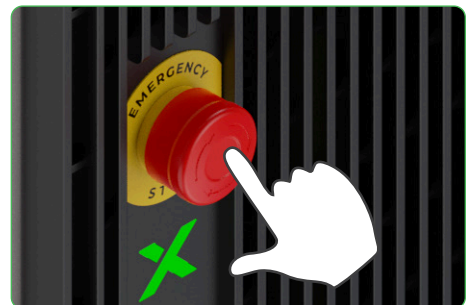

긴급 상황을 처리한 후 비상 정지 스위치를 돌려 재설정할 수 있습니다.

7 키를 삽입합니다



키를 지정된 포트에 삽입합니다.



이 키는 접근 제어 키 또는 원격 인터록 커넥터로 사용할 수 있습니다.

■ 접근 제어 키

키를 제거하면 기기의 가공 및 관련 기능을 비활성화할 수 있습니다.

■ 인터록 커넥터


자세한 지침은 QR 코드를 스캔하거나 링크를 통해 참조하세요.



support.xtool.com/article/1367

8 전원 켜기

본체 후면 패널의 전원 스위치를 켜서 눌러 장치를 켭니다.

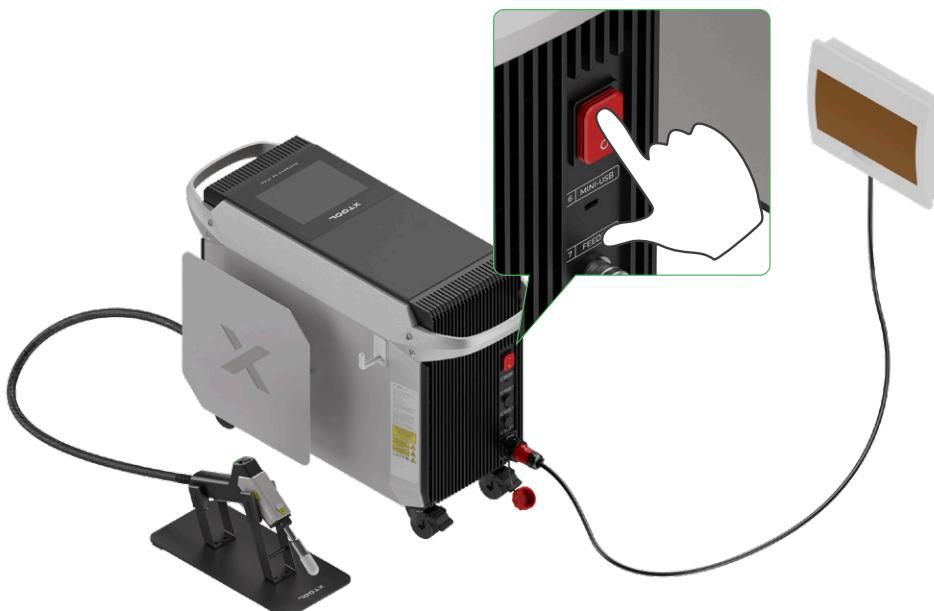

9 장치 잠금 해제

(1) 장치를 처음 켜면 안전 교육 영상을 시청하기 위한 QR 코드가 터치 스크린에 표시됩니다. QR 코드를 스캔하거나 s.xtool.com/doc/hj/si를 방문하여 안전 교육 동영상 시청하세요.

xTool MetalFab Laser Welder 1200W Safety Training

- The xTool MetalFab Laser Welder 1200W uses a 1200W invisible light source. To ensure safe operation and avoid potential hazards caused by improper use, please carefully watch the training video before operation.
- After watching the complete video, you can obtain the corresponding unlock password by entering the device's SN.

1. Scan the QR code on the left or directly visit the following URL to view the safety training video.

<https://s.xtool.com/doc/hj/si>

2. After completing the training, enter the device SN below to obtain the startup password.

MHJK001240241225H123456

Enter the password

(2) 동영상 시청이 완료된 후 장치의 터치 스크린에 표시된 SN 코드를 웹창에 입력하여 장치의 잠금 해제 비밀번호를 생성합니다.

xTool MetalFab Laser Welder 1200W Safety Training

- The xTool MetalFab Laser Welder 1200W uses a 1200W invisible light source. To ensure safe operation and avoid potential hazards caused by improper use, please carefully watch the training video before operation.
- After watching the complete video, you can obtain the corresponding unlock password by entering the device's SN.

1. Scan the QR code on the left or directly visit the following URL to view the safety training video.

<https://s.xtool.com/doc/hj/si>

2. After completing the training, enter the device SN below to obtain the startup password.

MHJK001240241225H123456

Enter the password

Safety training completed

You have fully watched the device tutorial and can now enter the device's SN to obtain the password.

Please enter the device SN

The device SN is displayed on the Metal Welder interface. Please enter them below and click (Generate Password)

Cancel Generate Password

(3) 장치의 터치스크린에서 '잠금 해제 비밀번호 입력'을 탭합니다. 획득한 비밀번호를 입력하여 장비를 잠금 해제할 수 있습니다.

xTool MetalFab Laser Welder 1200W Safety Training

- The xTool MetalFab Laser Welder 1200W uses a 1200W invisible light source. To ensure safe operation and avoid potential hazards caused by improper use, please carefully watch the training video before operation.
- After watching the complete video, you can obtain the corresponding unlock password by entering the device's SN.

1. Scan the QR code on the left or directly visit the following URL to view the safety training video.

<https://s.xtool.com/doc/hj/si>

2. After completing the training, enter the device SN below to obtain the startup password.

MHJK001240241225H123456

Enter the password

Please enter an 8-digit password

1	2	3	0
4	5	6	
7	8	9	⌫

Back Confirm



모든 사용자가 설비를 사용하기 전에 안전 교육 동영상을 시청해야 합니다. QR 코드를 스캔하거나 링크를 통해 동영상을 시청할 수 있습니다.



s.xtool.com/doc/hj/si


10 용접 토치의 초점을 보정합니다

(1) 터치스크린의 홈 페이지에서 '시스템 설정'을 탭하고 '용접 토치 기준 눈금'이 실제 용접 토치 눈금과 일치하는지 확인하세요. 일치하면 교정할 필요가 없고, 일치하지 않으면 (2)단계로 이동합니다.

Machine information		Machine settings
Standard mode	Device name	xTool MetalFab Laser Welder 1200W
	Machine serial number	MHJK001240241225H123456
Advanced mode	Laser module serial number	LX2BDJB02972
	Machine firmware version	V40.70.001.2425.01
Technique library	Screen firmware version	40.70.001.2540.01.B01
Machine status	Laser control firmware version	40.70.001.2622.01.B01
	Welding head firmware version	40.70.001.2722.01.B06
Wire feeder	Wire feeder firmware version	40.211.001.5022.01.B07
	Focus scale reference	-1

눈금이 일치해야 합니다

(2) 패스너를 열고 눈금 튜브를 밀거나 당겨서 터치스크린에 표시된 기준 눈금과 일치하도록 합니다.

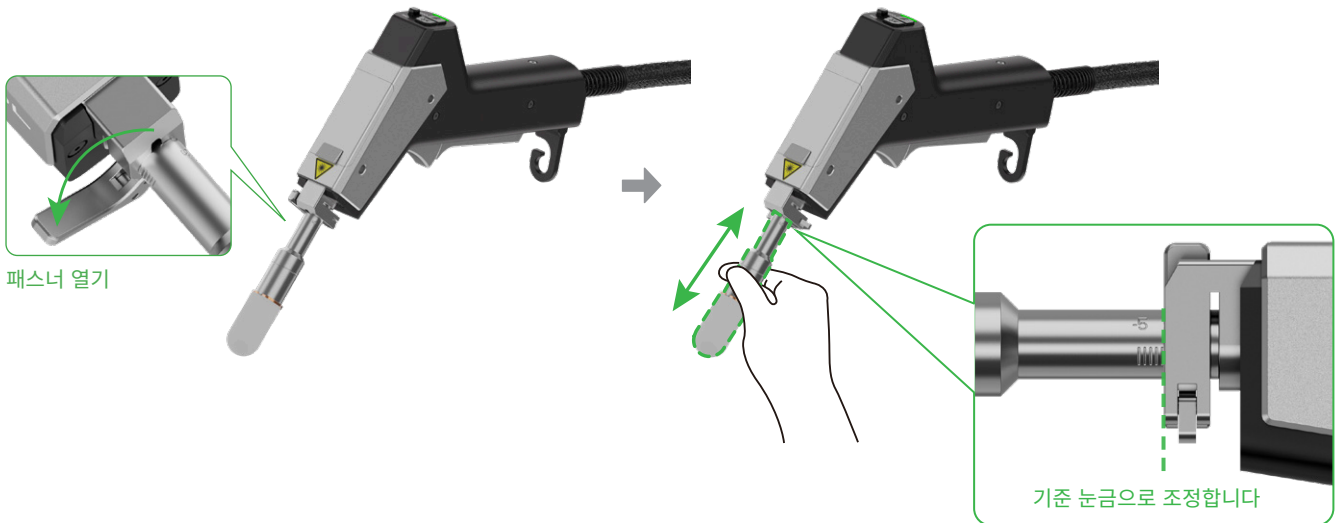

와이어 피더를 연결합니다



와이어 피더는 레이저 용접하는 데만 사용되며 용접 비드 청소나 레이저 커팅에는 필요하지 않습니다.

1 와이어 피더를 배치합니다



⑬ 와이어 피더

와이어 피더를 적절한 장소에 배치하고 고정합니다. 후속 작업을 용이하게 하기 위해 와이어 피더를 본체 왼쪽에 배치하는 것이 좋습니다.

같은 쪽에서

캐스터 휠을 잠금합니다

2 본체에 연결합니다





⑮ 전선 피더 케이블

와이어 피더와 본체 뒷면에 와이어 피더 케이블을 삽입하여 와이어 피더와 본체를 연결합니다.



와이어 피더 케이블의 양쪽 끝에는 동일한 커넥터가 있습니다. 둘을 구분할 필요가 없습니다.

후면
커넥터

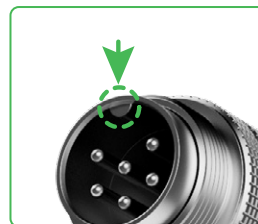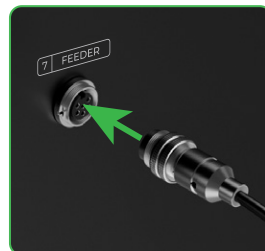

내벽의 작은 돌출부가
위를 향해 커넥터를
삽입합니다.

3 드라이브 롤을 설치합니다



⑰ 드라이브 롤
0.8mm/1.0mm



⑱ 드라이브 롤
1.2mm/1.6mm




본 지침은 1mm 가이드 레일에 1mm 용접용 와이어 설치(증정)를 예로 합니다.



드라이브 롤의 사양을 확인하는 방법


각 드라이브 롤에는 두 개의 레일이 있으며, 각 레일의 사양은 레일에 인접하지 않은 단면에 표시되어 있습니다. 드라이브 롤을 와이어 피딩 드라이버에 설치하면 안쪽 레일은 와이어를 안내하는 데 사용되며 바깥쪽에는 레일 사양이 표시됩니다.

와이어 가이드 레일은 1mm입니다

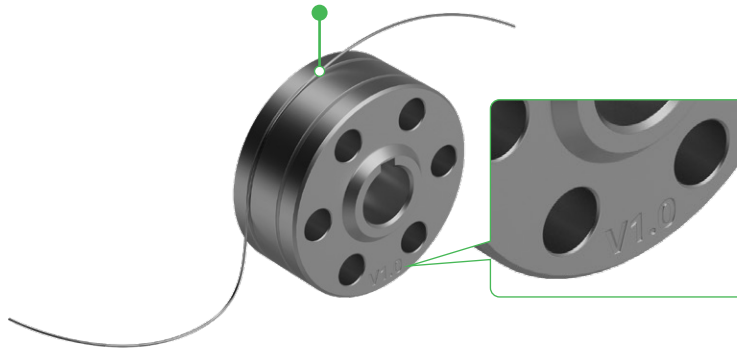


사용할 용접용 와이어의 직경에 따라 드라이브 롤의 사양을 결정합니다.

(1) 와이어 피더를 엽니다.

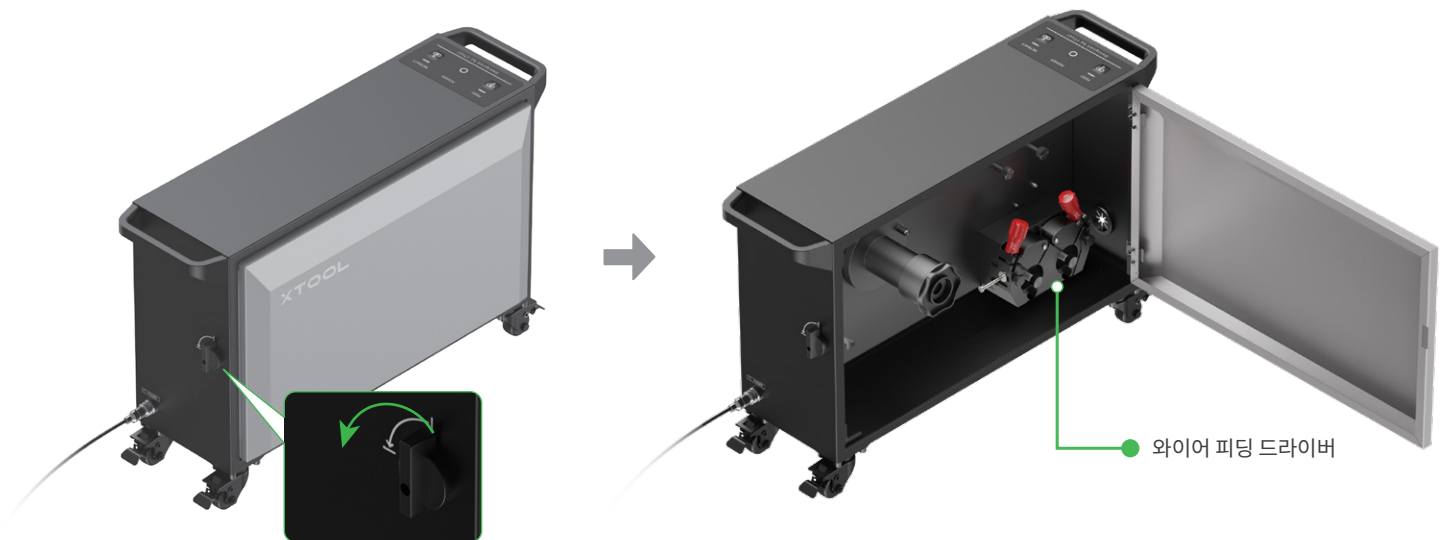


와이어 피딩 드라이버


(2) 와이어 피딩 드라이버를 엽니다.

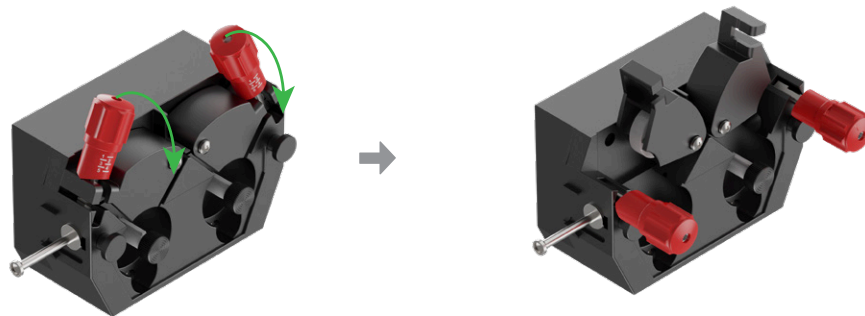

(3) 드라이브 롤을 설치합니다.

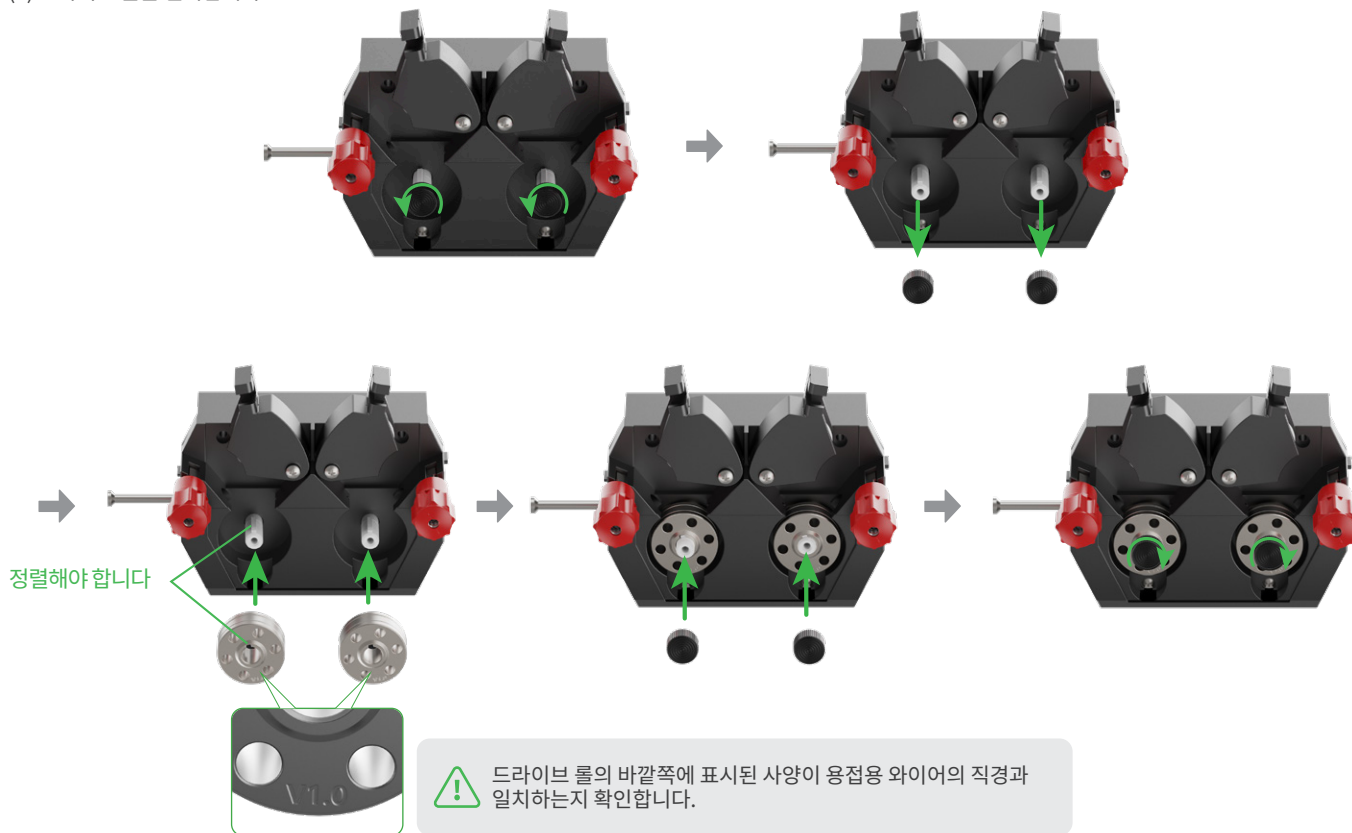



이 제품과 함께 제공되는 다른 한 쌍의 드라이브 롤은 와이어 피더에 보관할 수 있으며 필요할 때 교체할 수 있습니다.

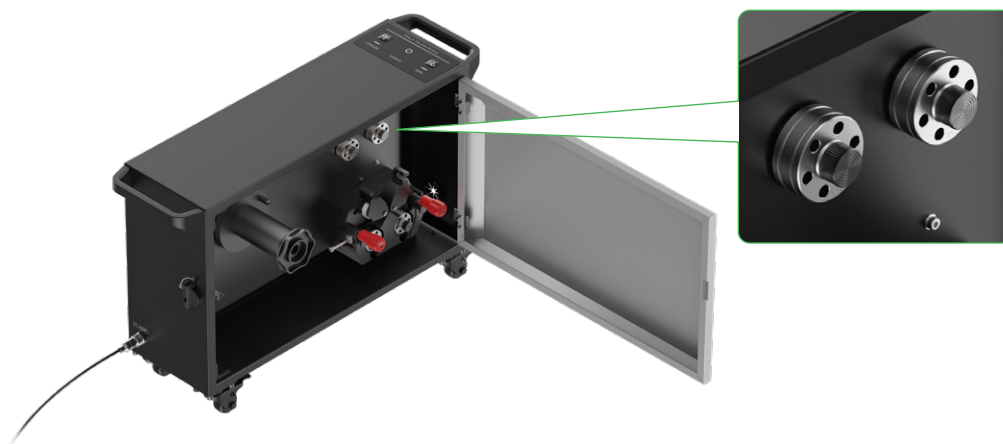

4 와이어 피딩 튜브를 설치합니다





(1) 와이어 피딩 드라이버의 오른쪽에 있는 나사를 풉니다.

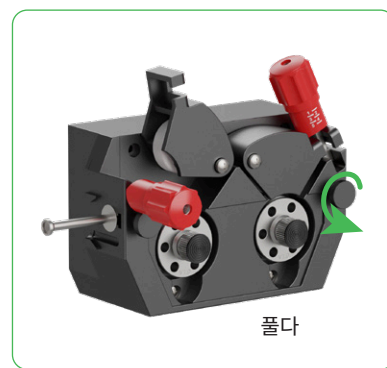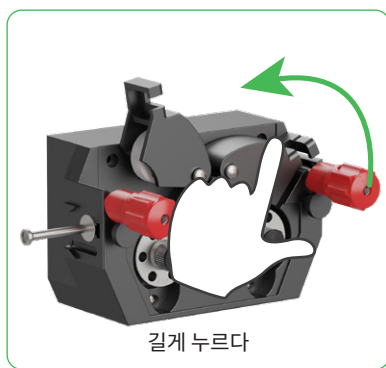


나사의 조임에 영향을 주지 않도록 오른쪽 텐서너를 닫습니다.


(2) 패스너 없는 와이어 피딩 튜브의 끝을 와이어 피더에 삽입합니다.

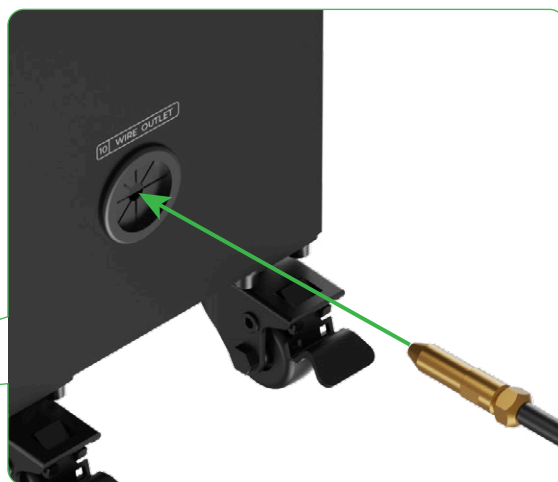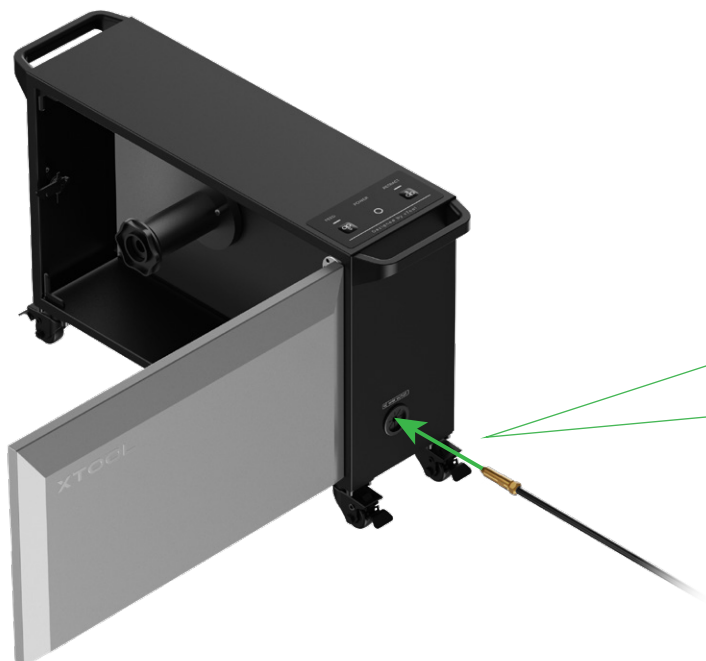

(3) 노즐의 돌출부가 와이어 피딩 드라이버의 오른쪽 패널에 맞닿을 때까지 노즐을 밀어 넣습니다.

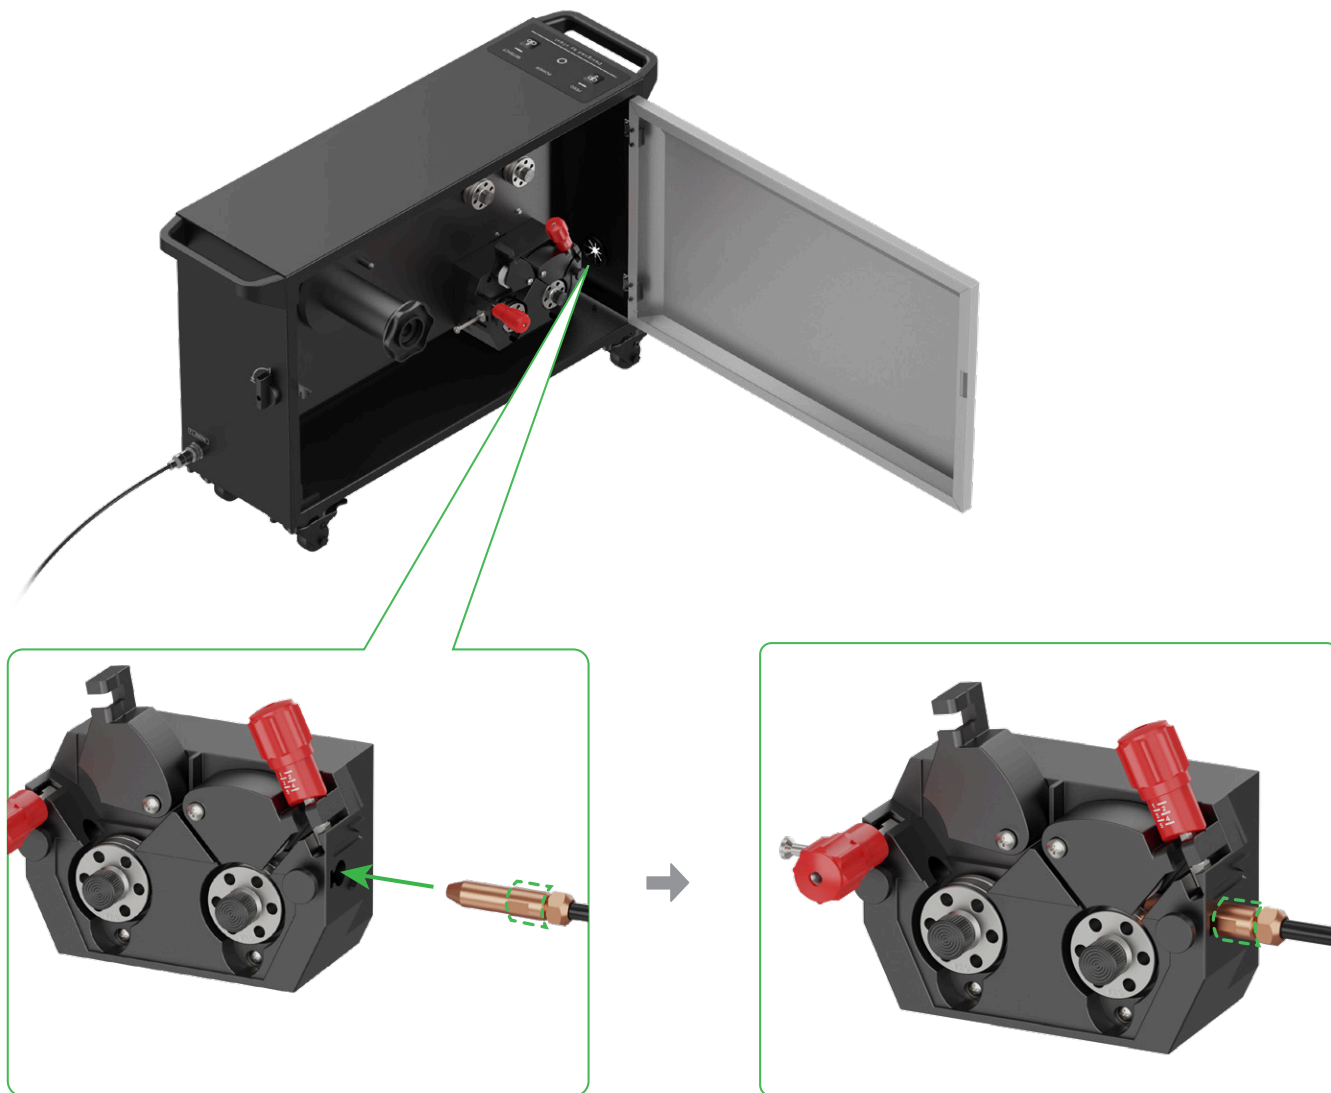

(4) 나사를 조여 노즐을 고정합니다.

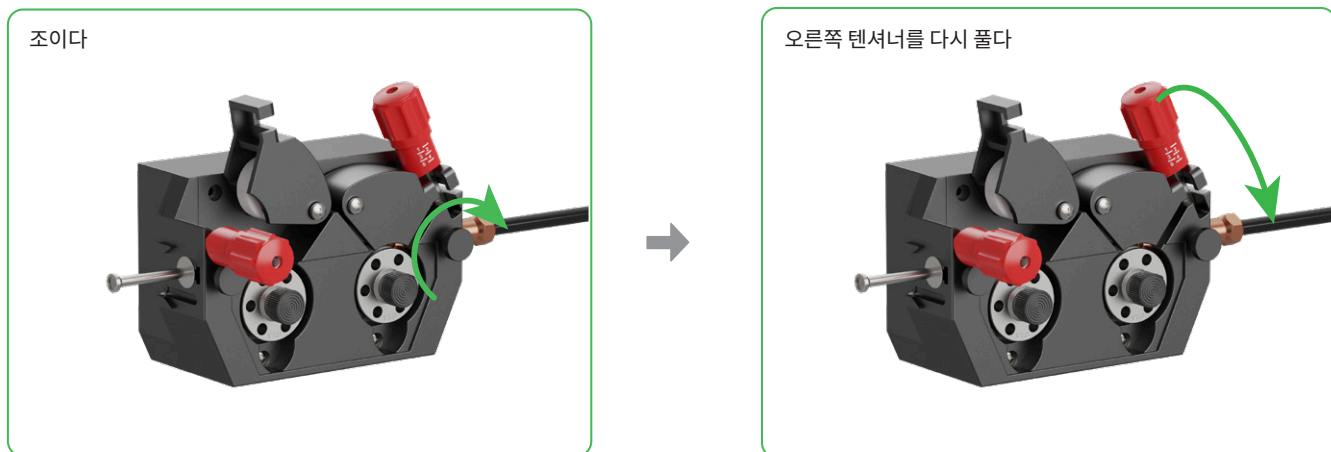

5 용접용 와이어를 설치합니다



적절한 와이어를 선택합니다

용접할 공작물의 재료 재질에 따라 적절한 와이어를 선택하려면 다음 표를 참조하세요.


공작물 소재 재질	추천한 용접용 와이어
스테인리스 스틸	스테인리스 스틸 와이어
탄소강	솔리드 철선
아연 도금 강철	솔리드 철선
황동	주석 황동 와이어
알루미늄	알루미늄 와이어

이 제품에는 1mm 스테인리스 스틸 와이어 롤이 포함되어 있습니다. 필요에 따라 사용하세요.




⑬ 스테인리스 스틸
와이어 1mm

(1) 턴테이블에 와이어 스톱을 설치합니다.



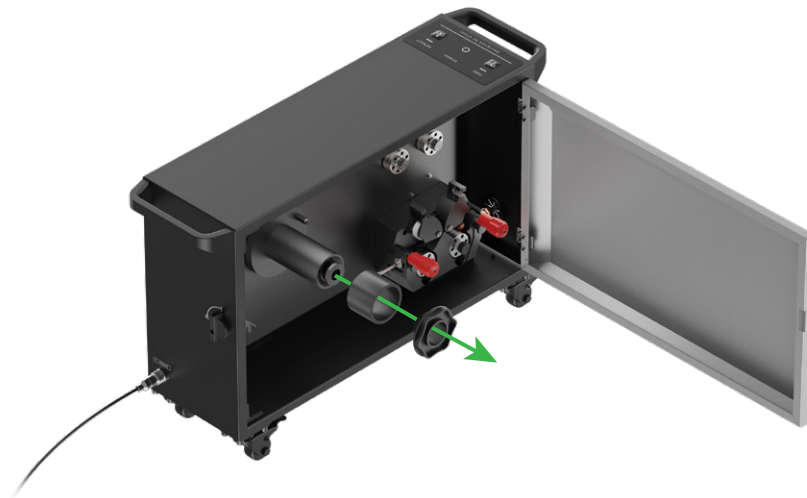





- 와이어 스푼을 설치할 때는 와이어 끝을 고정해 주세요. 와이어가 풀려서 사용할 수 없게 될 수 있으므로 아직 풀지 마십시오.

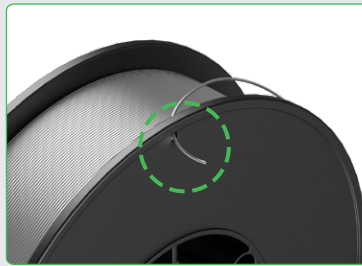

- 와이어 스푼이 올바른 방향으로 설치되었는지 확인합니다. 와이어를 풀으면 와이어가 와이어 스푼의 하단에서 나와 와이어 피딩 드라이버로 들어갑니다. 와이어를 피딩하는 동안 와이어 스푼은 시계 반대 방향으로 회전합니다.

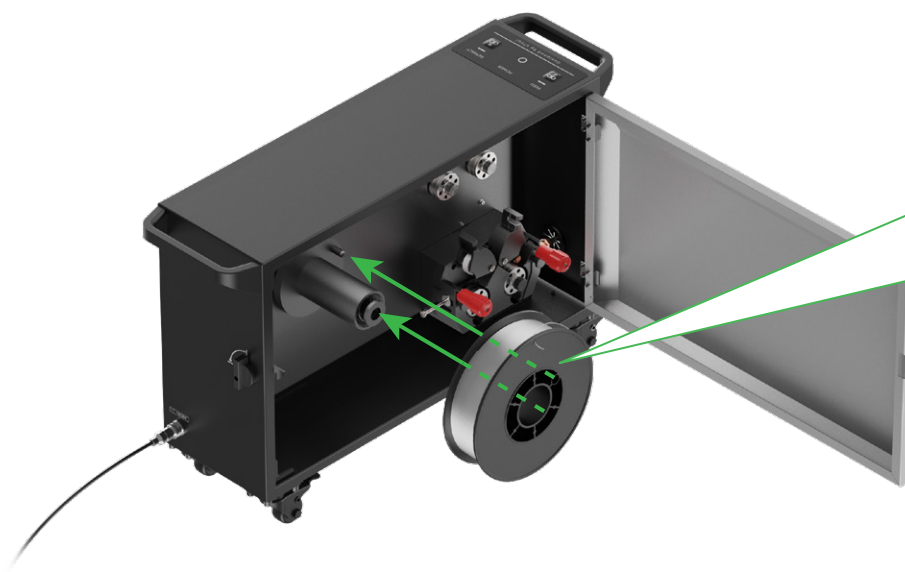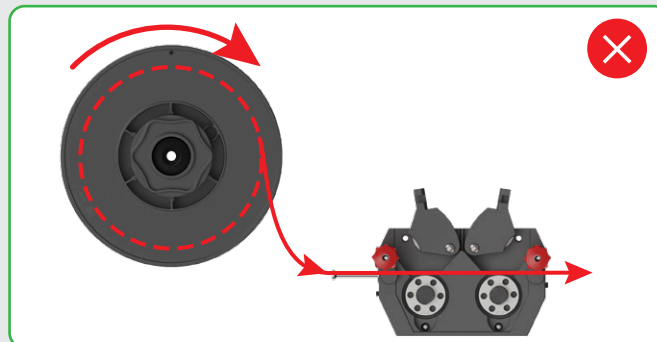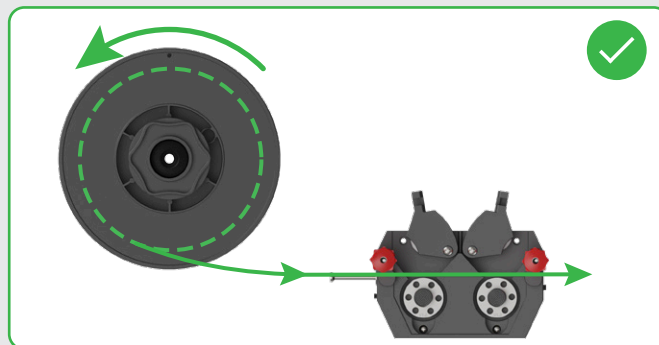

- 💡 와이어 스푼의 둥근 구멍이 턴테이블의 핀과 정렬해야 합니다.

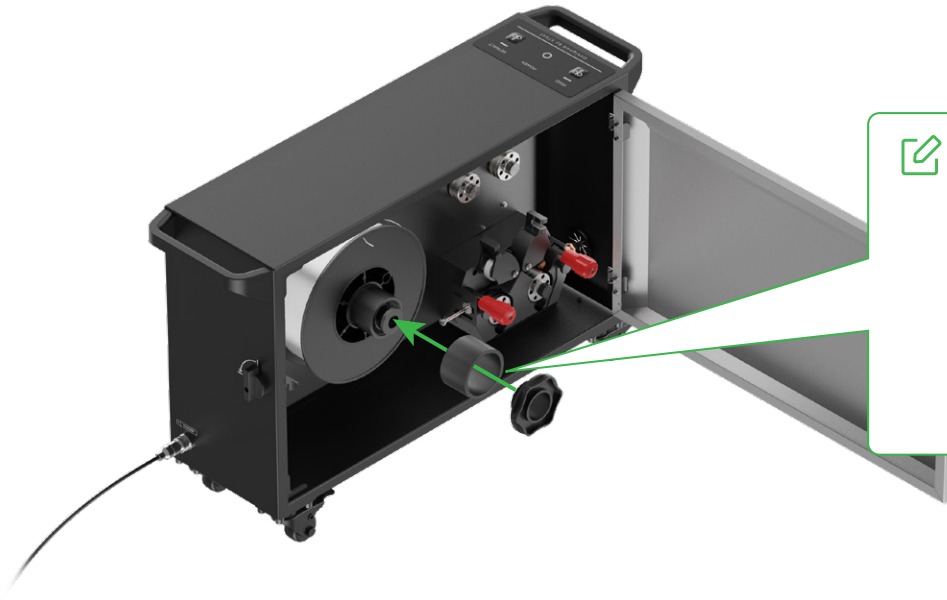

큰 와이어 스푼을 사용하는 경우 슬리브를 설치할 필요가 없습니다. 나중에 사용할 수 있도록 슬리브를 잘 보관하세요.





(슬리브)



펜치(미포함)


(2) 와이어의 구부러진 끝을 잘라내고 와이어를 와이어 피딩 드라이버에 끼웁니다.

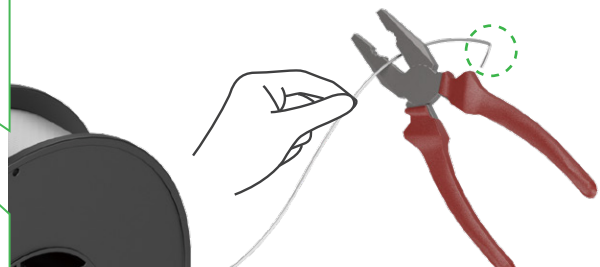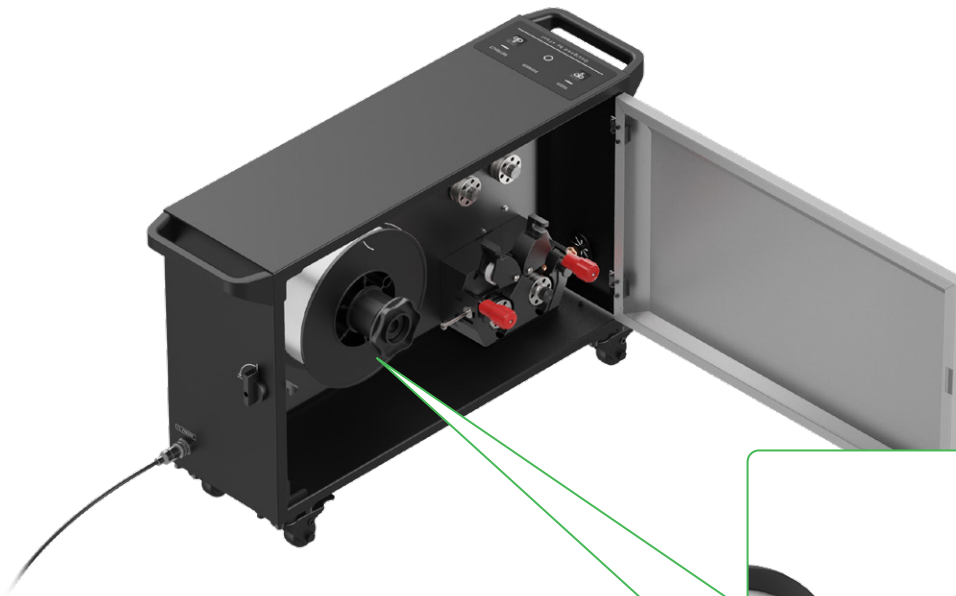



와이어가 풀리지 않도록 와이어의 왼쪽을 꼬집어 고정합니다.





와이어를 삽입할 때는 와이어가 뒤로 가거나 풀리지 않도록 와이어를 꼬집어 주세요.

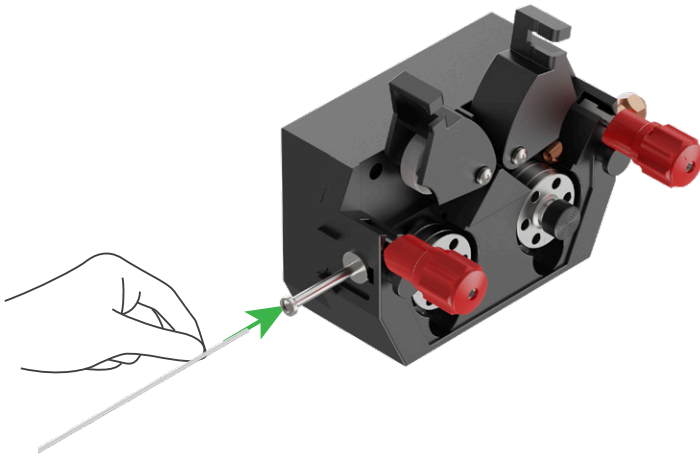

용접용 와이어

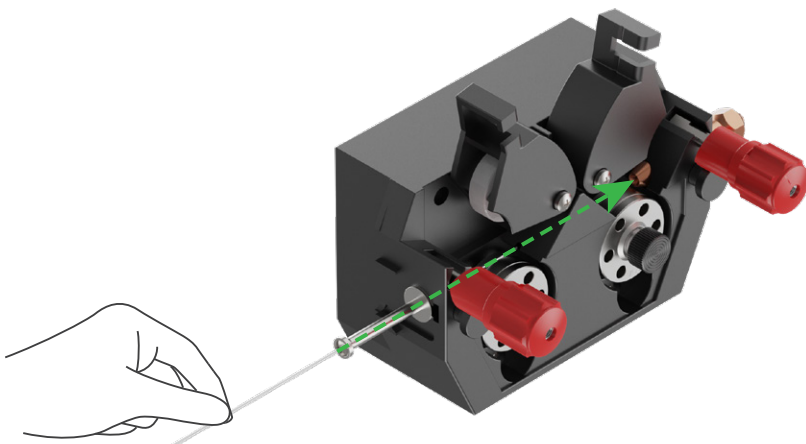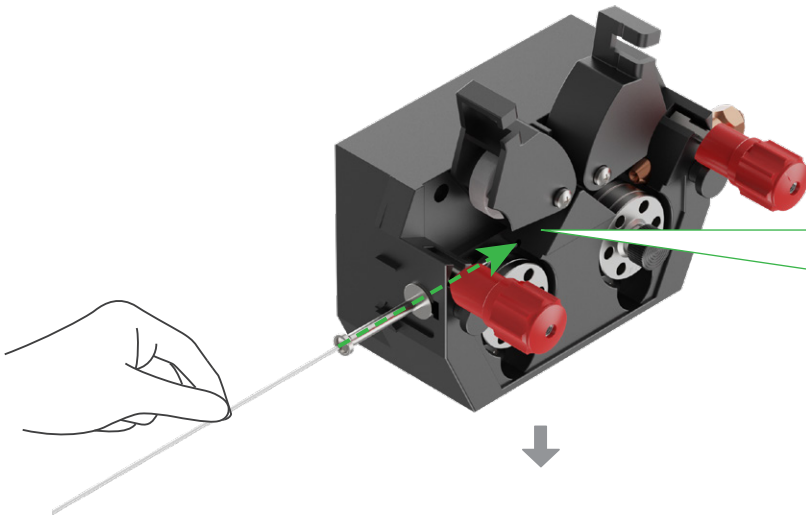


와이어가 드라이브 롤 위를 지나갈 때 와이어를 살짝 눌러 통과시킵니다.

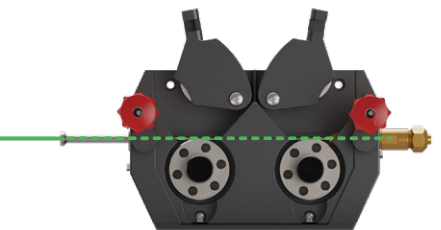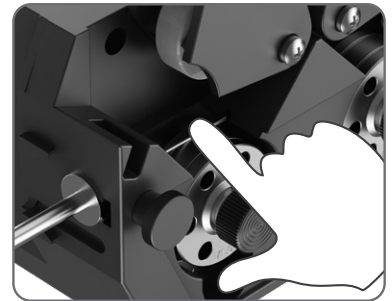


와이어가 드라이브 롤을 원전 통과하여 와이어 공급 튜브로 들어가는지 확인합니다.



텐서너를 닫을 때까지 와이어를 꼬집니다.

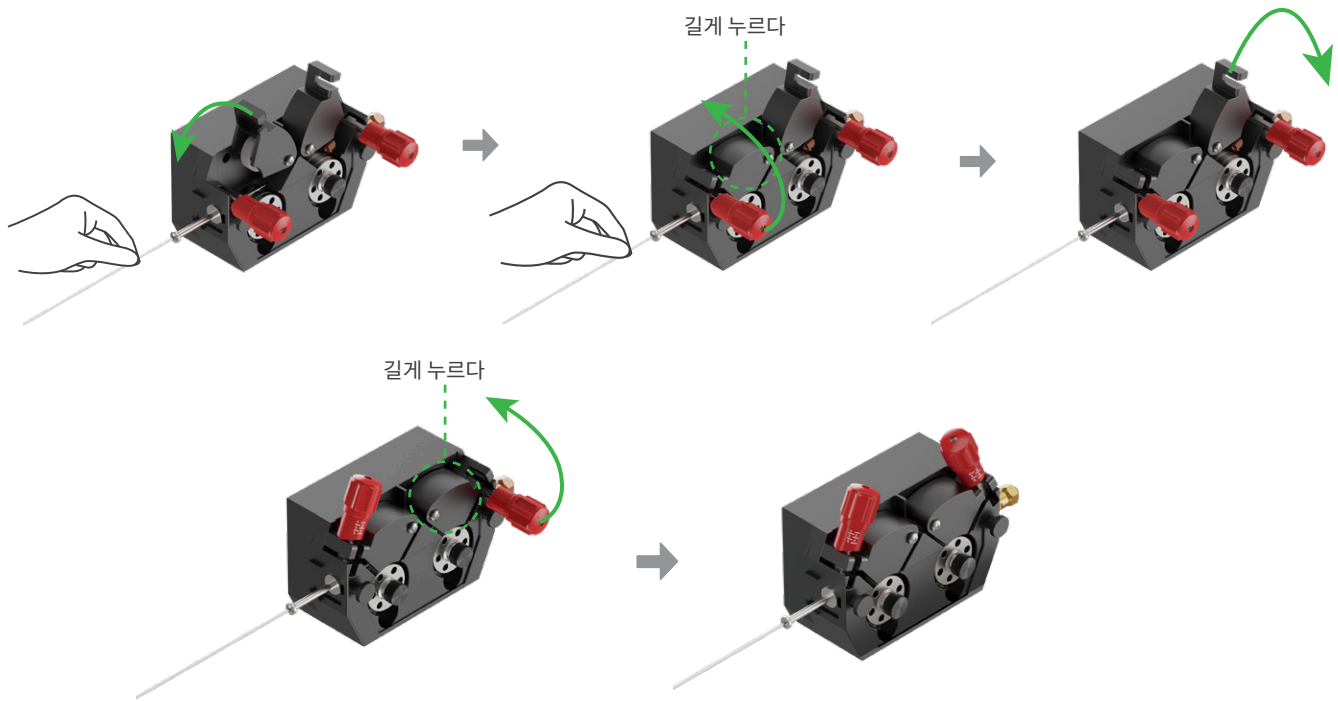

(3) 텐서너의 노브를 돌려 와이어 피딩 압력을 조정합니다. 노브 밑에 있는 숫자는 압력 수준을 나타냅니다. 숫자가 클수록 압력이 높음을 나타냅니다.

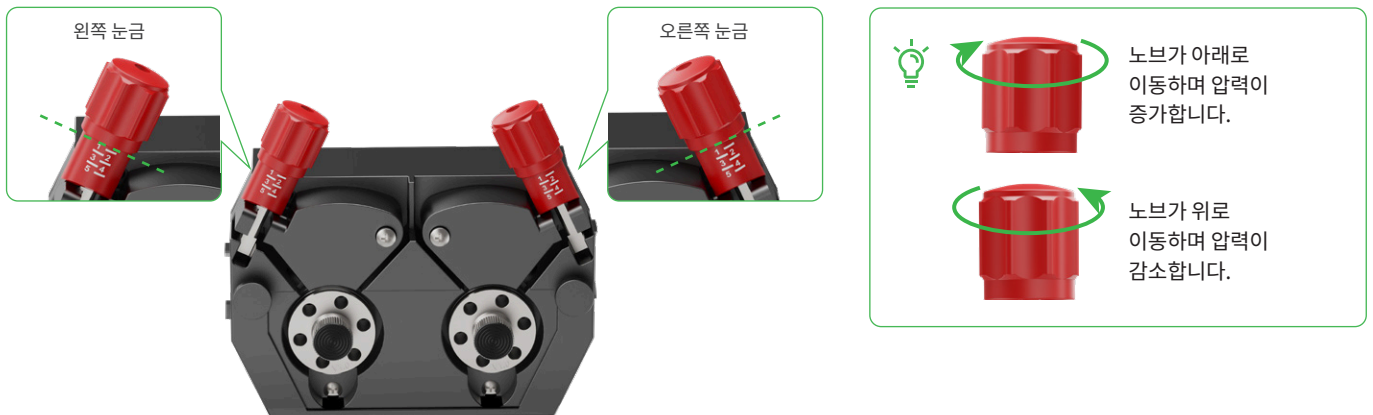

다른 용접용 와이어의 직경에 해당하는 눈금 값은 다음 표를 참조하고 실제 상황에 따라 추가로 조정할 수 있습니다.

용접용 와이어의 직경(mm)	왼쪽 눈금	오른쪽 눈금
0.8	2.5	2
1	2.5	2
1.2	2	1.5
1.6	2.5	2


6 용접용 와이어의 피딩



와이어 피더는 본체에 의해 전원이 공급됩니다. 피딩 기능을 정상적으로 사용하려면 본체가 켜져 있고 와이어 피더에 제대로 연결되어 있는지 확인하세요.

(1) 아래 표에 따라 와이어 피딩 노즐이 사용하는 와이어를 피드하기에 적합한 사양인지 확인합니다.




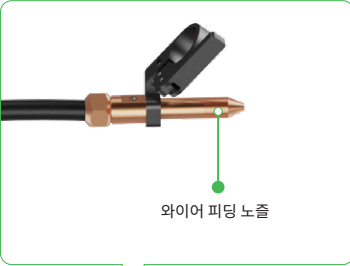


와이어 피딩 노즐	지원되는 와이어 직경
0,8 / 1,0 	0.8mm/1.0mm
1,2 / 1,6 	1.2mm/1.6mm

 배송 시 와이어 피딩 튜브는 끝 부분에 0.8/1.0 노즐이 패스너와 함께 설치되어 있으며 0.8mm 또는 1.0mm 와이어를 피드할 수 있습니다. 1.2mm 또는 1.6mm 와이어를 사용하는 경우 0.8 / 1.0 노즐을 제공된 1.2 / 1.6 와이어 피딩 노즐로 교체하세요. 자세한 교체 지침은 "유지 보수" 장을 참조하세요.

(2) 와이어가 노즐 밖으로 뺀어 나올 때까지 와이어 피더의 피드 버튼을 길게 누릅니다.

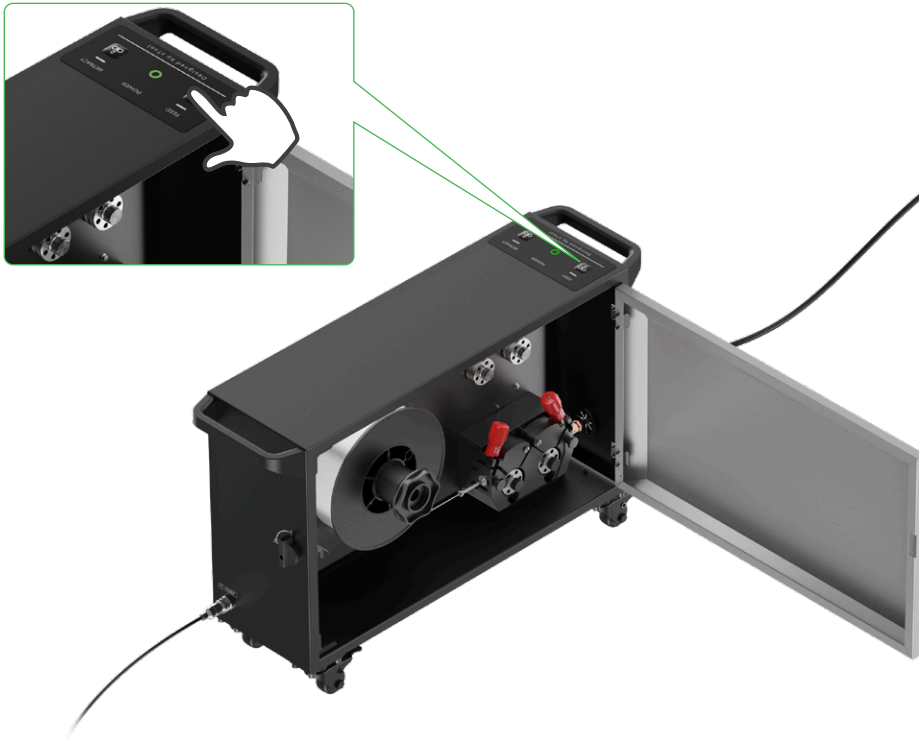

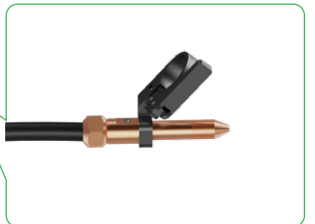


↓





와이어를 피딩할 때 와이어 피더 내부를 관찰하세요. 와이어 스푼이 일정한 속도로 시계 반대 방향으로 회전하면 와이어 피더가 제대로 작동하는 것입니다.

(3) 와이어 피더의 옆문을 닫다.

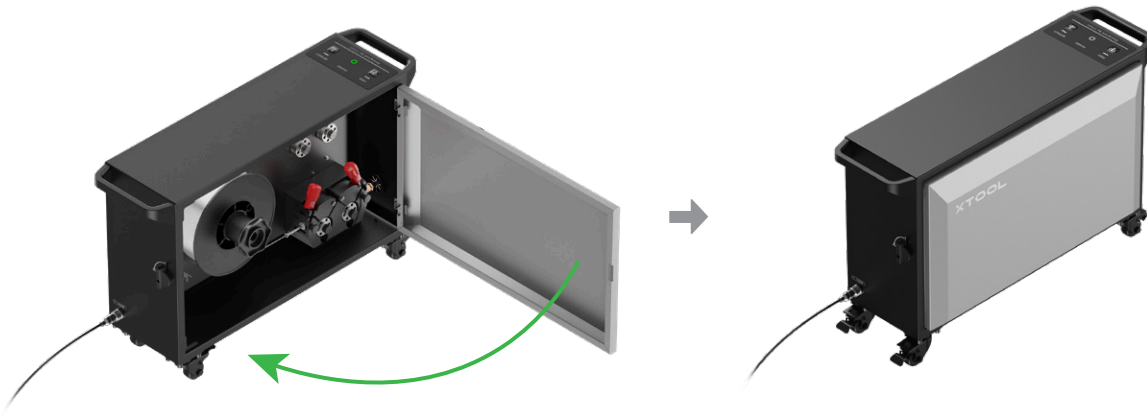

7 용접 토치에 와이어 피딩 튜브를 설치합니다.



실수로 레이저 방출이 트리거되는 것을 방지하려면 작동하기 전에 터치스크린에서 레이저 활성화가 꺼져 있는지 확인하세요.


(1) 용접 헤드를 들어 올리고 방진 캡을 제거합니다.

(2) 와이어 공급 튜브의 패스너를 엽니다.




벗은 방진캡을 잘 보관하세요. 용접 토치를 사용하지 않을 때는 먼지가 토치 내부에 떨어져 토치가 손상되지 않도록 방진캡을 다시 씌워 주십시오.

(3) 링이 마킹 라인에 도달할 때까지 화스너를 용접 헤드에 밀어 넣습니다. (필요에 따라 위치를 더 미세 조정할 수 있습니다.)

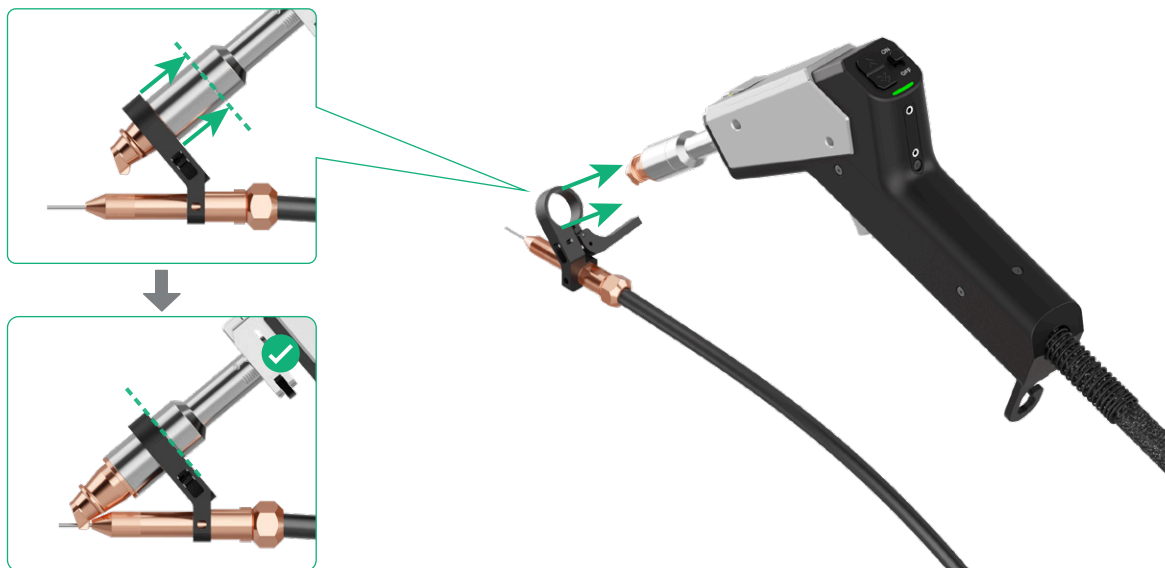

(4) 와이어 공급 노즐이 중앙에 있고 와이어가 용접 노즐의 홈에서 나오는지 확인합니다. 그런 다음 패스너를 잠급니다.

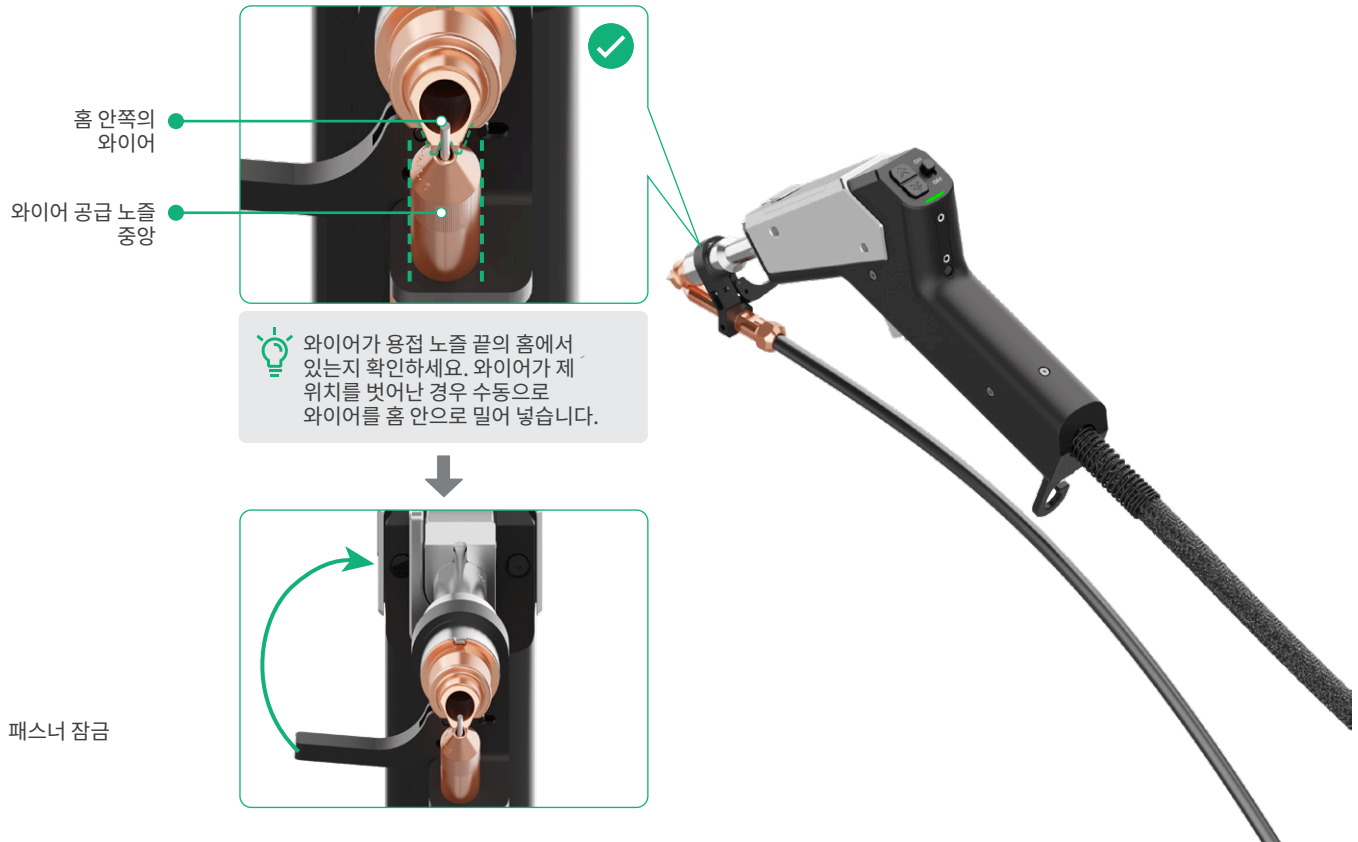

(5) 용접 헤드의 와이어 클램프에 와이어 공급 튜브를 고정합니다. 그런 다음 용접 헤드를 크래들에 다시 놓습니다.



와이어 피더 사용 방법에 대한 더 자세한 내용은 QR 코드를 스캔하거나 링크를 통해 방문하세요.



support.xtool.com/product/56

xTool MetalFab Laser Welder 1200W의 사용법



먼저 '안전 지침'의 지침에 따라 개인 보호 장비를 착용하고 안전 보호 조치를 취한 후 작업을 시작하십시오. 필요한 개인 보호 장비에는 레이저 고글, 용접공 마스크, 방진 마스크, 레이저 및 내열 장갑, 의류 및 앞치마가 포함됩니다.



안전 지침

장치를 켤 때마다(처음 잠금 해제할 때 제외) 터치스크린에 안전 지침이 표시됩니다. 모든 안전 지침을 읽고 숙지한 다음 '이미 안전 지침을 다 읽고 알고 있다'버튼을 탭하여 조작 인터페이스로 들어가세요.

Safety instructions

- Only personnel professionally trained in welding and laser safety are authorized to operate this device within laser-controlled areas.
- Before laser activation, ensure wearing compliant protective eyewear, masks, and clothing.
- Do not clamp the safety circuit frame to any part of the welding gun or wire feeder.
- Do not touch workpieces or parts immediately after welding to avoid burns.
- Gas cylinders must be kept away from heat sources and avoid exposure to laser beams or direct sunlight.
- The welding area must be well ventilated, or equipped with exhaust and purification systems.
- Flammable materials, explosives, or volatile solvents must not be placed within 10 meters of the equipment.
- Ensure the device is properly grounded before turning it on. Never omit the ground connection, as this may pose safety risks including electric shock, fire, or equipment damage.

Confirm having read and understood the safety instructions

조작 인터페이스

Weld
Clean
Cut

Standard mode

Advanced mode

Technique library

Machine status

System settings

Wire feeder

Safety interlock loop

Material type

Stainless steel
Carbon steel
Galvanized steel
Aluminium
Brass

Material thickness

0.5mm
1mm
2mm
3mm
4mm
5mm

Wire diameter

0.8mm
1mm
1.2mm
1.6mm

Switch to advanced mode with current settings>

Enable wire feeding
Enable lasering

- **표준 모드:** 레이저 용접, 용접 비드 청소 및 레이저 커팅 모드를 선택할 수 있고 장비 작업의 기본 매개변수를 설정하여 신속하게 가공을 시작할 수 있습니다.
- **고급 모드:** 이 모드에서 더 많은 용접 모드를 선택하고 장비 작업의 더 많은 매개변수를 설정하고 매개변수 설정을 기술 라이브러리에 저장할 수 있습니다.
- **기술 라이브러리:** 각 가공 모드 및 다양한 가공 상황에 저장된 매개변수를 찾을 수 있으며 이러한 매개변수를 가공에 신속하게 적용할 수 있습니다.



터치스크린 및 가공 매개변수에 대한 자세한 내용은 QR 코드를 스캔하거나 링크를 통해 방문하세요.



support.xtool.com/product/56

레이저 용접(표준 모드에서)

1 차폐 가스를 공급하고 가스 유량을 조정합니다.




- 가스 실린더(또는 가스 발생기)에 가스 유량계가 장착되어 용접용 가스 유량을 제어할 수 있는지 확인합니다.
- 가스 실린더의 종류에 따라 밸브 열린 방식이 다를 수 있습니다. 사진은 참고용입니다.



가스 유량을 조정할 때 레이저 활성화가 꺼져 있는지 확인합니다.



(1) 가스 실린더 밸브 열기

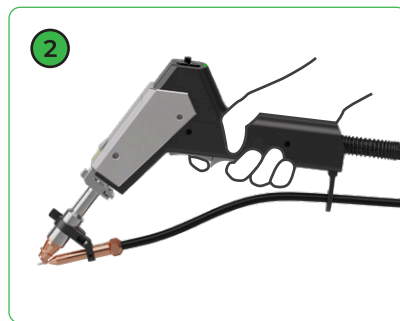


(2) 그립 감지 버튼을 길게 누르고 트리거를 당겨 통풍로를 켭니다.




(3) 가스 유량을 15L/min - 30L/min으로 조정합니다.

2 용접 부품이 작업대에 평온하게 놓고 용접이 필요한 부분을 정렬합니다.

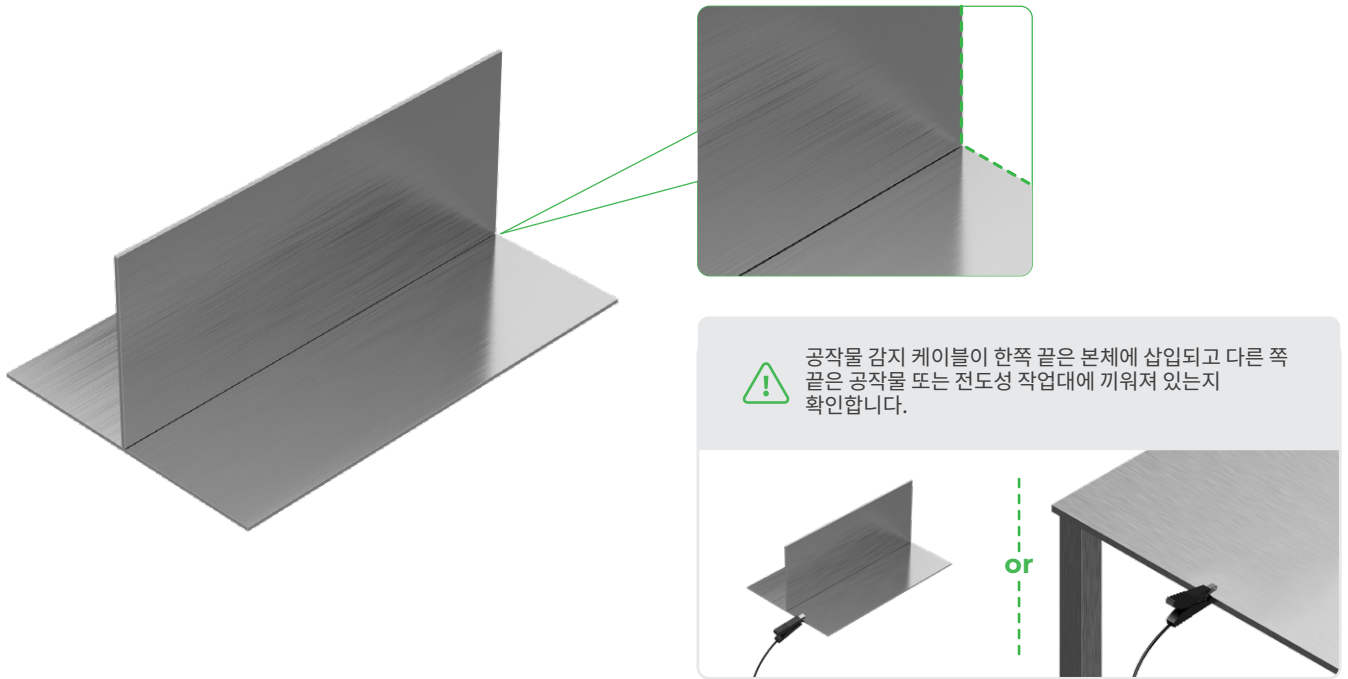

3 용접 토치의 피드와 후퇴 버튼을 눌러 와이어 끝이 빨간색 점과 일치할 때까지 와이어를 조정합니다.

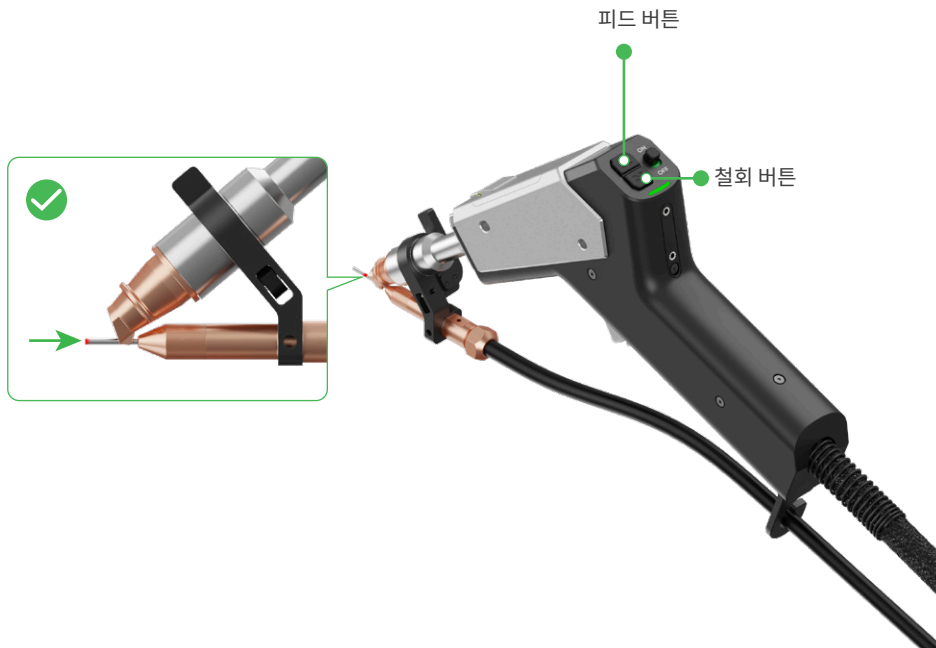


빨간색 점이 연장된 와이어의 왼쪽 또는 오른쪽에 떨어지거나 점이 보이지 않거나 흐릿한 경우 용접 토치를 보정합니다. 용접하기 전에 빨간색 점의 위치를 보정하려면 "유지 보수" 장을 참조하세요.

- 4 와이어 피딩 활성화 스위치를 켜서 자동 피딩 기능을 활성화합니다.




와이어 피딩 활성화 스위치: 와이어 피딩 활성화 스위치를 켜야만 용접 토치가 자동으로 와이어를 피드합니다.


- 5 터치스크린에서 표준 모드 > 용접을 선택합니다. 실제 상황에 따라 재료 유형, 재료 두께 및 와이어 직경을 선택합니다.

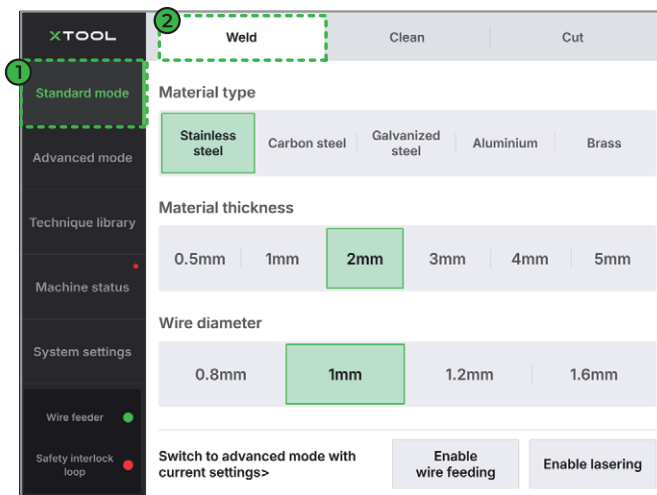

- 6 터치스크린에서 와이어 피딩을 허용하려면 '와이어 피딩 활성화'를 탭하면 됩니다. 레이저 방출을 허용하려면 '레이저 방출 활성화'를 탭합니다.

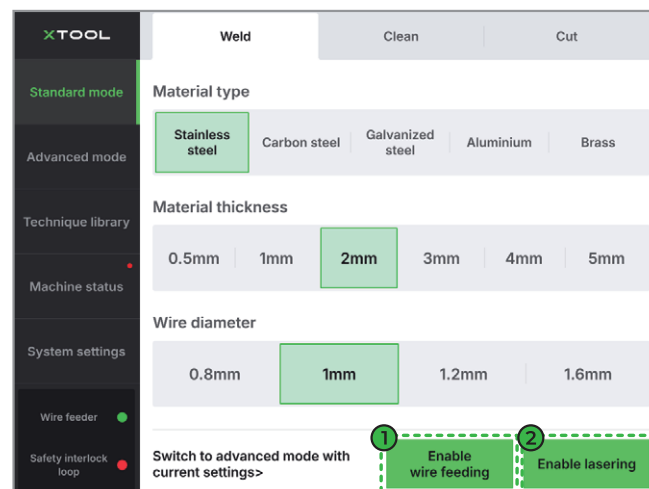

- 7 용접 노즐을 시작 지점에 조준하고 그립 감지 버튼과 트리거를 길게 눌러 용접을 시작합니다. 용접 헤드가 용접 이음새와 같은 방향으로 움직이는지 확인합니다.

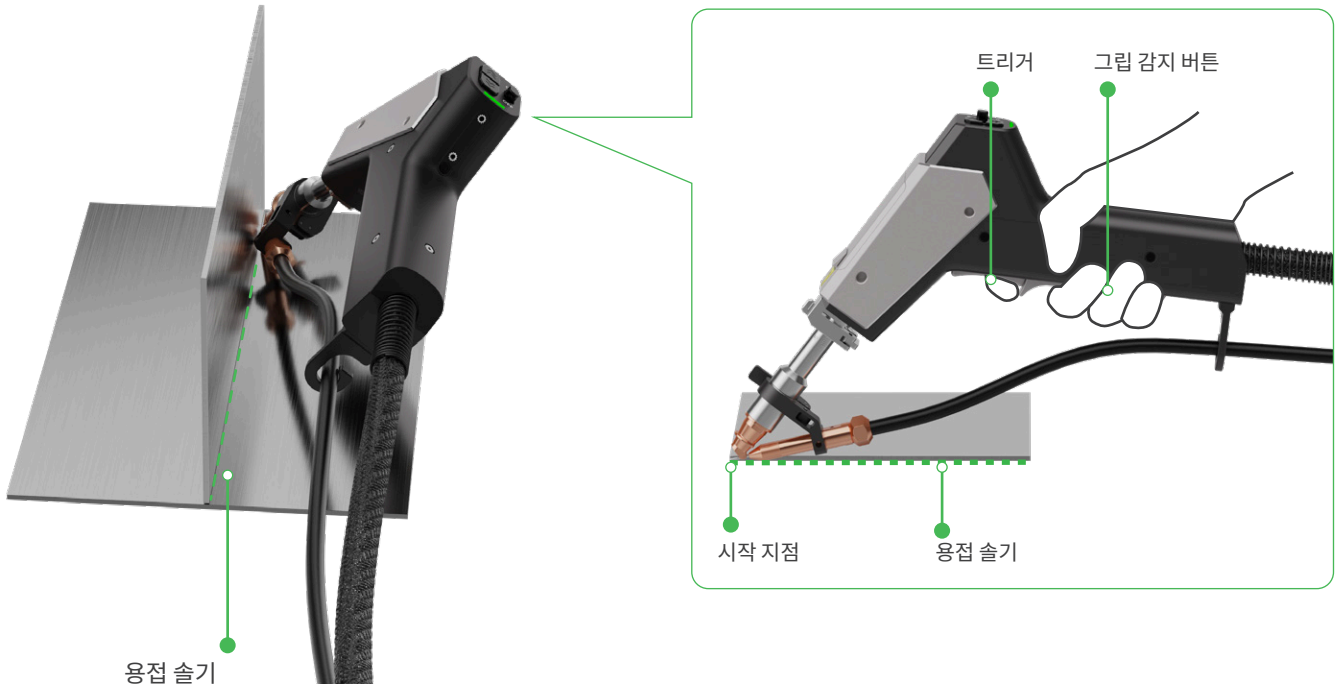

- 용접 토치 팁이 용접 대상에 닿아 안전 인터록 루프가 닫히고 용접 토치가 레이저를 방출할 수 있는지 확인합니다.
- 용접 토치가 와이어를 앞으로 피드하면 용접 지점에서 반력이 발생하여 용접 토치가 뒤로 밀려납니다. 용접 토치를 단단히 잡고 용접 방향을 제어하기만 하면 됩니다. 와이어 고착을 방지하려면 용접 토치를 아래로 누르지 마세요.
- 용접이 완료된 후에도 공작물과 용접 토치의 일부(노즐 및 눈금 튜브 등)는 한동안 뜨거울 수 있습니다. 보호 장치 없이 뜨거운 부분을 만지지 마세요.



가공 모드 및 작동 지침에 대한 자세한 내용은 QR 코드를 스캔하거나 링크를 통해 방문하세요.



support.xtool.com/product/56

유지 보수



부품을 교체하기 전에 전원을 끄세요.


용접 토치 노즐을 교체합니다

■ 커팅 노즐로 교체합니다

(1) 터치스크린에서 '시스템 설정'을 탭하고 용접 토치의 눈금 기준 값을 참고하고 기억하세요.

Machine information		Machine settings
Standard mode	Device name	xTool MetalFab Laser Welder 1200W
Advanced mode	Machine serial number	WWWWW456SN123456SN13455
Technique library	Laser module serial number	LX2BDJB02972
Machine status	Machine firmware version	V40.70.001.2425.01
System settings	Screen firmware version	V1
	Laser control firmware version	V1
Wire feeder	Welding head firmware version	V1
	Wire feeder firmware version	V1
Safety interlock loop	Focus reference scale	-1


(2) 장치를 끕니다.

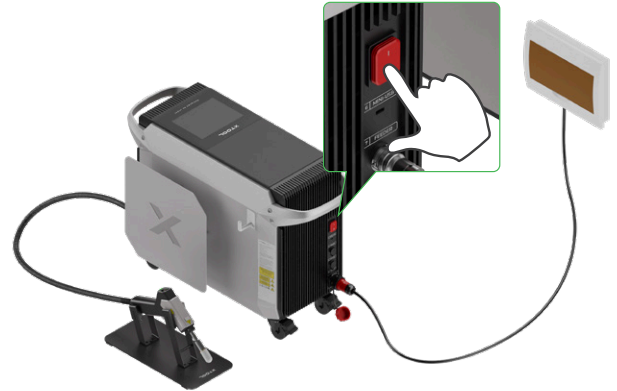

(3) 노즐을 교체합니다.



⑨ 절단 팁

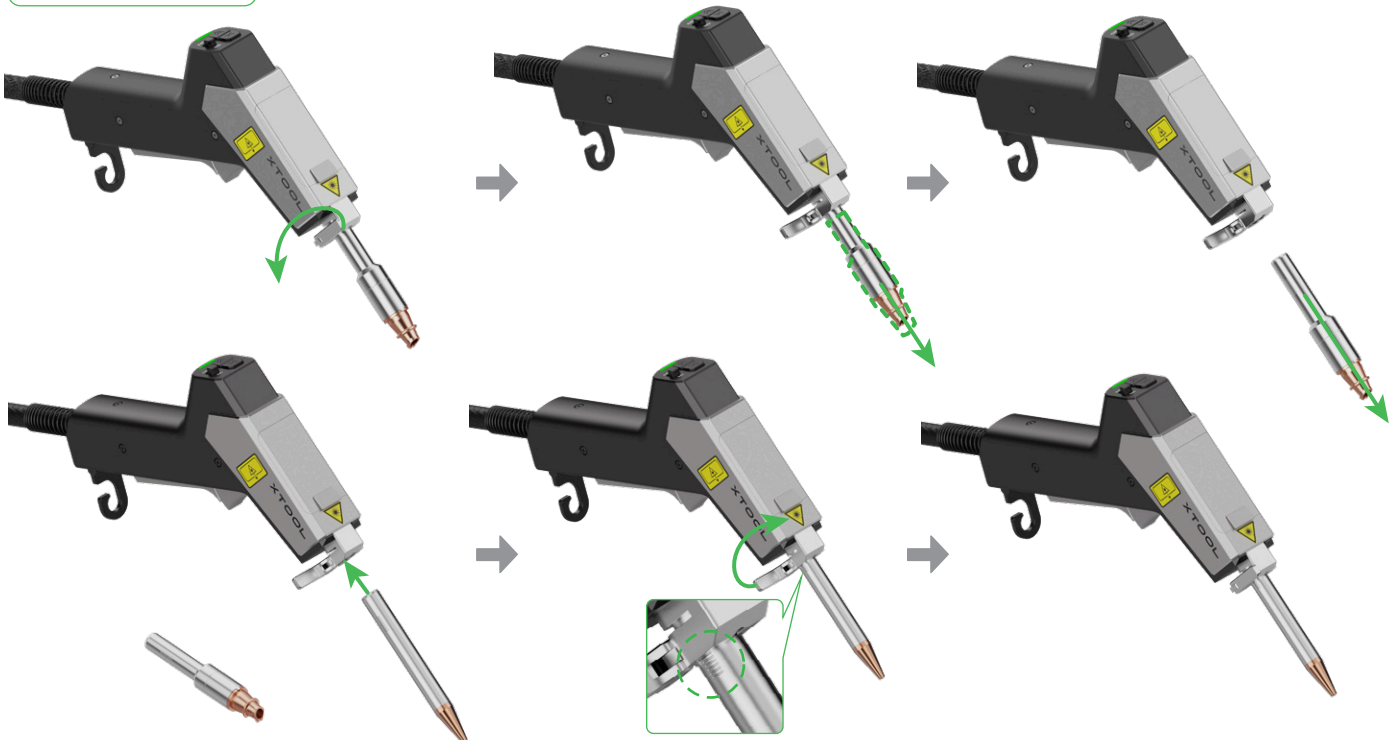

용접 토치의 눈금 기준 값과 일치해야 합니다



커팅 노즐을 설치한 후 장치를 켜고 용접 토치에서 선명하고 완전한 빨간색 점이 나오는지 확인하세요. 그렇지 않은 경우 레이저 커팅 중 노즐이 타지 않도록 빨간색 점의 위치를 보정하세요.


■ 용접용 혹은 청소용 노즐로 교체합니다



⑪ 청소용 노즐(예시)



용접용 노즐과 청소용 노즐은 같은 방식으로 교체할 수 있습니다.

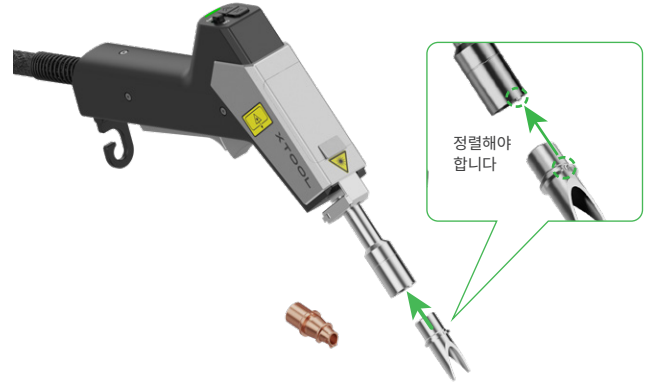

와이어 피딩 노즐을 교체합니다



⑲ 와이어 피딩 노즐
1.2 / 1.6



와이어 피딩 튜브의 끝에는 패스너와 교체 가능한 노즐이 있습니다. 용접용 와이어의 직경에 따라 노즐을 교체해야 합니다.

와이어 피딩 노즐	지원되는 와이어 직경
0,8 / 1,0 	0.8mm/1.0mm
1,2 / 1,6 	1.2mm/1.6mm



용접 토치의 렌즈 프로텍터를 청소하거나 교체합니다.

레이저 출력이 감소하고 용접 스파크가 약해진 경우 용접 토치의 렌즈 프로텍터가 더러워져거나 손상된 가능성이 있습니다. 필요에 따라 청소하거나 교체하세요.




렌즈 프로텍터는 먼지가 없거나 비교적 깨끗한 환경에서 청소하거나 교체하세요. 작업하기 전에 보푸라기 없는 종이 또는 보푸라기 없는 천으로 용접 토치를 닦고 손을 씻거나 먼지 없는 장갑(제공되지 않음)을 착용하세요.

(1) 용접 토치 상단의 커버를 제거합니다.



(2) 렌즈 프로텍터 1을 꺼냅니다.

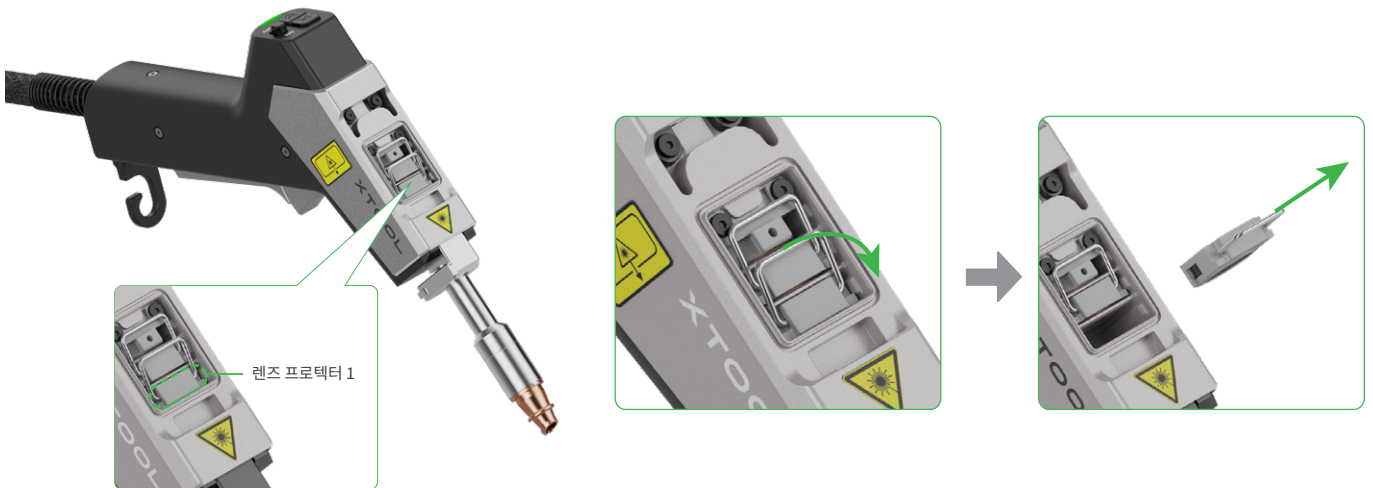

렌즈 프로텍터를 제거한 후에는 먼지가 용접 토치 내부로 떨어져 손상을 입지 않도록 뚜껑을 다시 장착하는 것이 좋습니다.



(3) 렌즈 프로텍터를 확인합니다.




■ 렌즈 프로텍터가 더러워진 경우 알코올을 적신 면봉으로 닦아주세요. 닦은 후 용접 토치에 다시 넣으십시오.



■ 렌즈 프로텍터가 타거나 심하게 오염되어 청소할 수 없는 경우는 교체해야 합니다.


(4) 손을 청결하게 유지하거나 보푸라기 없는 장갑을 착용하여 개스킷과 렌즈 프로텍터를 제거합니다.

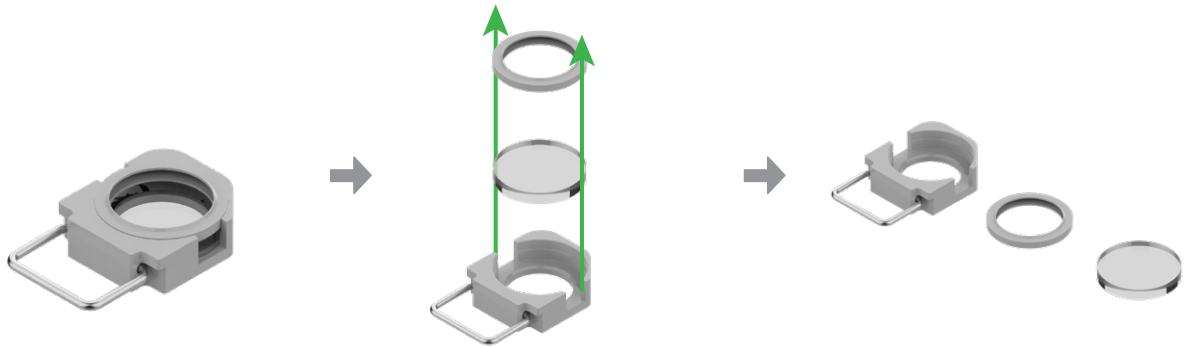

(5) 새 렌즈 프로텍터를 교체합니다.



유리가 더러워질 수 있으므로 교체하는 동안 손가락이나 다른 도구로 유리를 만지지 마세요. 실수로 유리가 더러워지거나 먼지가 묻은 경우 면봉으로 닦아주세요.

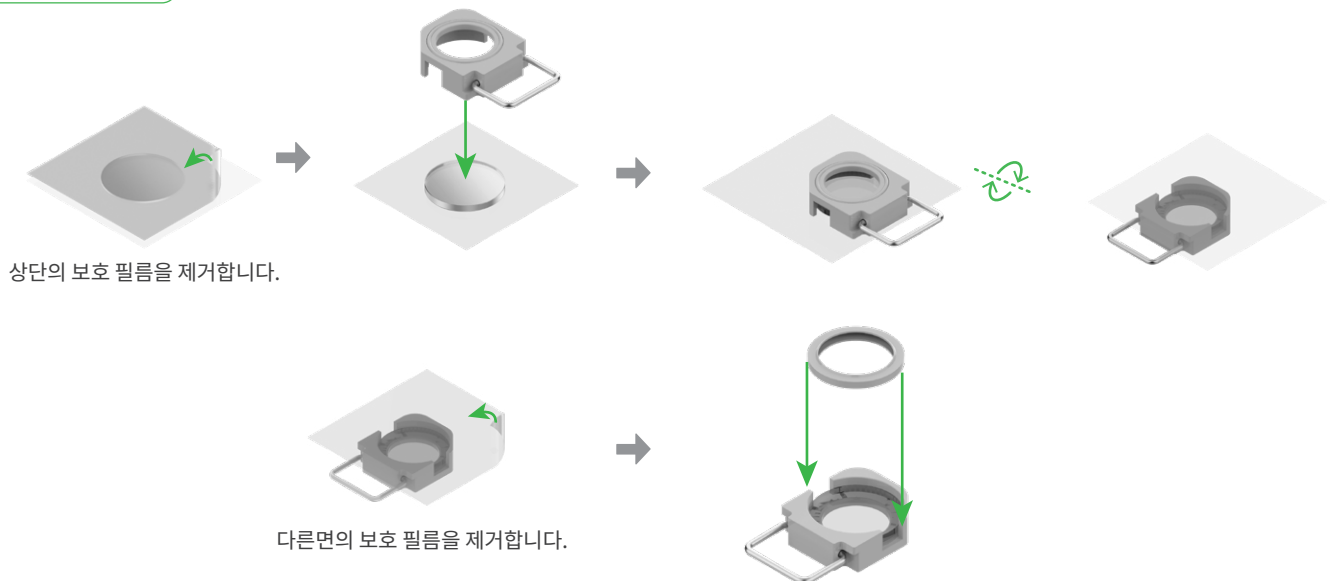

유리를 교체한 후 렌즈 프로텍터를 용접 토치에 다시 넣으십시오.

용접 토치의 빨간색 점 위치 보정합니다



빨간색 점 오프셋

- 적절한 노즐 설치에도 불구하고 레이저 스팟이 와이어에서 왼쪽 또는 오른쪽으로 벗어난 경우 왼쪽/오른쪽 오프셋 보정을 수행합니다.
- 빨간색 점이 보이지 않거나 흐릿하면 광선이 너무 많이 벗어나서 노즐의 내벽에 부딪혀 막히거나 반사될 수 있습니다. 먼저 왼쪽/오른쪽 오프셋을 보정해 보세요. 문제가 지속되면 빨간색 점 위치 오프셋을 0으로 재설정하고 위/아래 오프셋을 보정해 보세요.

왼쪽/오른쪽 오프셋을 보정합니다


(1) 본체의 터치스크린에서 '시스템 설정' > '기기 설정' > '관리자 설정'을 탭합니다. 그 다음 8자리 비밀번호(88888888)를 입력합니다.

The screenshot shows the XTOOL interface. On the left, the 'System settings' menu item is highlighted with a green dashed box and a circled '1'. The main screen shows 'Machine settings' with 'Administrator settings' highlighted and a green box labeled '3' around the 'Enter administrator settings' button. An arrow points to a password entry screen titled 'Please enter an 8-digit password'. The password '88888888' is entered. Below the password field is a numeric keypad with digits 1-9, 0, and a backspace icon. At the bottom are 'Back' and 'Confirm' buttons.

(2) '빨간색 점 위치 오프셋'의 오른쪽에서 '교정 시작'을 탭합니다. 다음 왼쪽 화살표를 탭하면 오프셋을 줄이고 빨간색 점을 왼쪽으로 이동하고, 오른쪽 화살표를 탭하면 오프셋을 늘리고 빨간색 점을 오른쪽으로 이동합니다.

The first screenshot shows the 'Machine settings' screen with 'Red spot position offset' set to 0.0 mm. The 'Start' button is highlighted with a green dashed box. The second screenshot shows the same screen after adjustment, with the 'Red spot position offset' set to 4.0 mm and the 'Completed' button highlighted with a green dashed box. Both screens have a warning message: 'Modify these parameters only as instructed. Improper modification may lead to machine damage.'

(3) 빨간색 점의 중앙이 용접용 와이어에 있으면 '교정 완료'를 탭하여 보정 결과를 저장합니다.

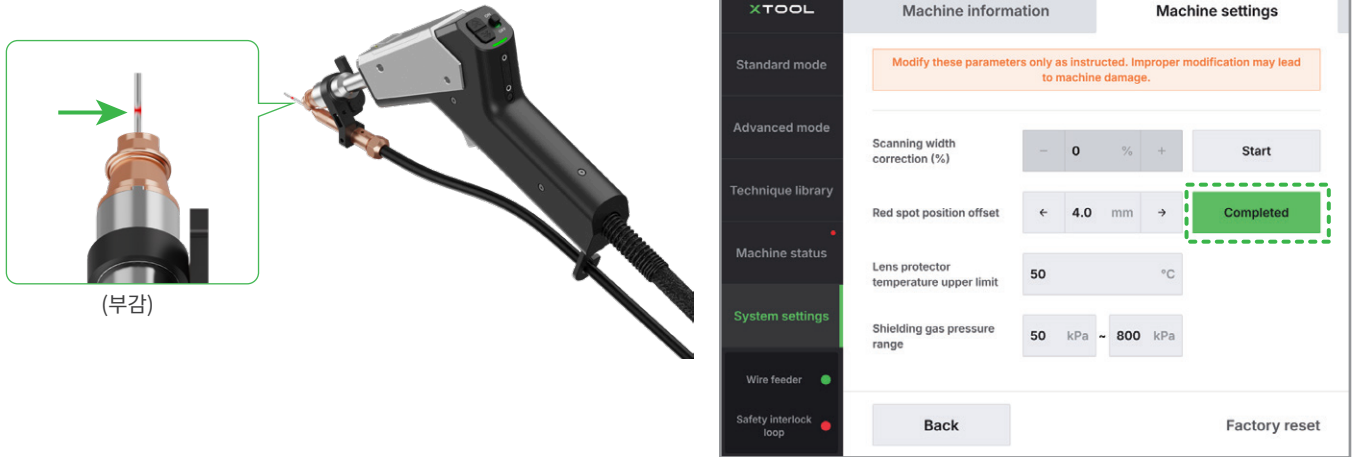


오프셋을 아무리 늘리거나 줄여도 빨간색 점이 보이지 않거나 흐릿하면 빨간색 점이 위쪽 또는 아래쪽으로 편향될 수 있습니다. 빨간색 점 위치 오프셋을 0으로 재설정하고 위/아래 오프셋을 보정해 보세요.

위/아래 오프셋을 보정합니다

커팅 노즐을 사용하면 레이저 빔이 노즐의 내벽에 부딪혀 막힘(점을 볼 수 없음) 또는 반사(점이 흐릿함)가 발생할 수 있습니다. 이러한 경우 위/아래 오프셋 보정을 필요합니다. (용접용 및 청소용 노즐은 조리개가 더 크므로 일반적으로 이러한 조정이 필요하지 않습니다.)



용접 토치 뒷면에는 두 개의 작은 구멍이 있습니다. 구멍 안쪽의 나사를 돌려 빨간색 점을 위 또는 아래로 움직일 수 있습니다.

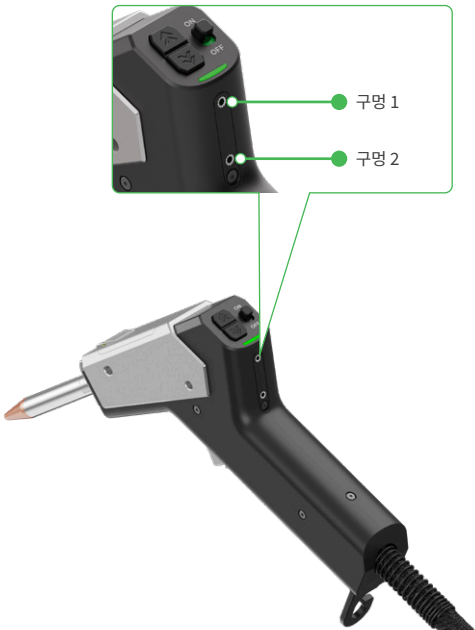

구멍	회전 방향	빨간색 점의 이동 방향
구멍 1		
구멍 2		

위/아래 오프셋을 보정하려면 다음 단계를 참조하세요:



(1) L자형 렌치를 구멍 1에 삽입하고 노즐에서 나오는 빛을 관찰하면서 나사를 시계 반대 방향으로 천천히 돌려서 풀니다.

- 선명한 빨간색 점이 나타나면 나사를 돌리는 것을 멈추고 (4)단계로 이동합니다.
- 나사를 더 이상 풀 수 없지만 선명한 빨간색 점이 나타나지 않으면 (2)단계로 이동합니다.



(2) 구멍 1의 나사를 시계 방향으로 다시 조입니다.




(3) 2번 구멍에 L자형 렌치를 삽입하고 노즐에서 나오는 빛을 보면서 나사를 시계 반대 방향으로 천천히 돌려 풉니다. 선명한 빨간색 점이 나타나면 나사 돌리기를 멈춥니다.



(4) 구멍 1과 2의 나사를 시계 방향으로 번갈아 가며 천천히 돌리면서 빨간색 점이 잘 보이도록 조입니다.



매번 조금씩만 조여주세요. 그렇지 않으면 광선이 크게 이동하여 노즐의 내벽에 조사할 수 있습니다.

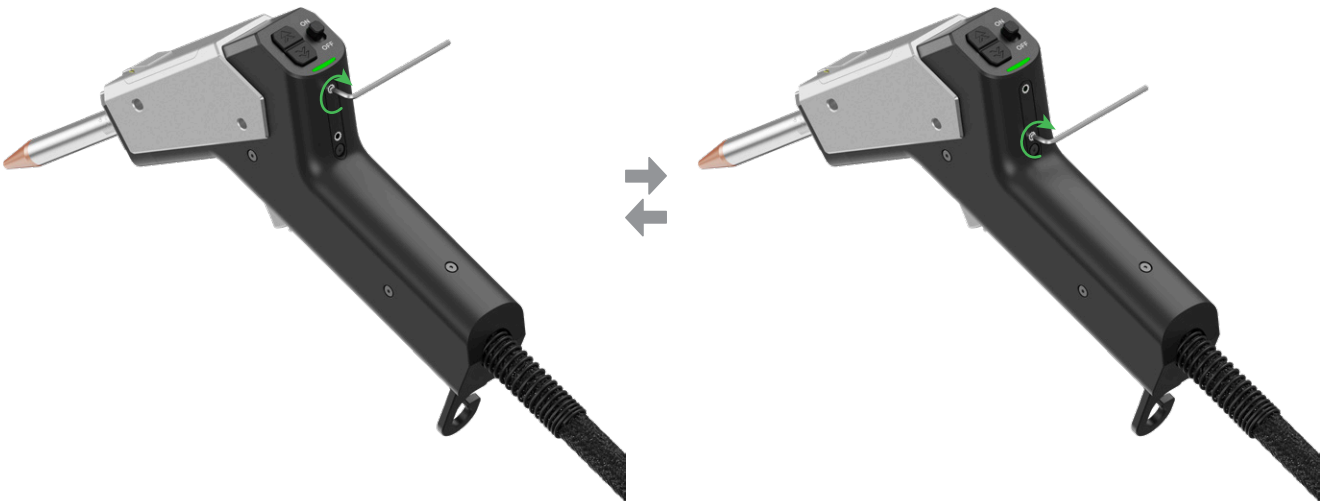

XTOOL