

xTOOL

xTool Auto Streamline™ コンベヤ




クイックガイド

目次


内容物一覧	01
xTool F2 Ultraへのコンベヤの取り付け	02
xTool F1 Ultraへのコンベヤの取り付け	06
素材の一括加工	09
大型素材の加工	10

* 原文の説明の翻訳

内容物一覧

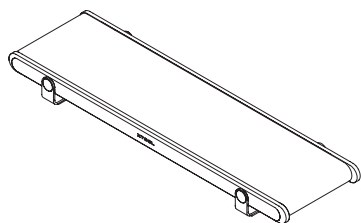

コンベヤ

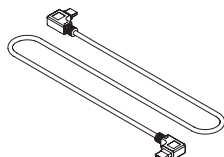


接続ケーブル




クイックガイド




安全上のご注意

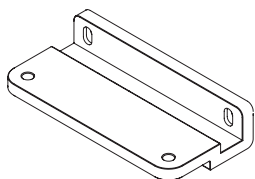


固定具A

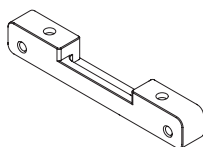

固定具B

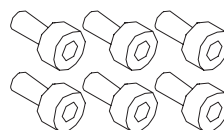


ネジ M4*10

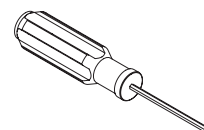


ドライバー 3 mm


xTool F1 Ultra固定キット

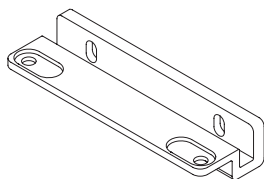


固定具C

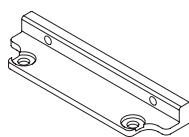

固定具D

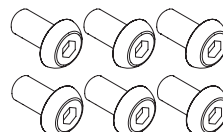

ネジ M4*8

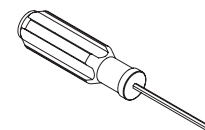


ドライバー 2.5 mm


xTool F2 Ultra固定キット

xTool F2 Ultraへのコンベヤの取り付け

1

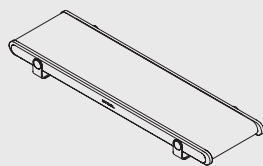


コンベヤ

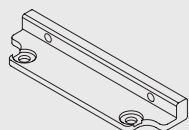






固定具D




ネジ M4*8

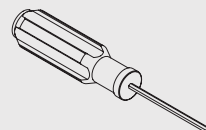


ドライバー 2.5 mm

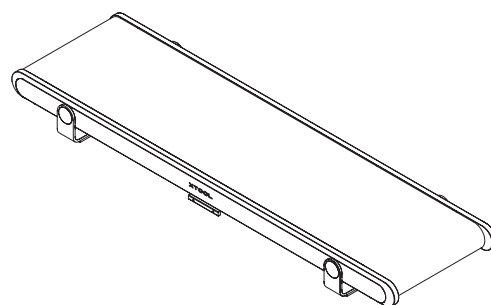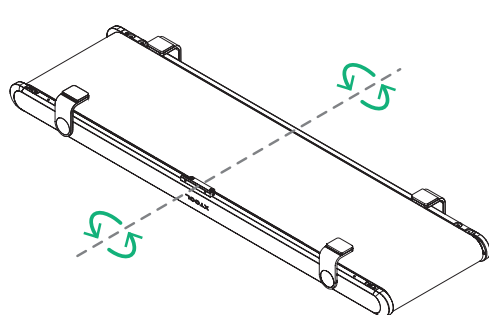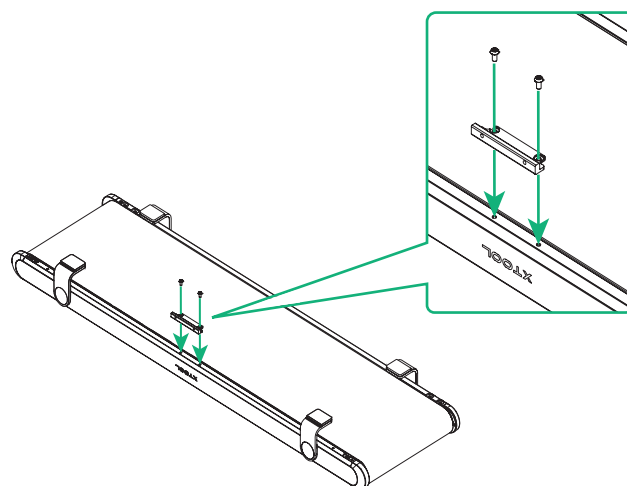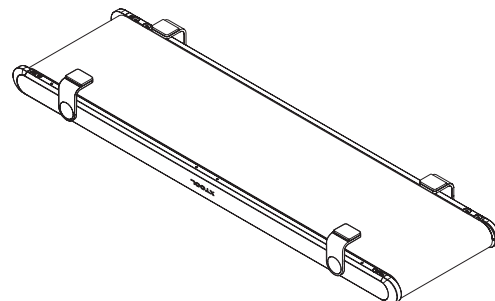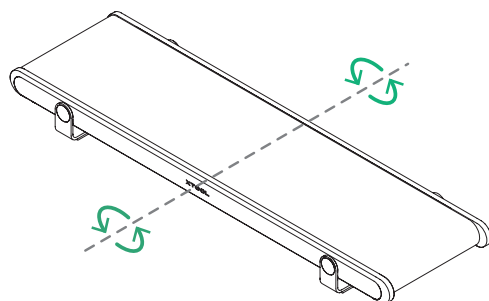

2

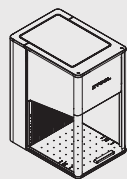


xTool F2 Ultra






固定具C



ネジ M4*8

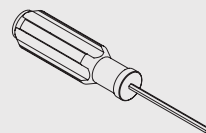


ドライバー 2.5 mm

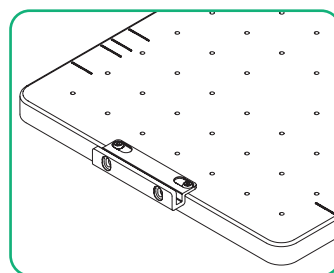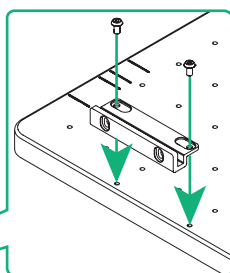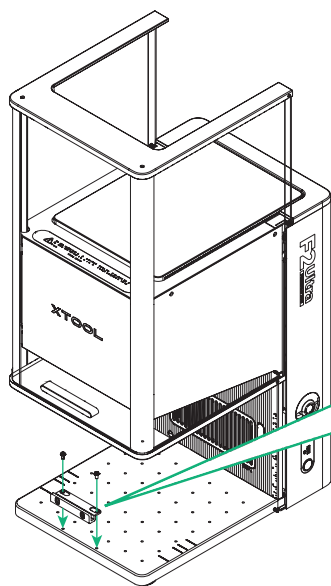




3




ネジ M4*8




ドライバー 2.5 mm

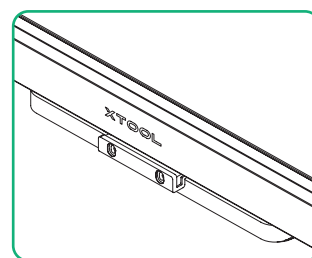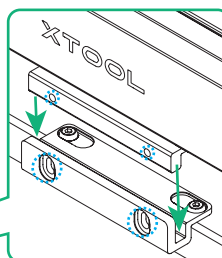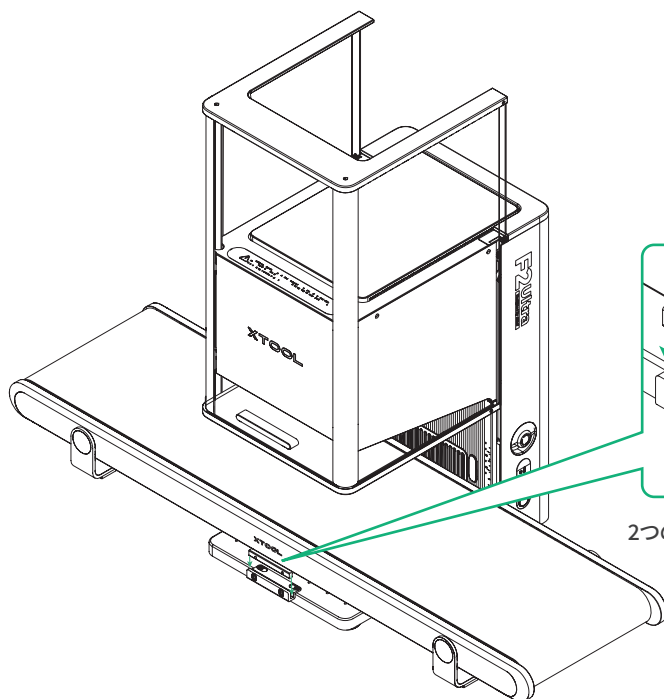


2つの固定具の穴を合わせます。


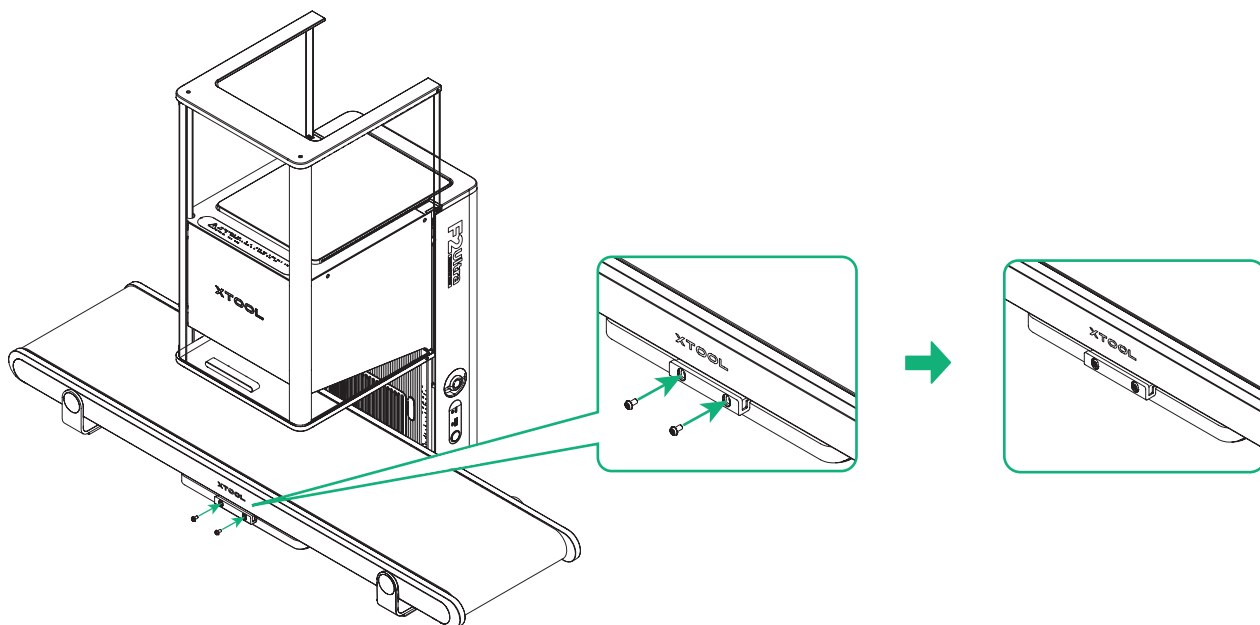


4




接続ケーブル

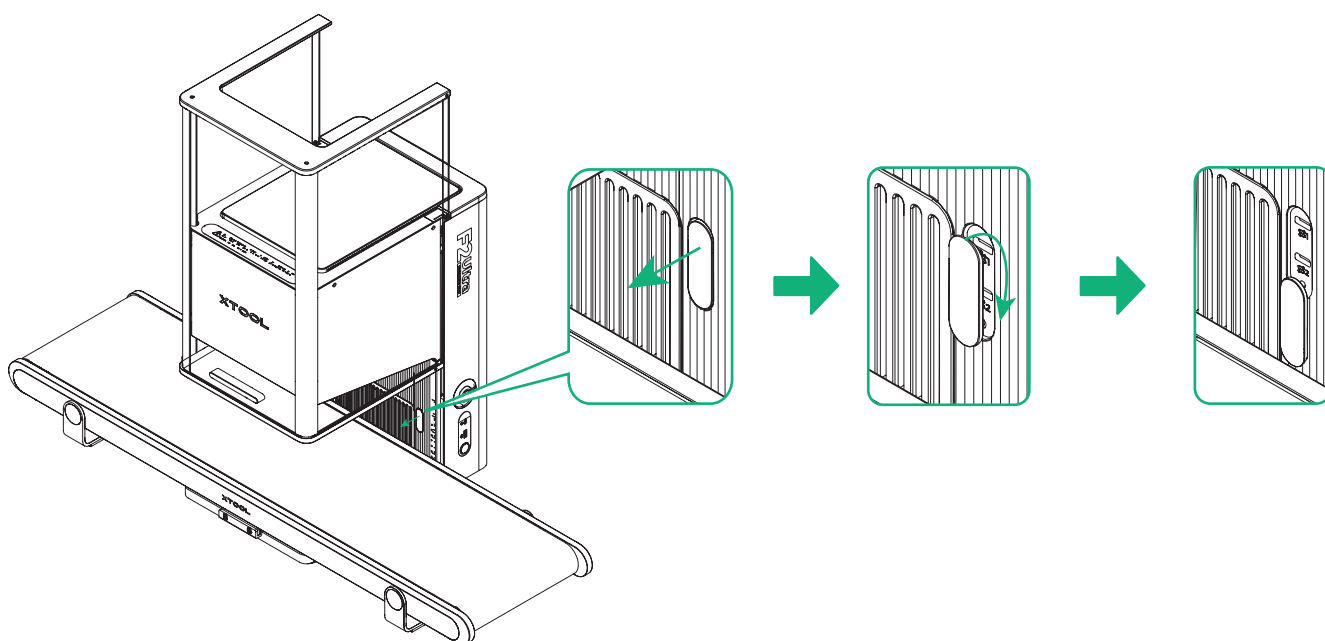

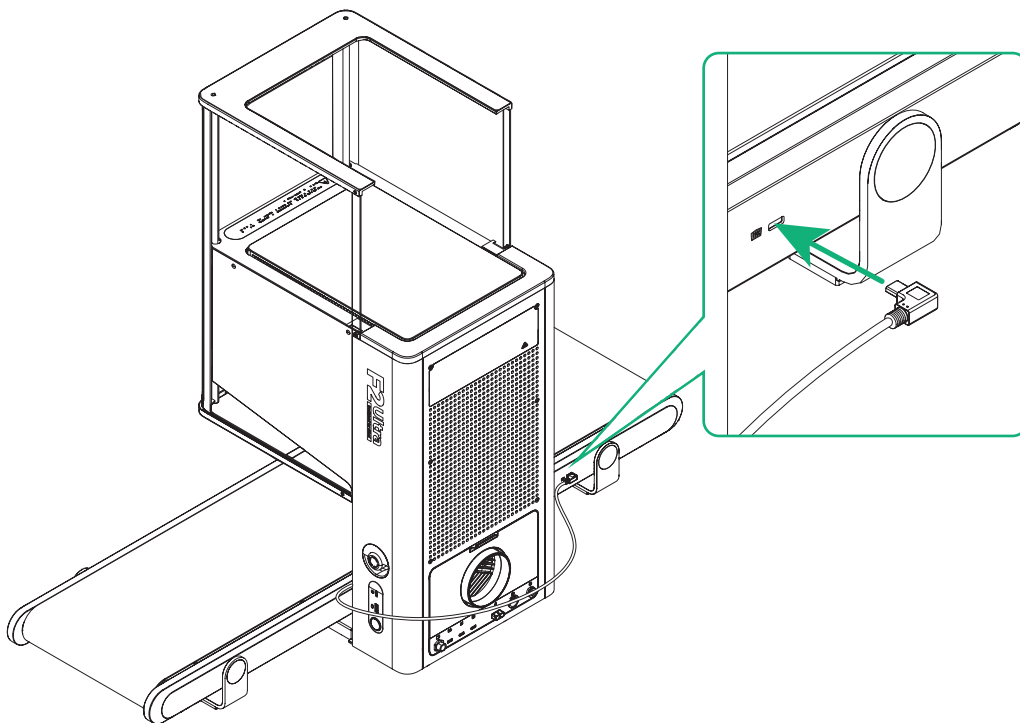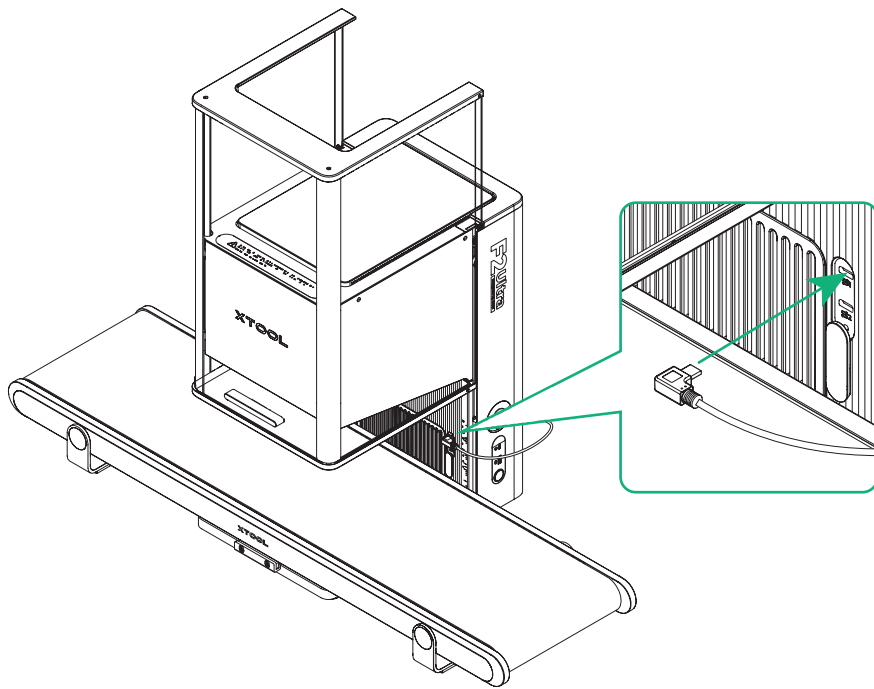


xTool F1 Ultraへのコンベヤの取り付け

1

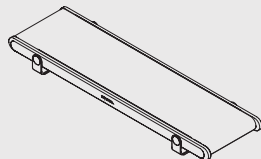


コンベヤ







固定具B






ネジ M4*10

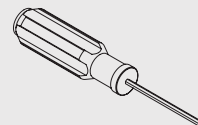


ドライバー 3 mm

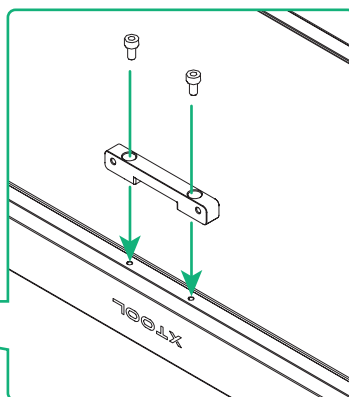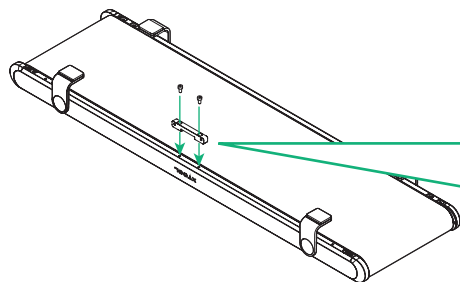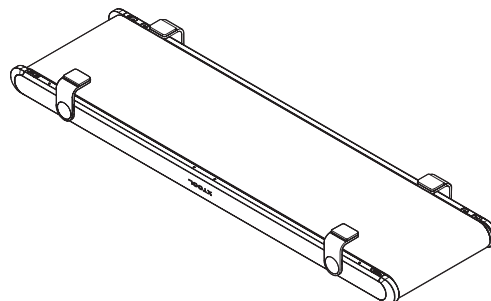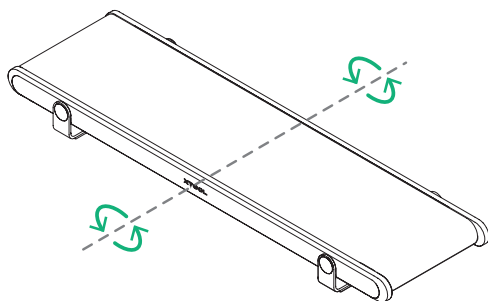


固定具Bを正しい方向に取り付けます。

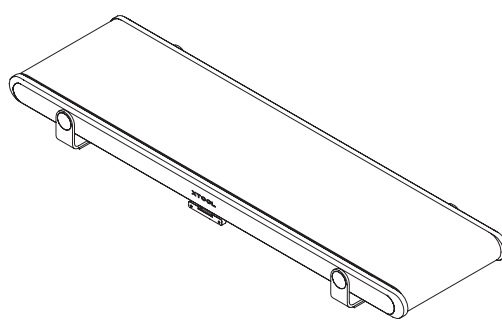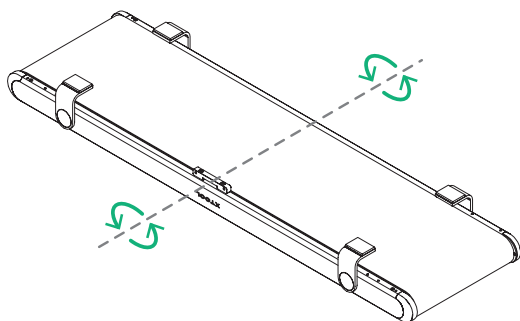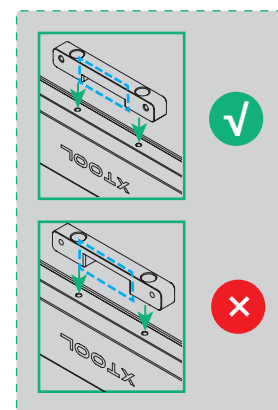

2

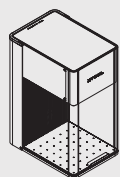


xTool F1 Ultra

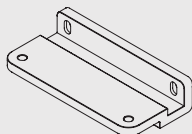




固定具A



ネジ M4*10

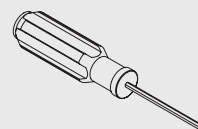


ドライバー 3 mm

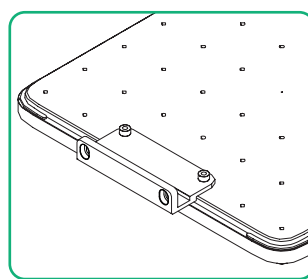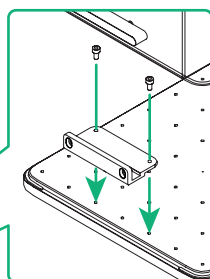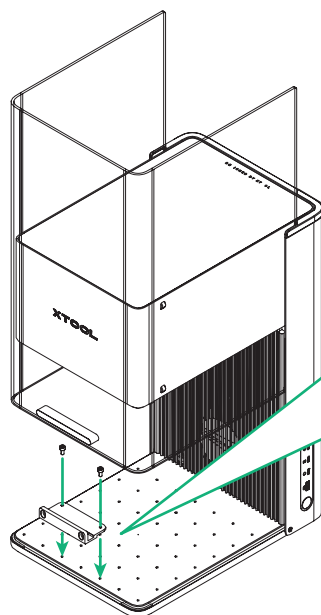



3




ネジ M4*10




ドライバー 3 mm

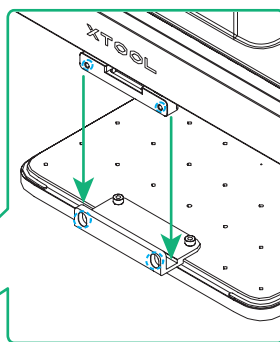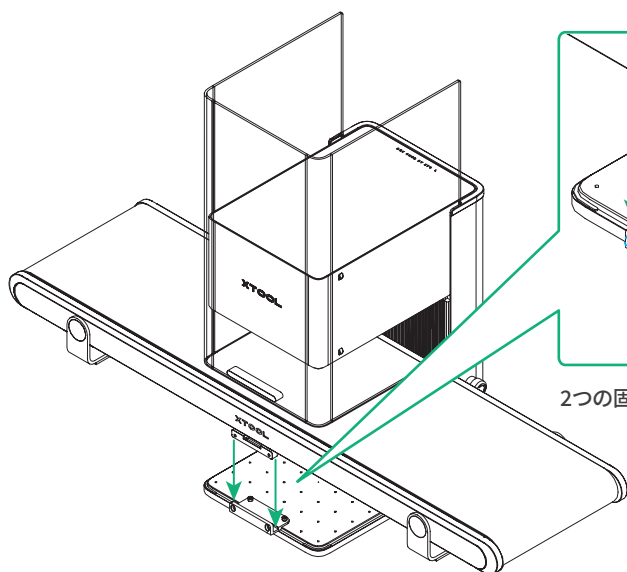


2つの固定具の穴を合わせます。

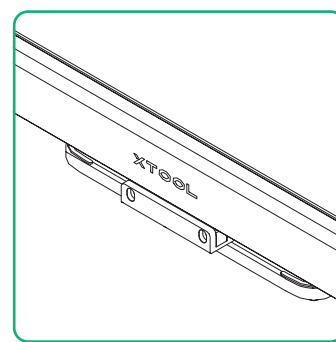


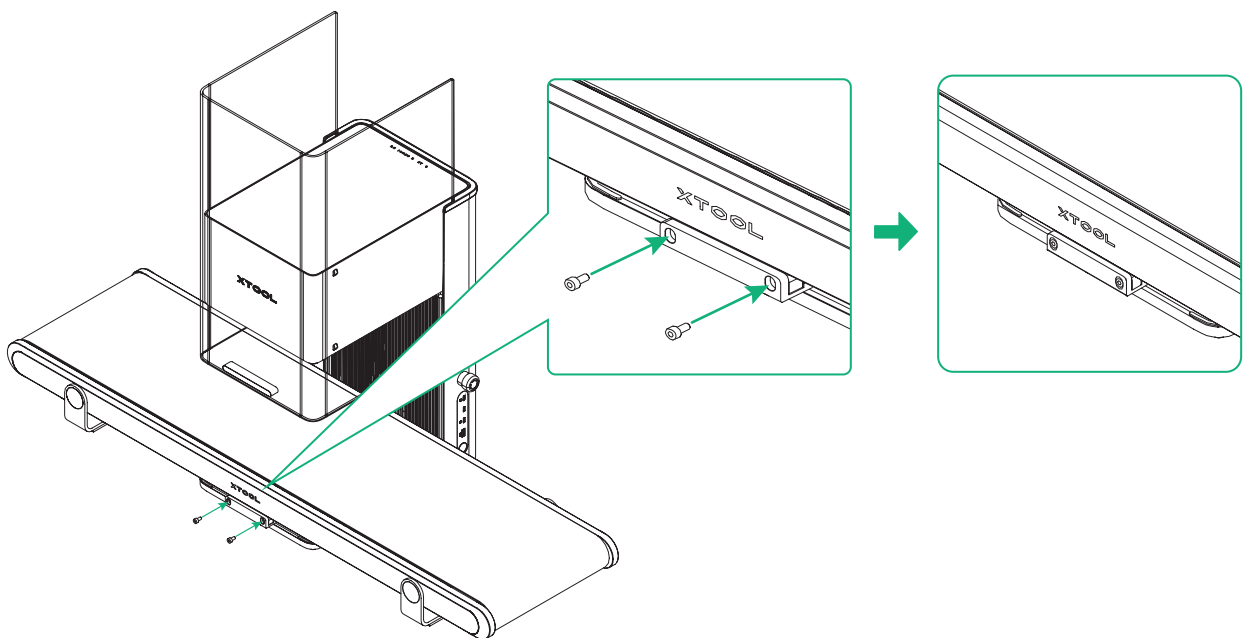


4



接続ケーブル

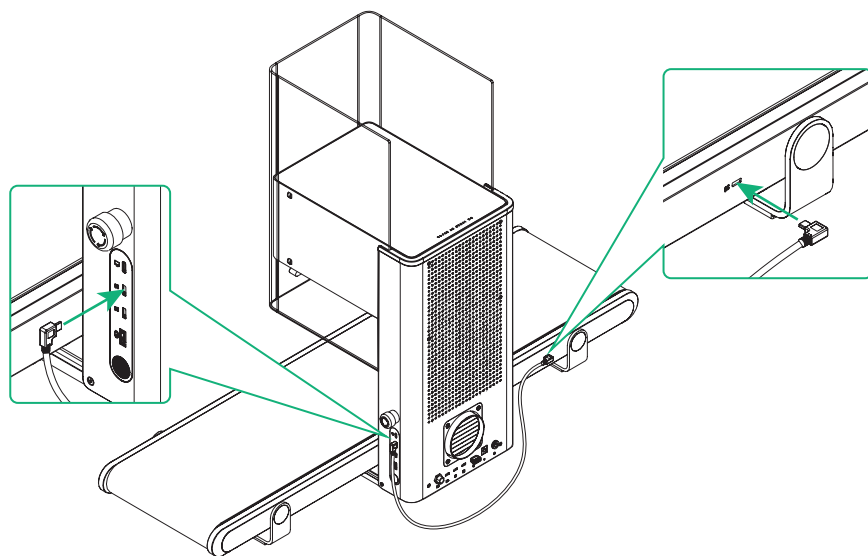

素材の一括加工



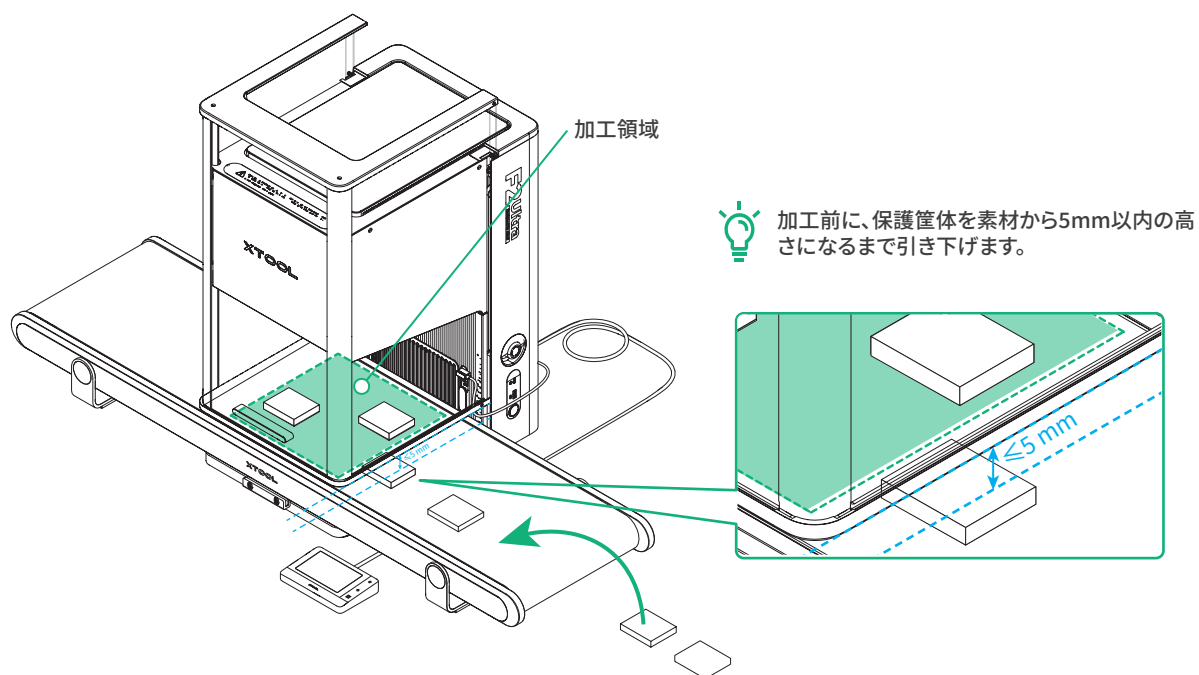


xTool F2 Ultraを例として使用しています。xTool F1 Ultraでも同様にコンベヤを使用できます。




同一の素材を使用していることを確認してください。

加工中に素材を配置する場合は、皮膚の怪我を防ぐために加工領域に手を近づけないでください。
素材が互いに接触したり重なったりしないように注意してください。

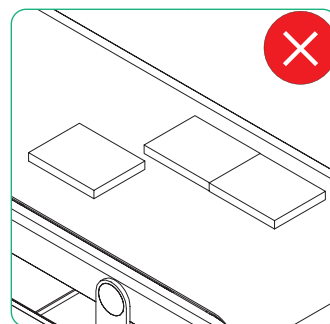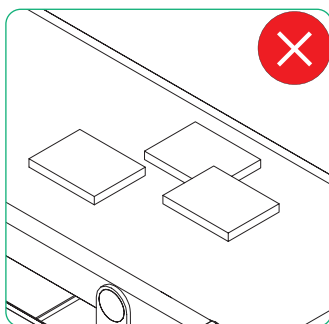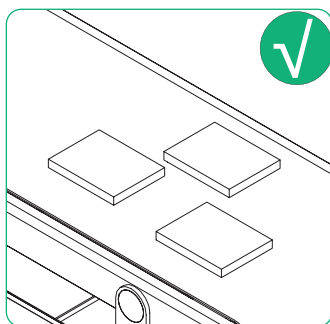

xTool F1 UltraまたはxTool F2 Ultraとコンベヤを一括加工に使用する方法の詳細については、support.xtool.comをご覧ください。


大型素材の加工

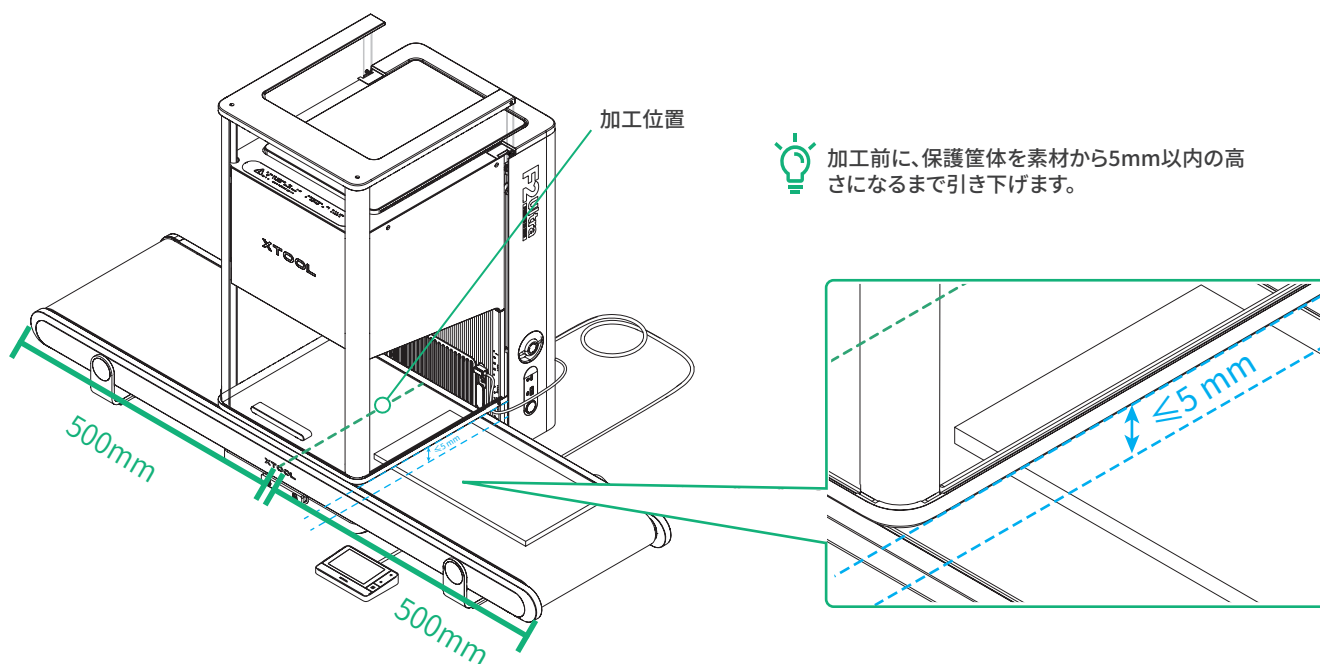

xTool F2 Ultraを例として使用しています。xTool F1 Ultraでも同様にコンベヤを使用できます。

! デバイスで大型の素材を加工する場合、レーザービームはコンベヤの中央の線にのみ当たります。素材はコンベヤ上を右から左に移動するので、中央の線より左側にある部分は加工されません。

例：

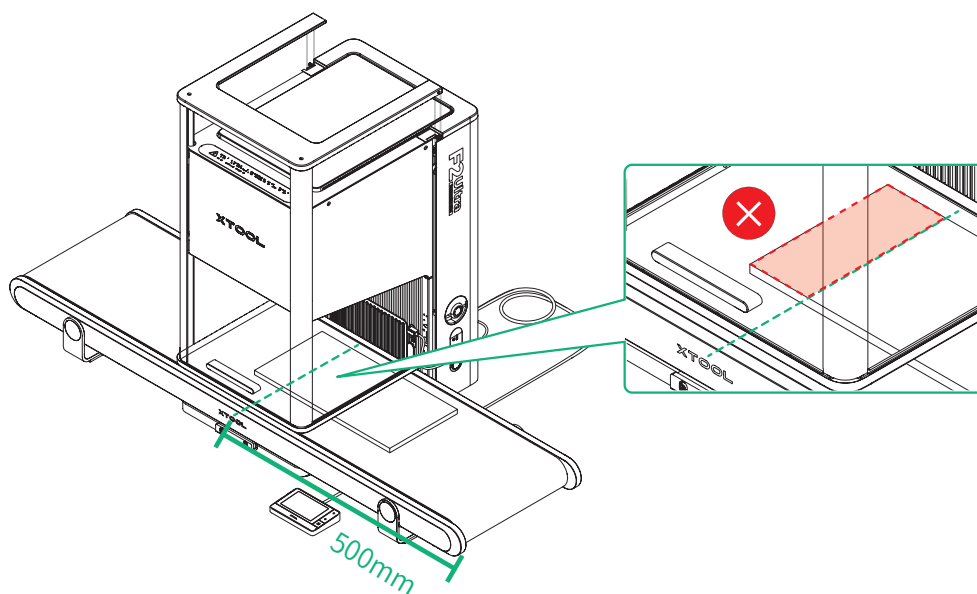

xTool F1 UltraまたはxTool F2 Ultraとコンベヤを使用して大きな素材を加工する方法の詳細については、support.xtool.comをご覧ください。