

xTOOL

xTool 自动传送带




快速使用指南

目录


物料清单	01
安装传送带于 xTool F2 Ultra	02
安装传送带于 xTool F1 Ultra	06
批量加工	09
大幅面加工	10

* 原始说明书的翻译版本

物料清单

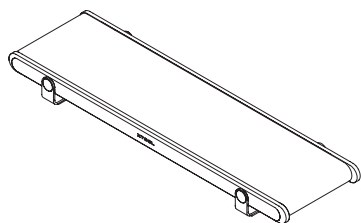

传送带

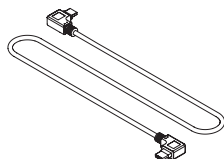


连接线




快速使用指南




安全说明

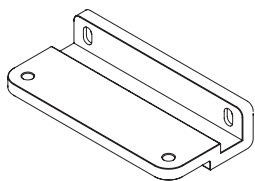


固定块 A

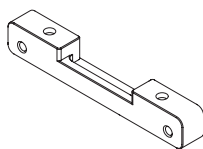

固定块 B

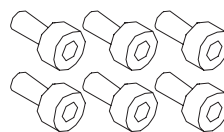


螺丝 M4*10

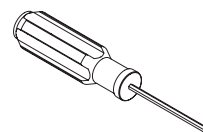


螺丝刀 3 mm


xTool F1 Ultra 专用固定包

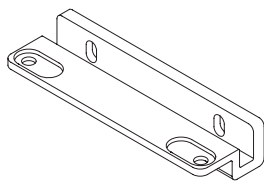


固定块 C

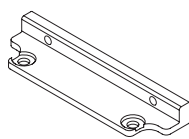

固定块 D

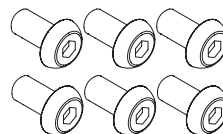

螺丝 M4*8

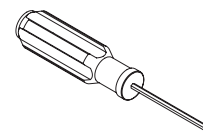


螺丝刀 2.5 mm


xTool F2 Ultra 专用固定包

安装传送带于 xTool F2 Ultra

1

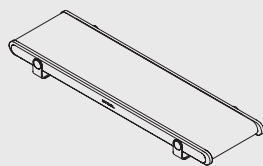


传送带

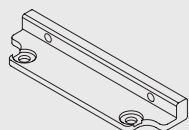






固定块 D




螺丝 M4*8

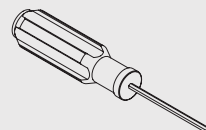


螺丝刀 2.5 mm

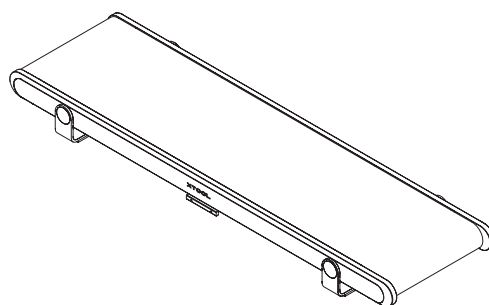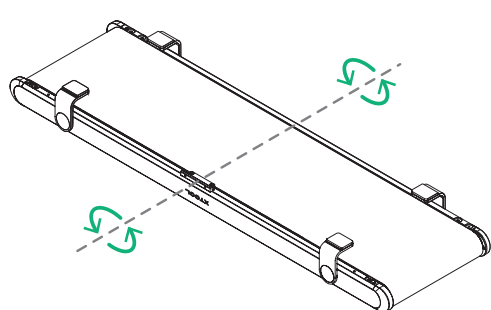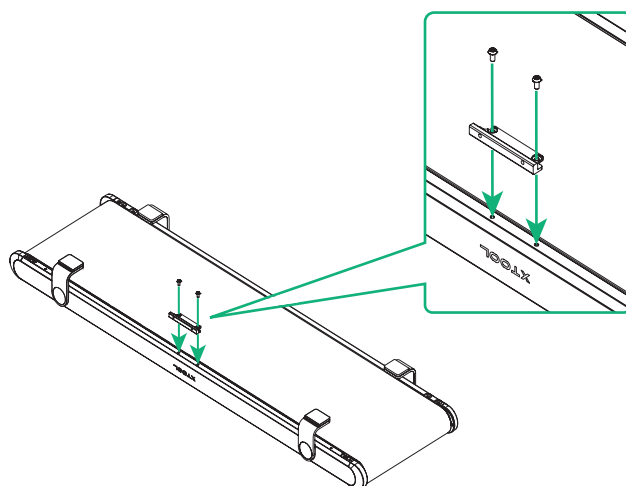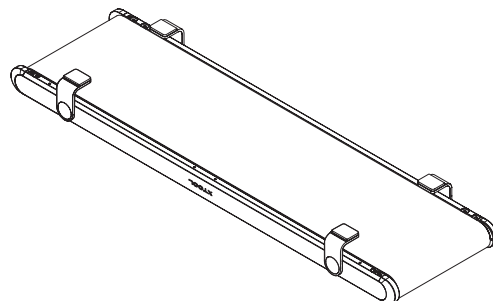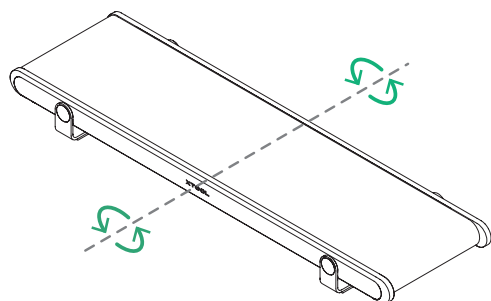

2

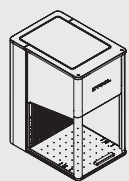


xTool F2 Ultra






固定块 C



螺丝 M4*8

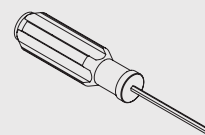


螺丝刀 2.5 mm

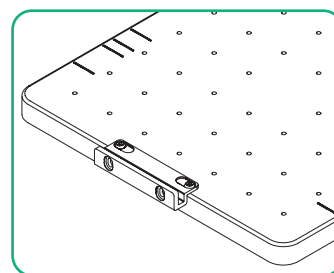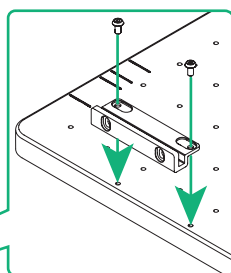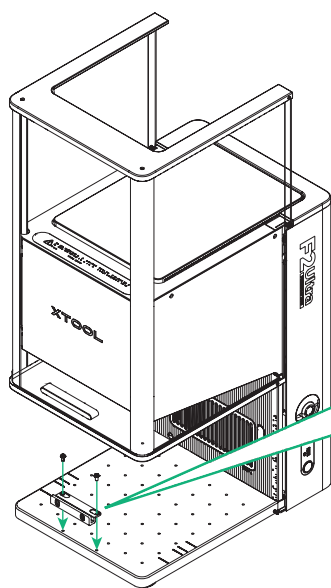




3




螺丝 M4*8




螺丝刀 2.5 mm

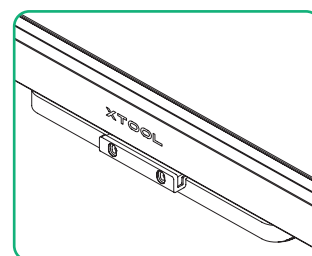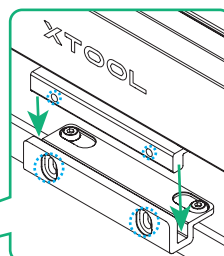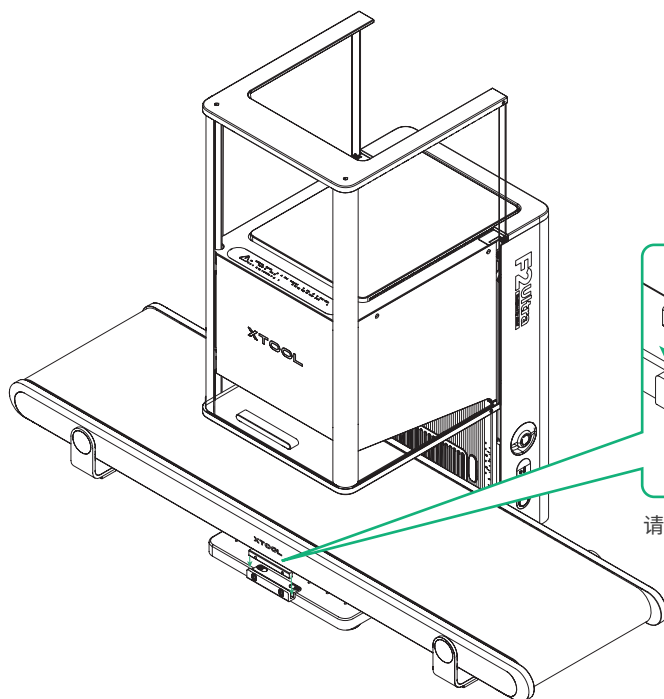


请对齐两个固定块的孔位。


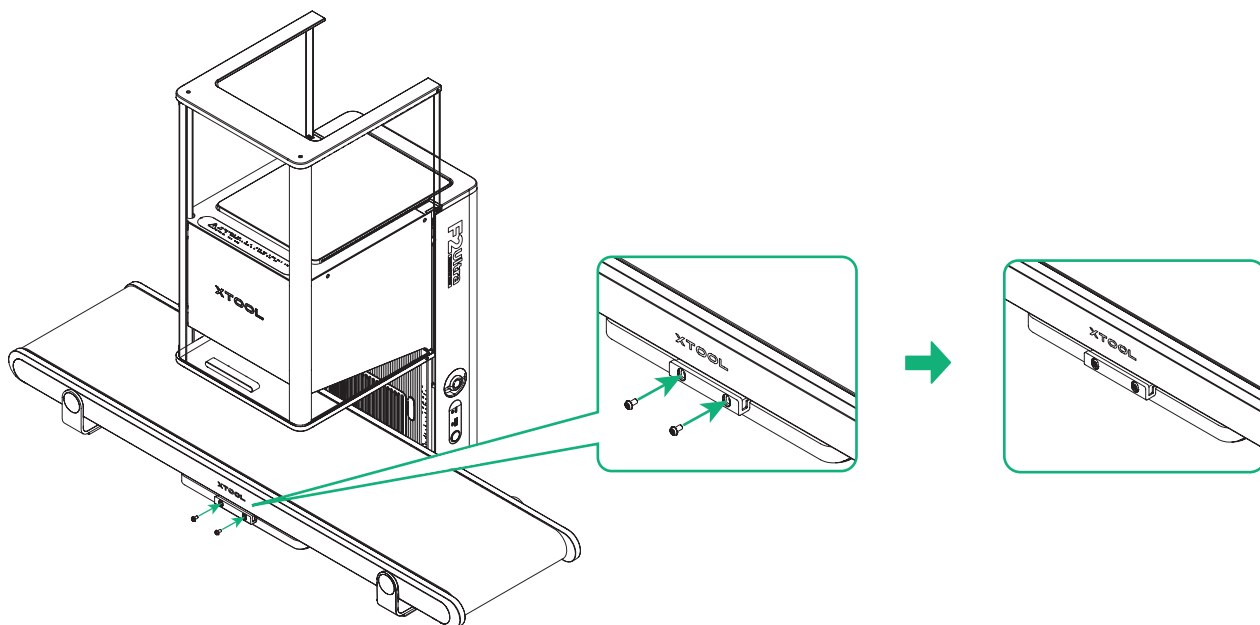


4




连接线

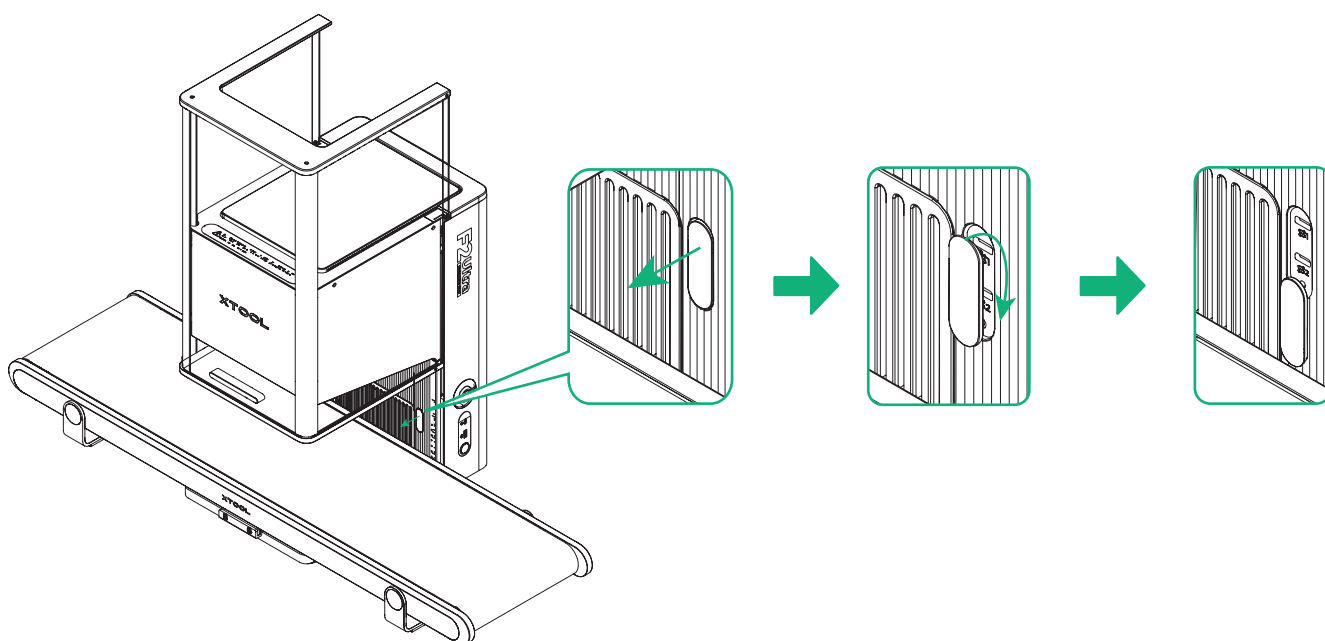

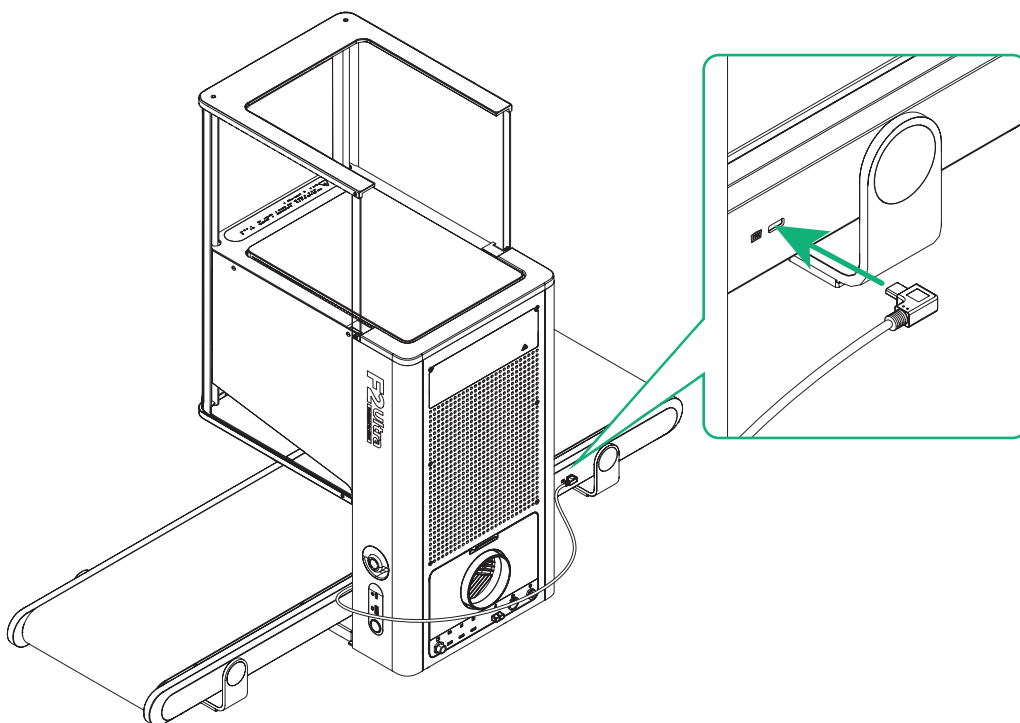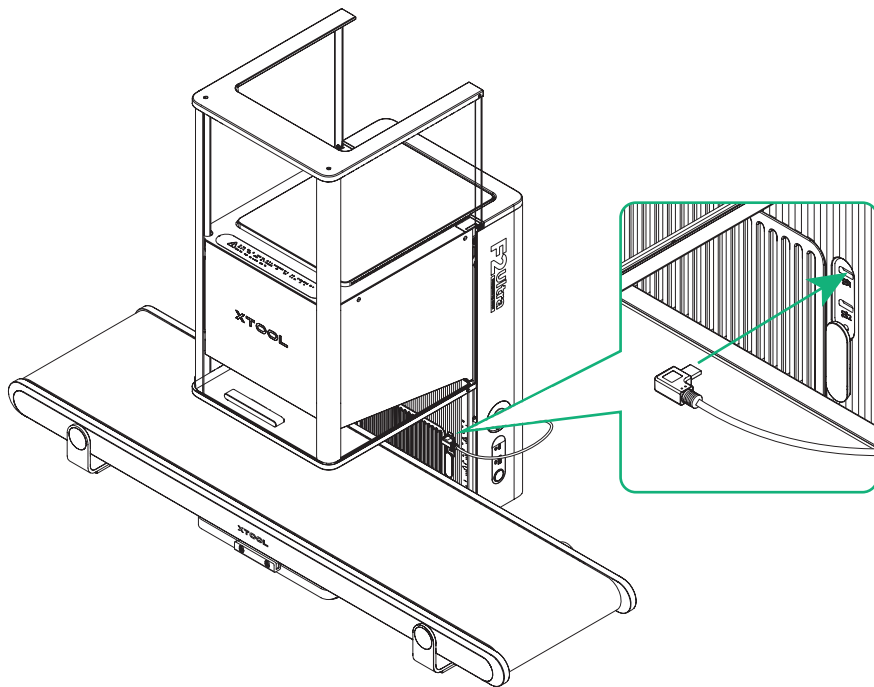


安装传送带于 xTool F1 Ultra

1

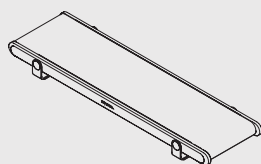


传送带







固定块 B






螺丝 M4*10

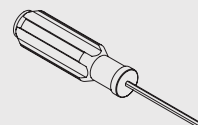


螺丝刀 3 mm

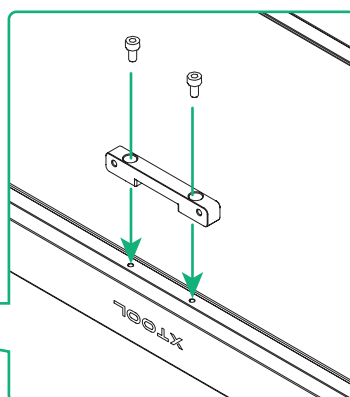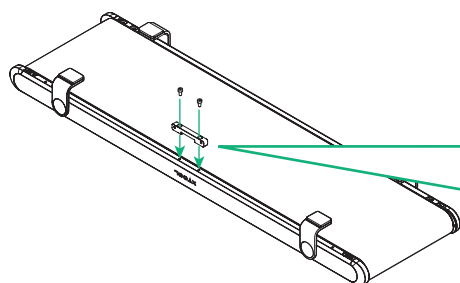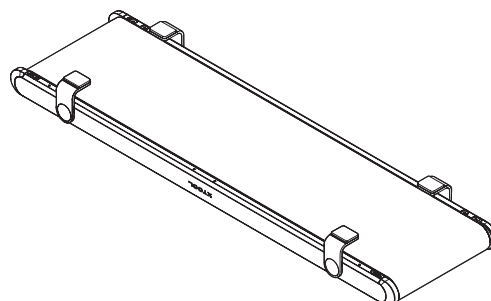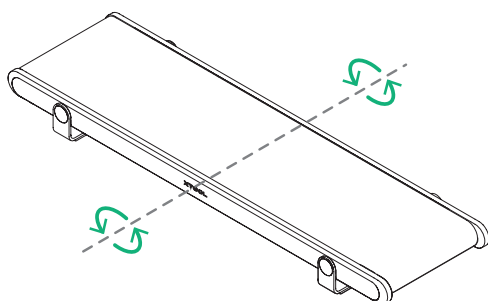


请注意固定块 B 的放置方向。

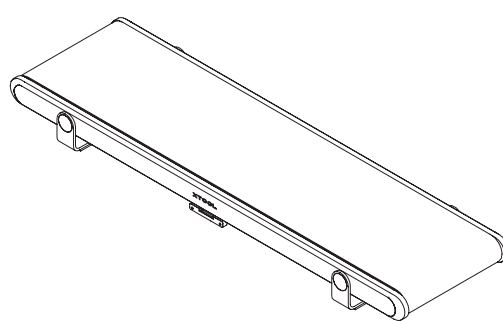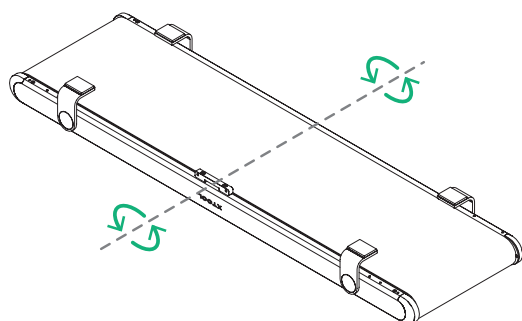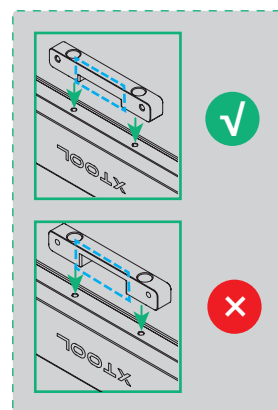

2

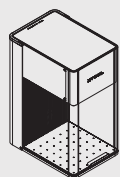


xTool F1 Ultra

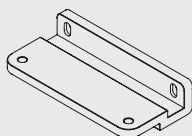


固定块 A



螺丝 M4*10

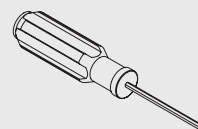


螺丝刀 3 mm

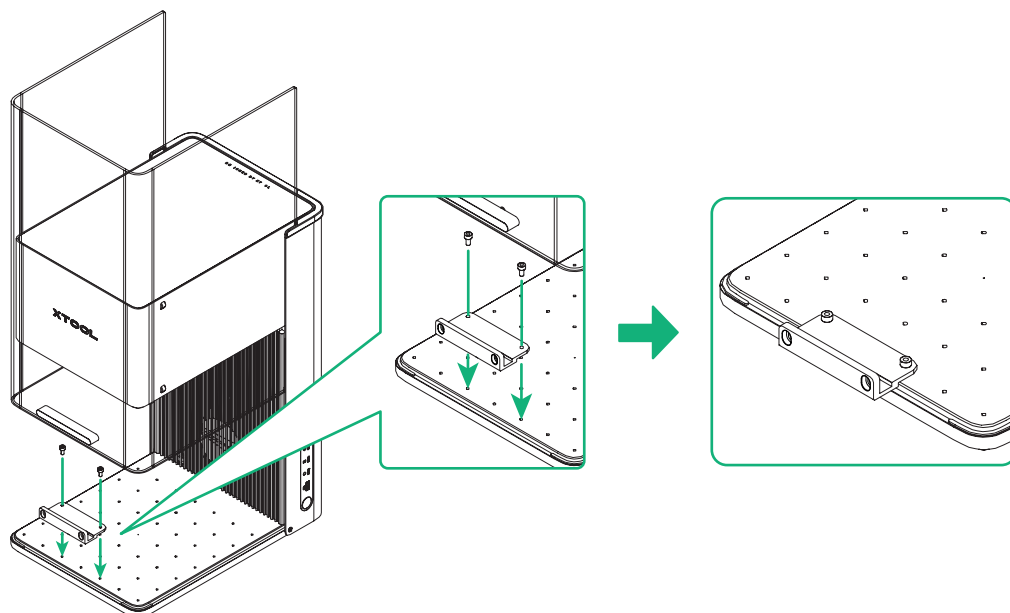


3




螺丝 M4*10




螺丝刀 3 mm

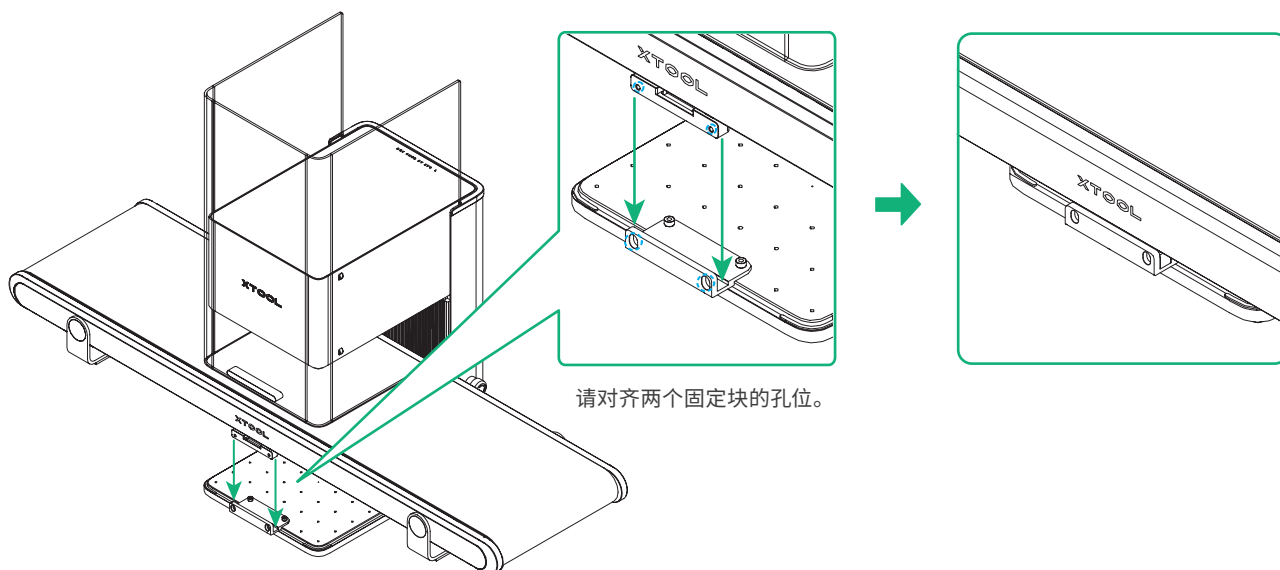


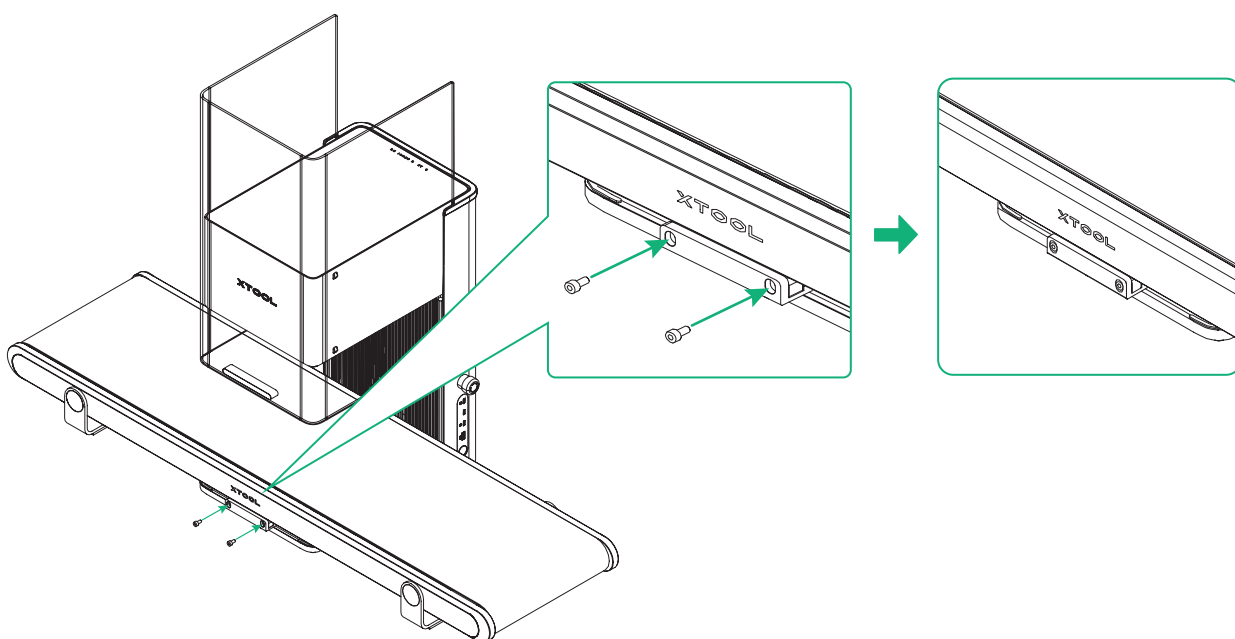


4



连接线

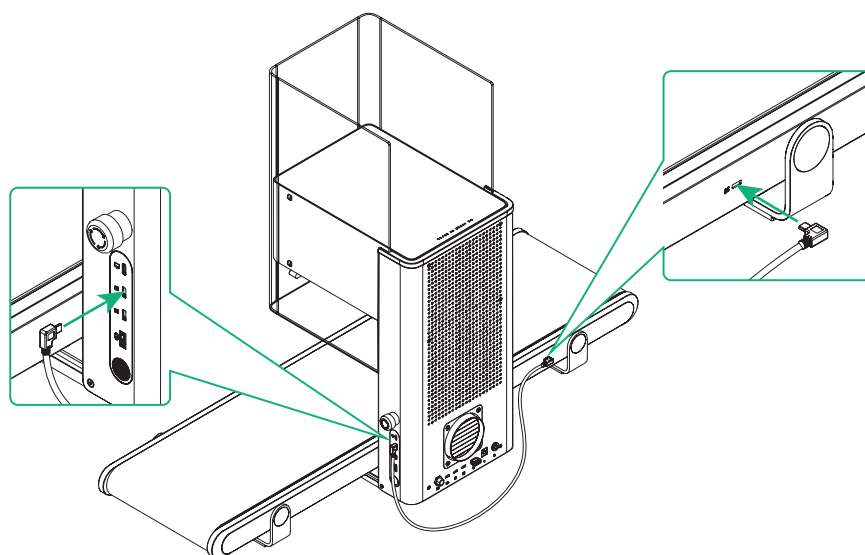




批量加工

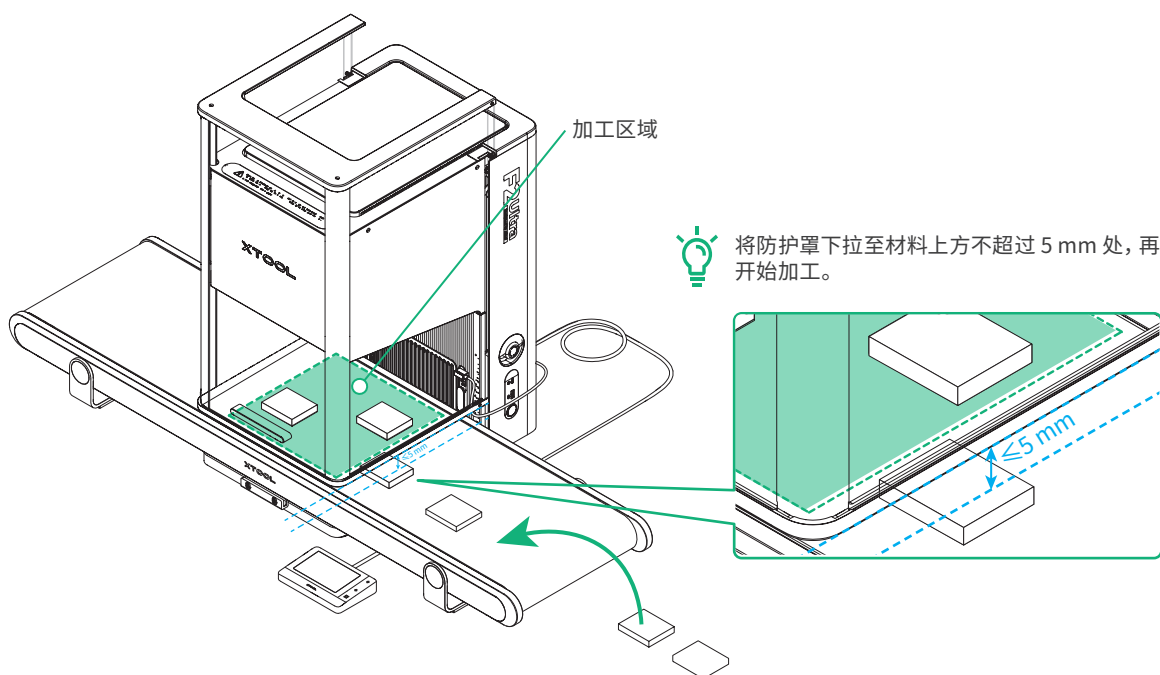

此处以 xTool F2 Ultra 为例, 传送带配合 xTool F1 Ultra 的用法相同。




请使用相同的加工材料。
加工过程中放置材料时, 请勿将手伸入加工区域, 以免被激光灼伤。
请分开放置材料, 相互之间留有间隙。

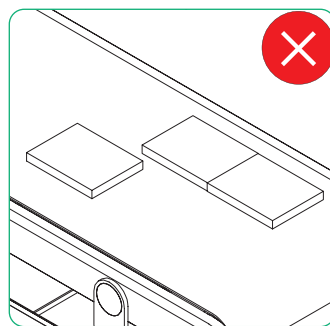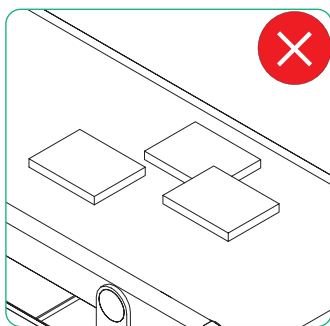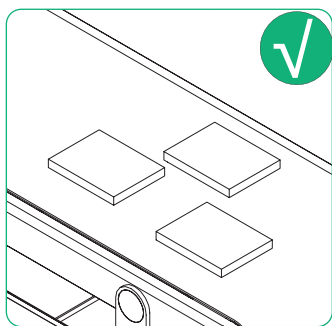

有关使用 xTool F1 Ultra 和 xTool F2 Ultra 激光雕刻机进行批量加工的详细操作, 可访问 yuque.com/makeblock-help-center-zh/xttool-accessories/conveyor 查看。


大幅面加工

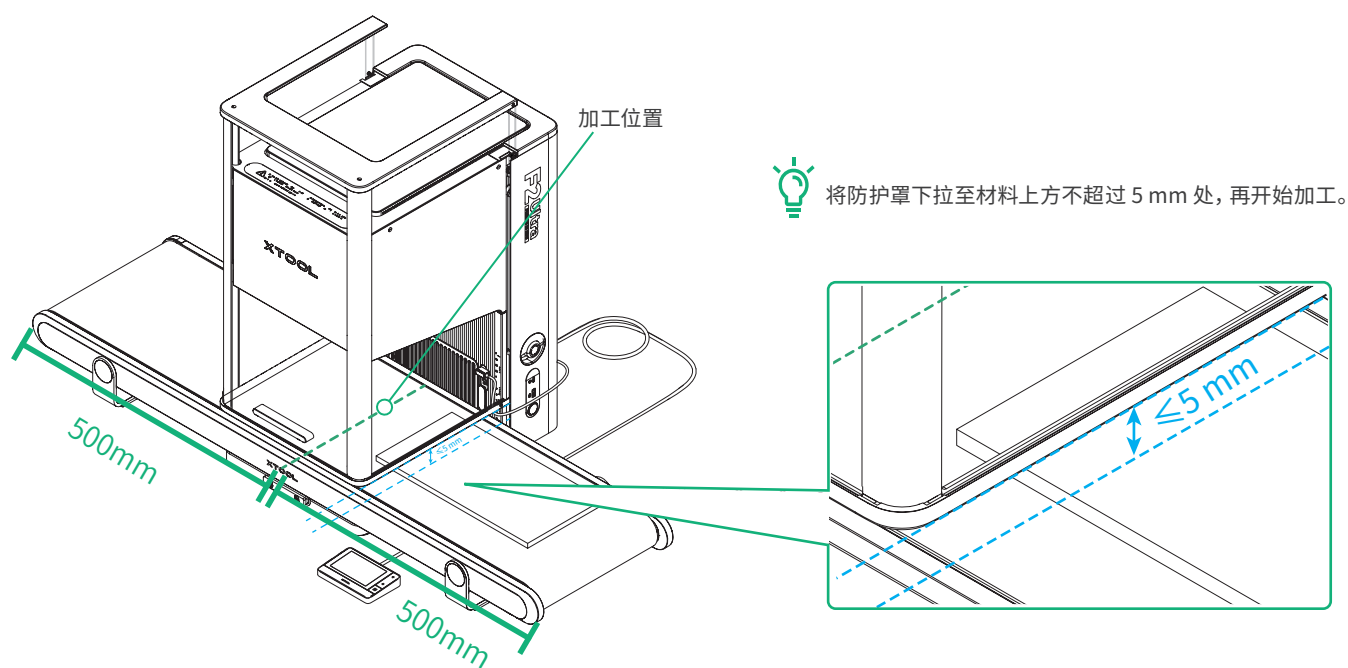

此处以 xTool F2 Ultra 为例, 传送带配合 xTool F1 Ultra 的用法相同。

! 大幅面加工时, 加工位置为传送带中间线, 材料从右向左传送, 因此位于中间线左侧的材料区域将无法加工。

例如:

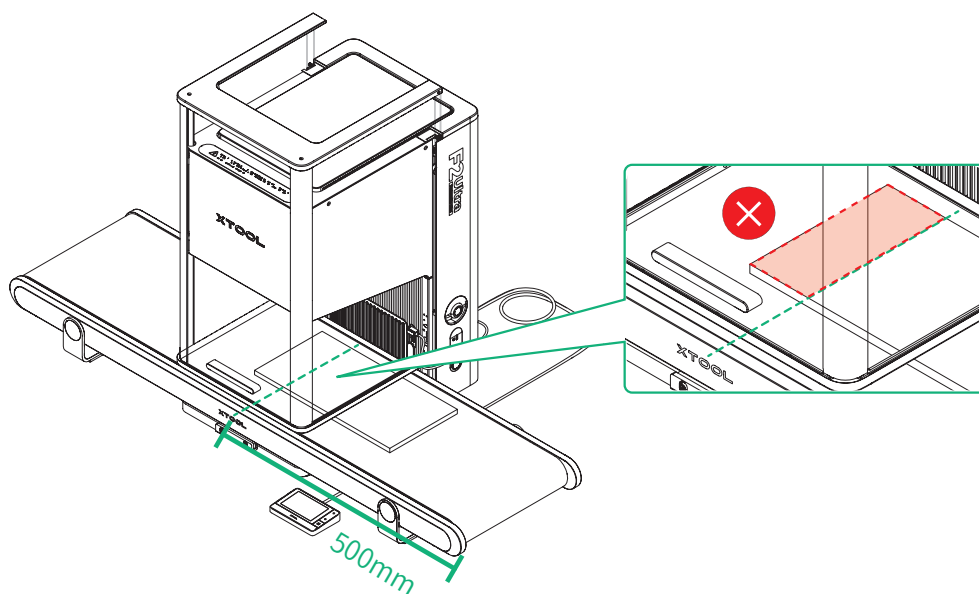

有关使用 xTool F1 Ultra 和 xTool F2 Ultra 激光雕刻机进行大幅面加工的详细操作, 可访问 yuque.com/makeblock-help-center-zh/xtool-accessories/conveyor 查看。