

xTOOL

Transportador xTool Auto Streamline™




Guía de inicio rápido

Contenido


Lista de elementos	01
Instale el transportador en el xTool F2 Ultra	02
Instale el transportador en el xTool F1 Ultra	06
Procesar materiales en lotes	09
Procesar materiales grandes	10

* Traducción de las instrucciones originales

Lista de elementos

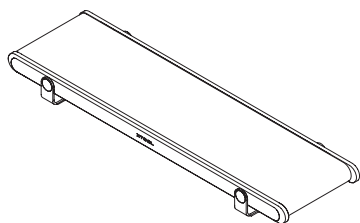

Transportador

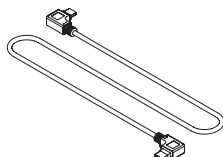


Cable de conexión




Guía de inicio rápido




Instrucciones de seguridad

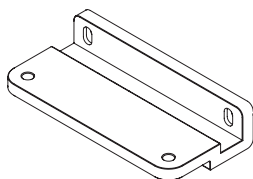


Pieza de fijación A

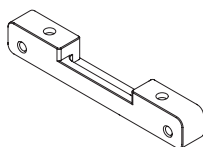

Pieza de fijación B

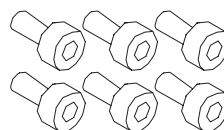


Tornillo M4*10

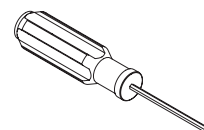


Destornillador de 3 mm


Kit de fijación del xTool F1 Ultra

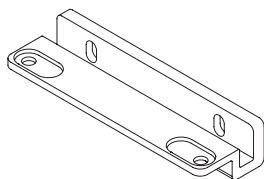


Pieza de fijación C

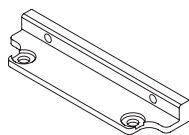

Pieza de fijación D

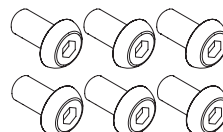

Tornillo M4*8

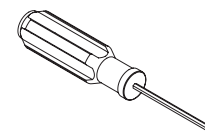


Destornillador de 2,5 mm


Kit de fijación del xTool F2 Ultra

Instale el transportador en el xTool F2 Ultra

1

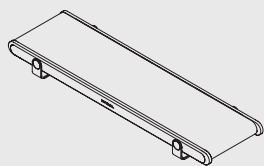


Transportador

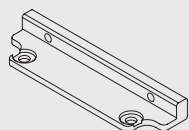






Pieza de fijación D




Tornillo M4*8

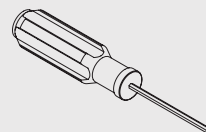


Destornillador de 2,5 mm

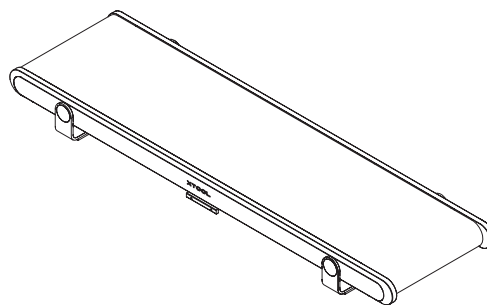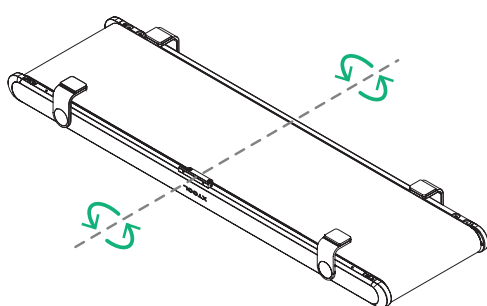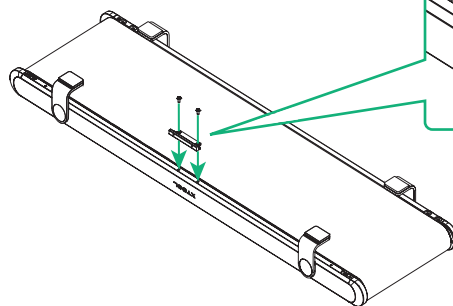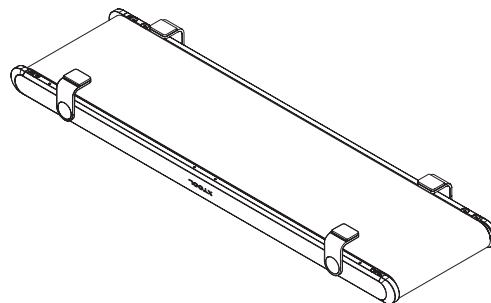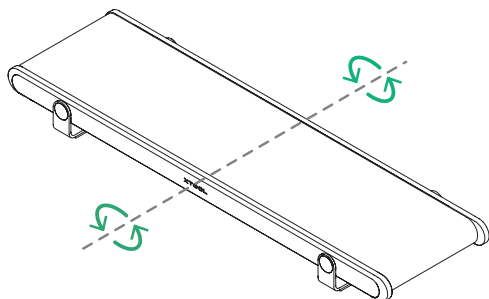

2

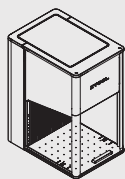


xTool F2 Ultra

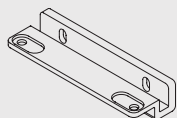




Pieza de fijación C



Tornillo M4*8

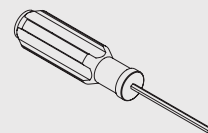


Destornillador de 2,5 mm

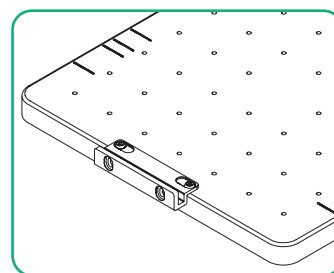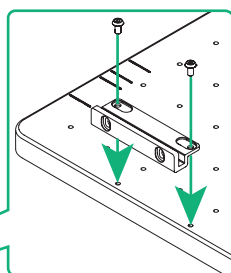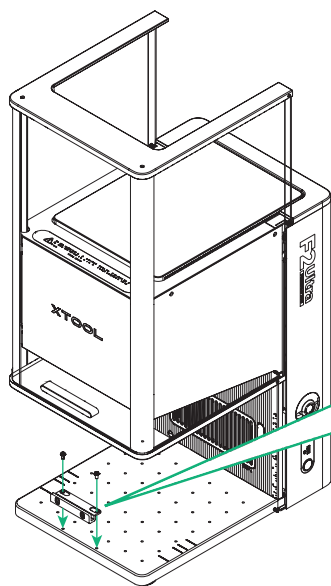




3




Tornillo M4*8

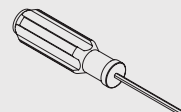


Destornillador de 2,5 mm

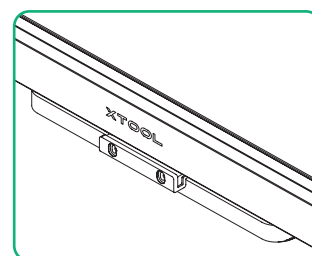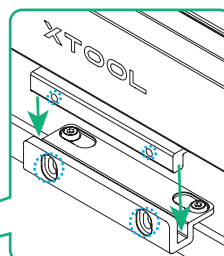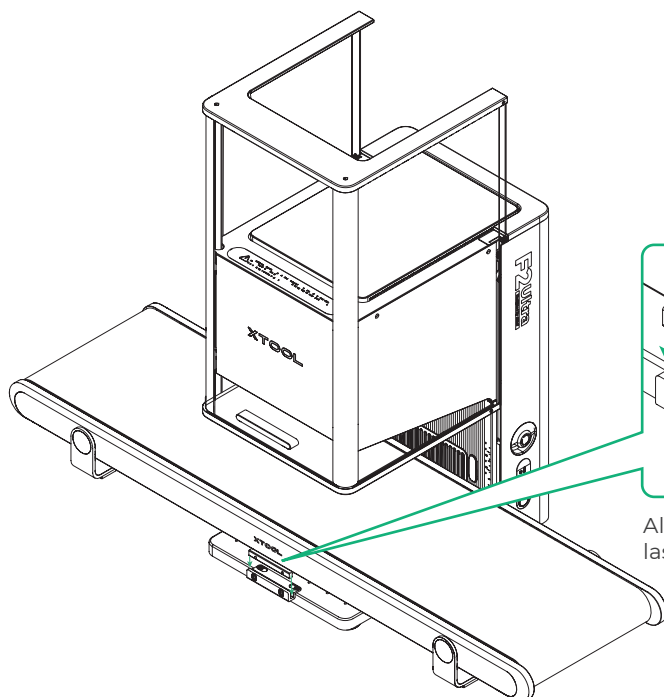


Alinee los orificios de las dos piezas de fijación.


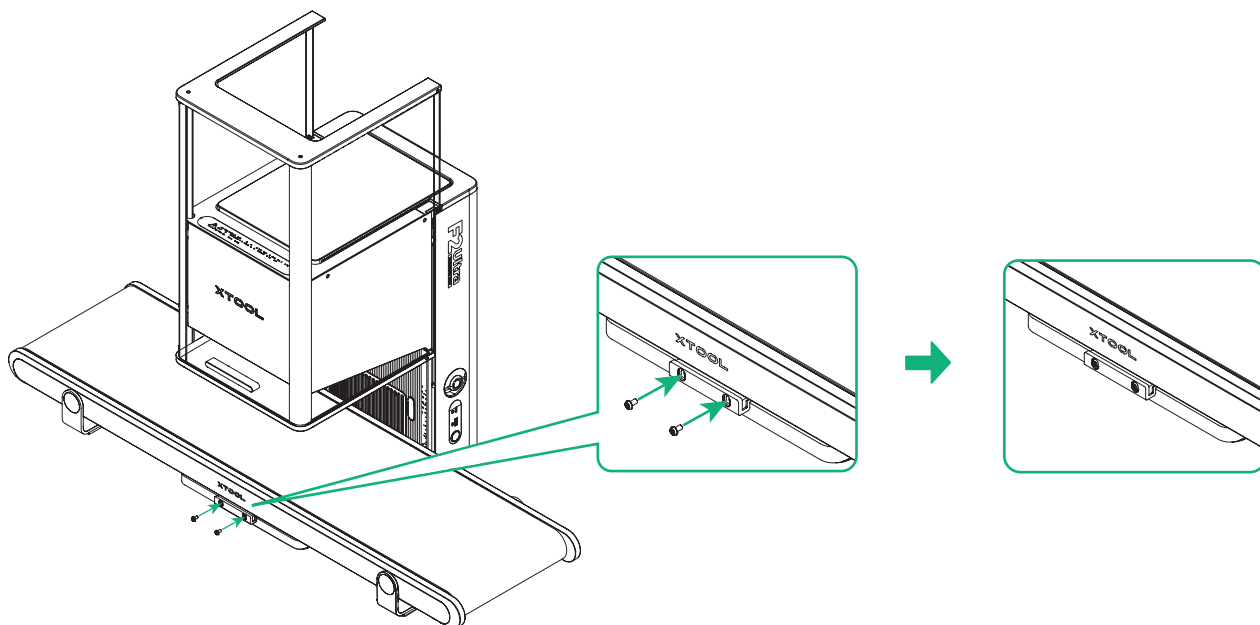


4

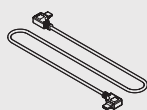


Cable de conexión

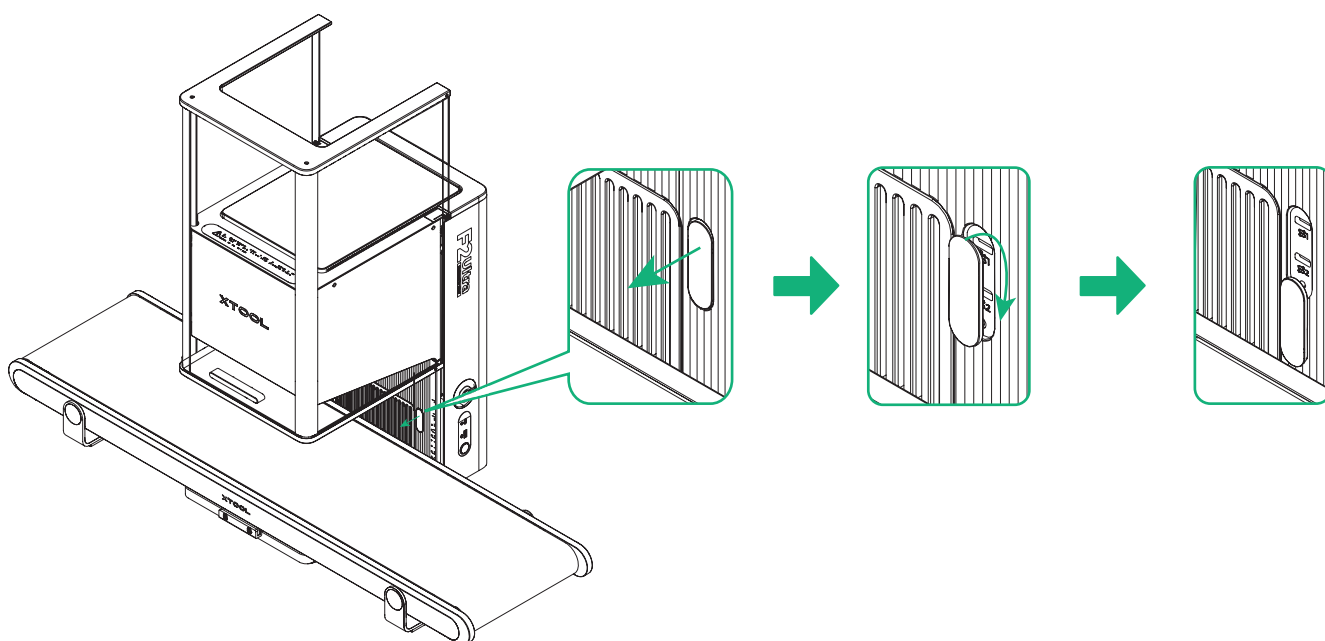

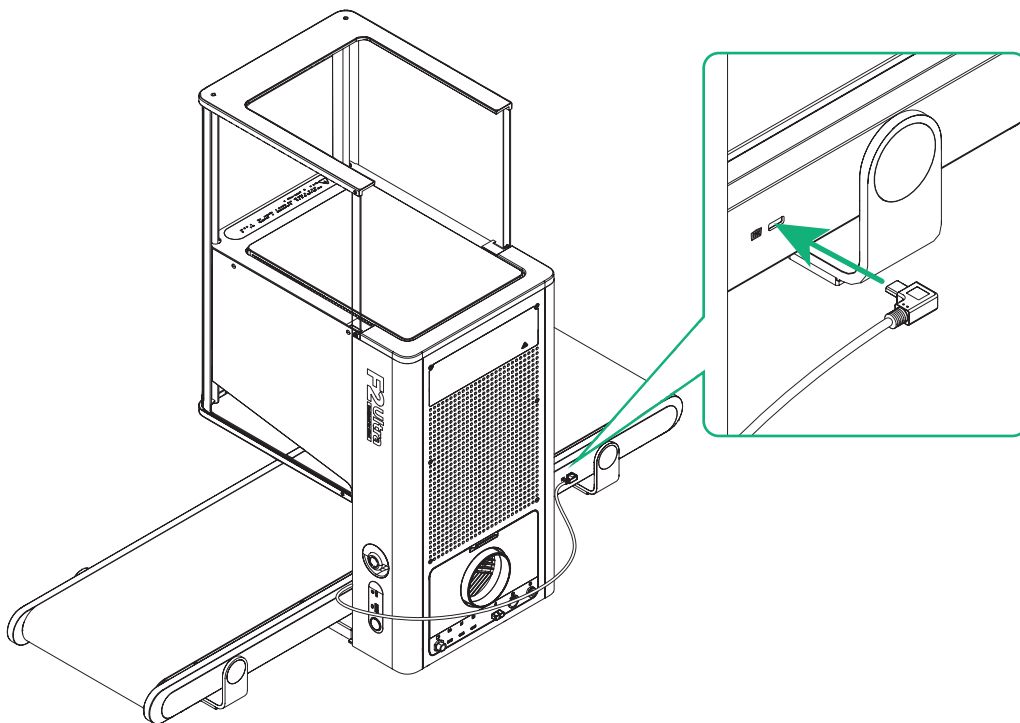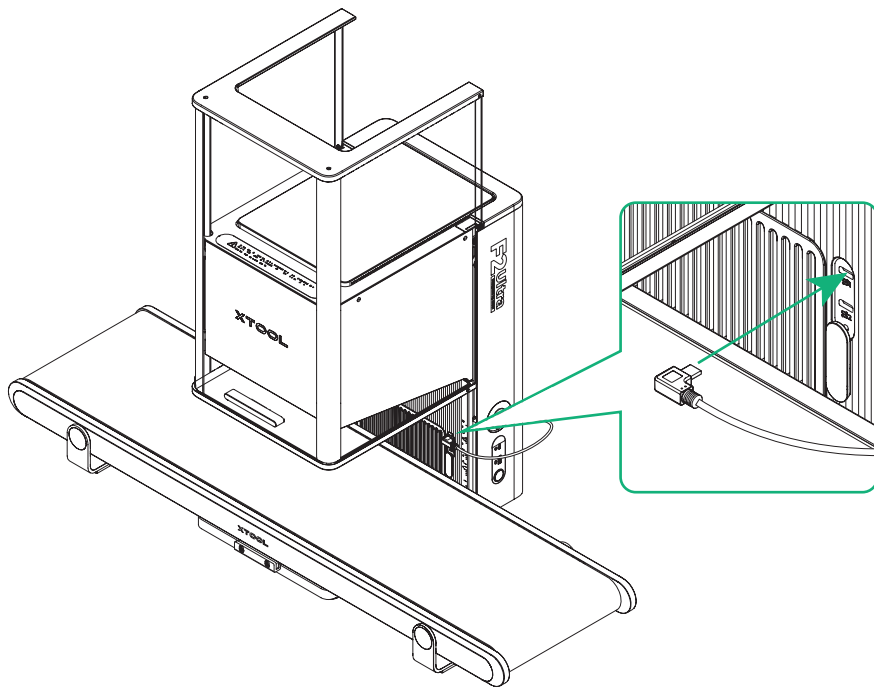


Instale el transportador en el xTool F1 Ultra

1

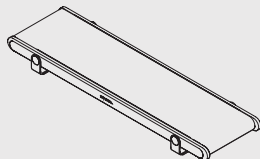


Transportador

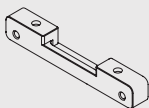





Pieza de fijación B






Tornillo M4*10

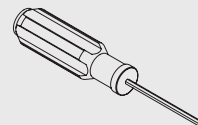


Destornillador de 3 mm

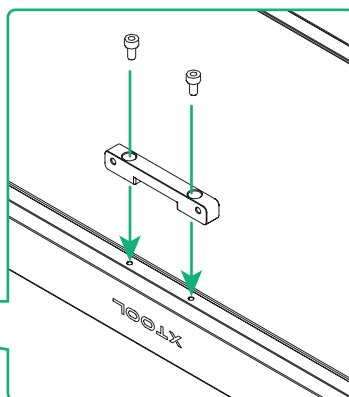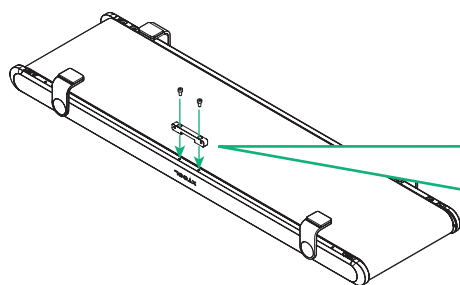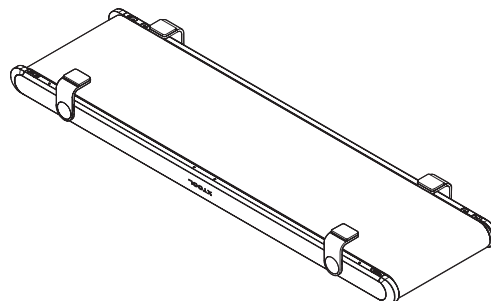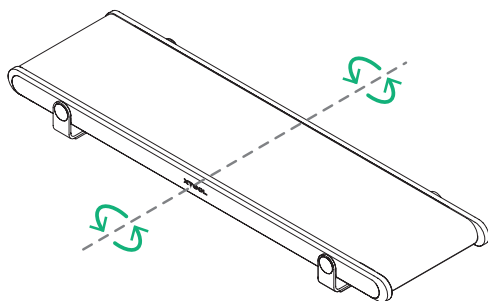


Coloque la pieza de fijación B en la dirección correcta.

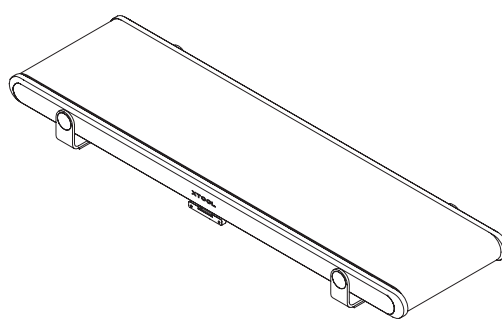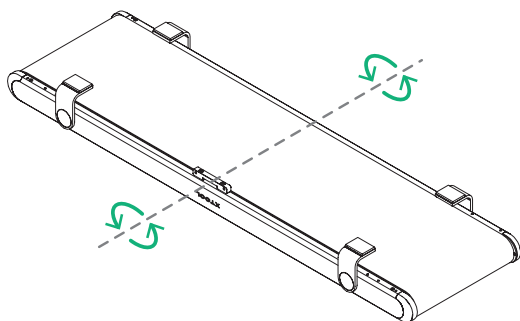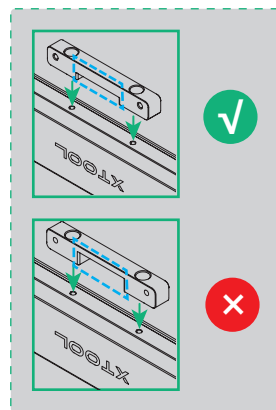

2

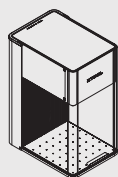


xTool F1 Ultra

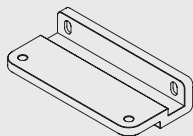




Pieza de fijación A



Tornillo M4*10

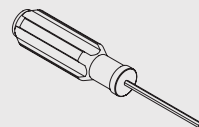


Destornillador de 3 mm

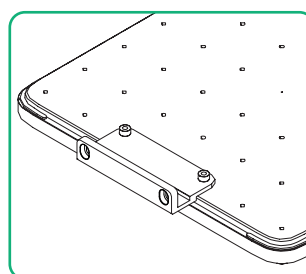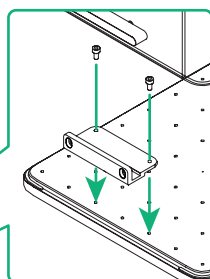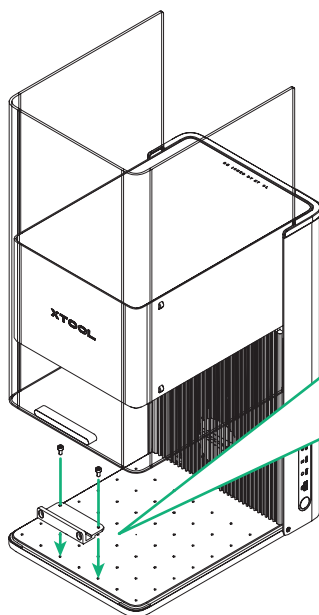




3




Tornillo M4*10

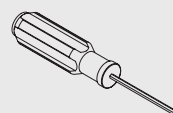


Destornillador de 3 mm

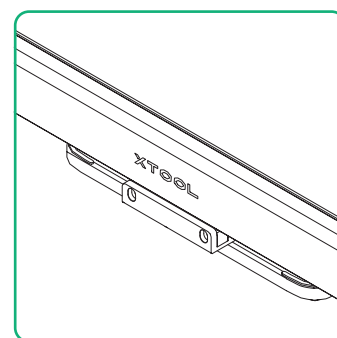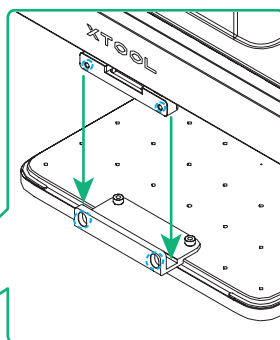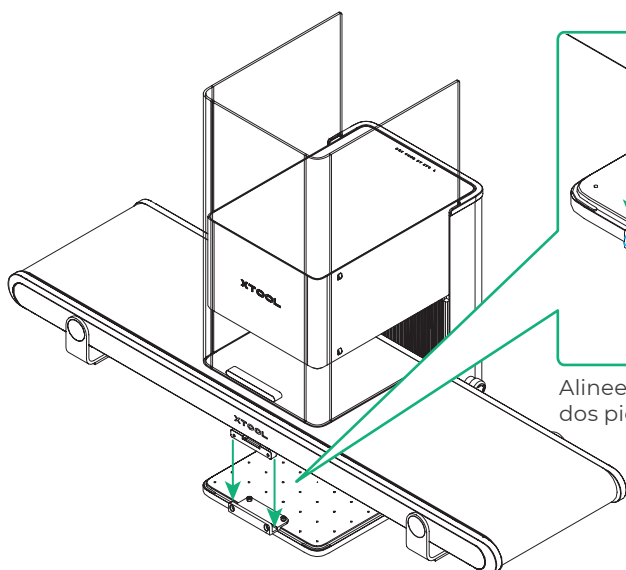


Alinee los orificios de las dos piezas de fijación.

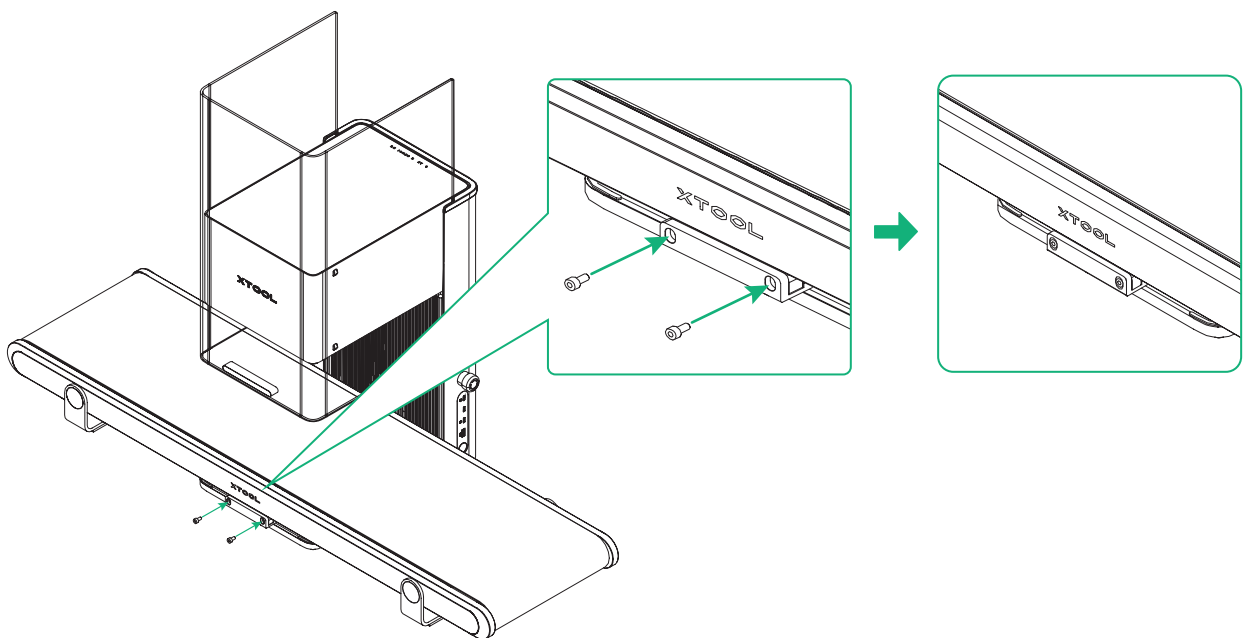


4



Cable de conexión

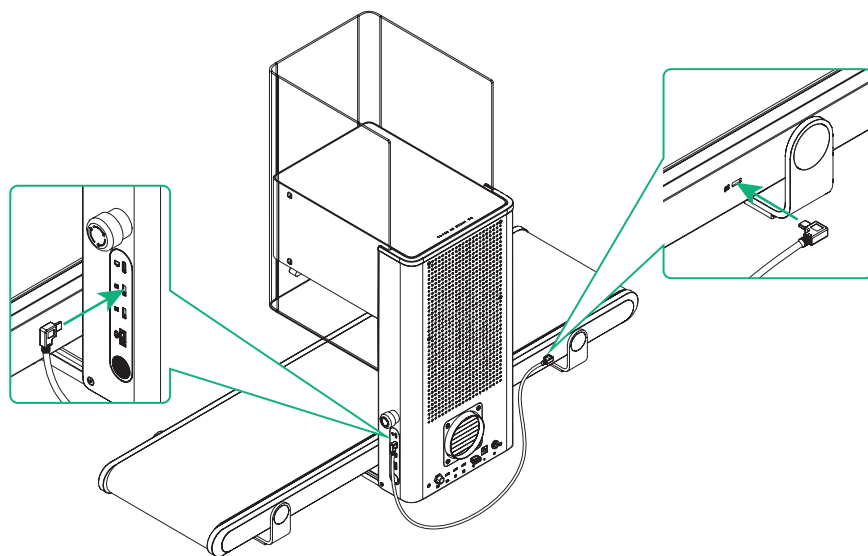

Procesar materiales en lotes

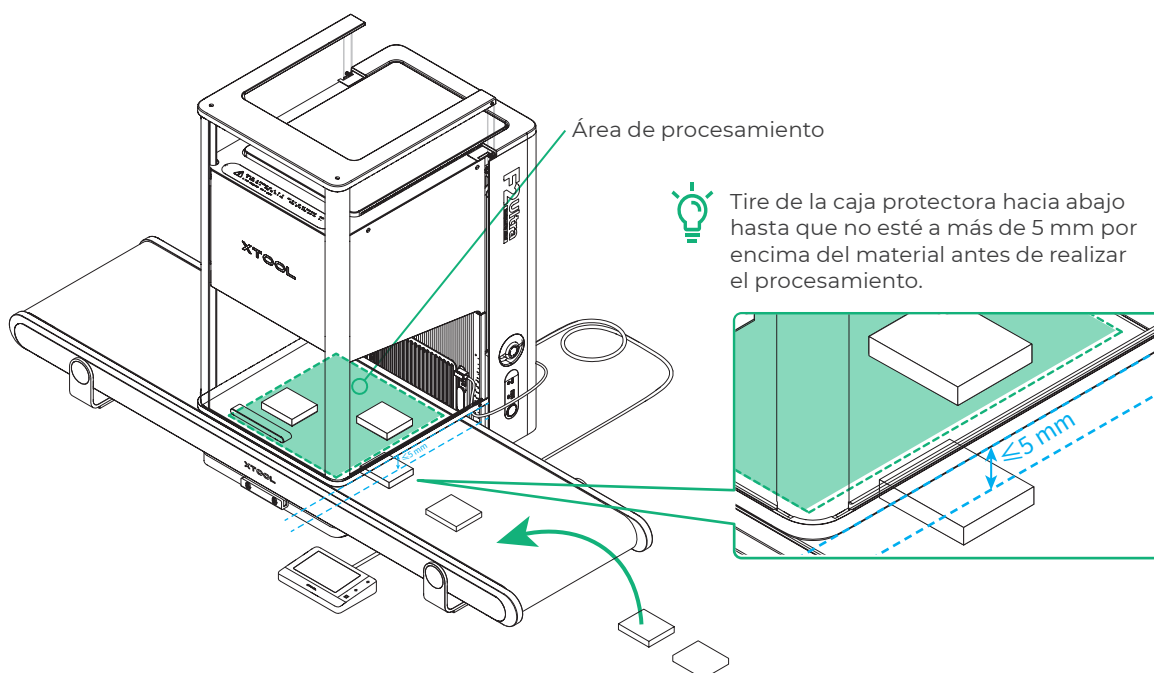




xTool F2 Ultra se utiliza como ejemplo. Puede utilizar el transportador en el xTool F1 Ultra del mismo modo.



Asegúrese de utilizar materiales idénticos.


Al colocar materiales durante el procesamiento, mantenga la mano alejada del área de procesamiento para evitar lesiones en la piel.

Asegúrese de que los materiales no se toquen ni se superpongan entre sí.

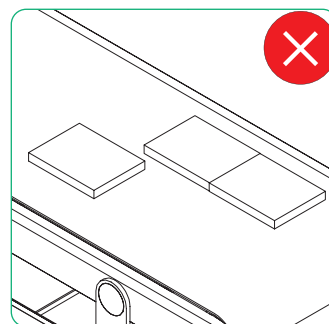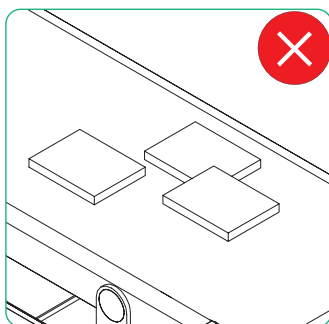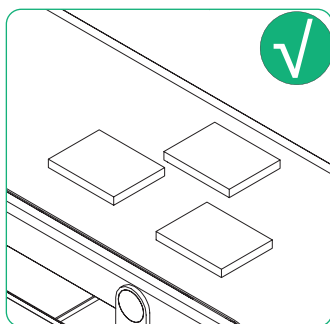

Para obtener más información sobre cómo utilizar xTool F1 Ultra o xTool F2 Ultra con el transportador para procesamiento por lotes, visite support.xtool.com.


Procesar materiales grandes

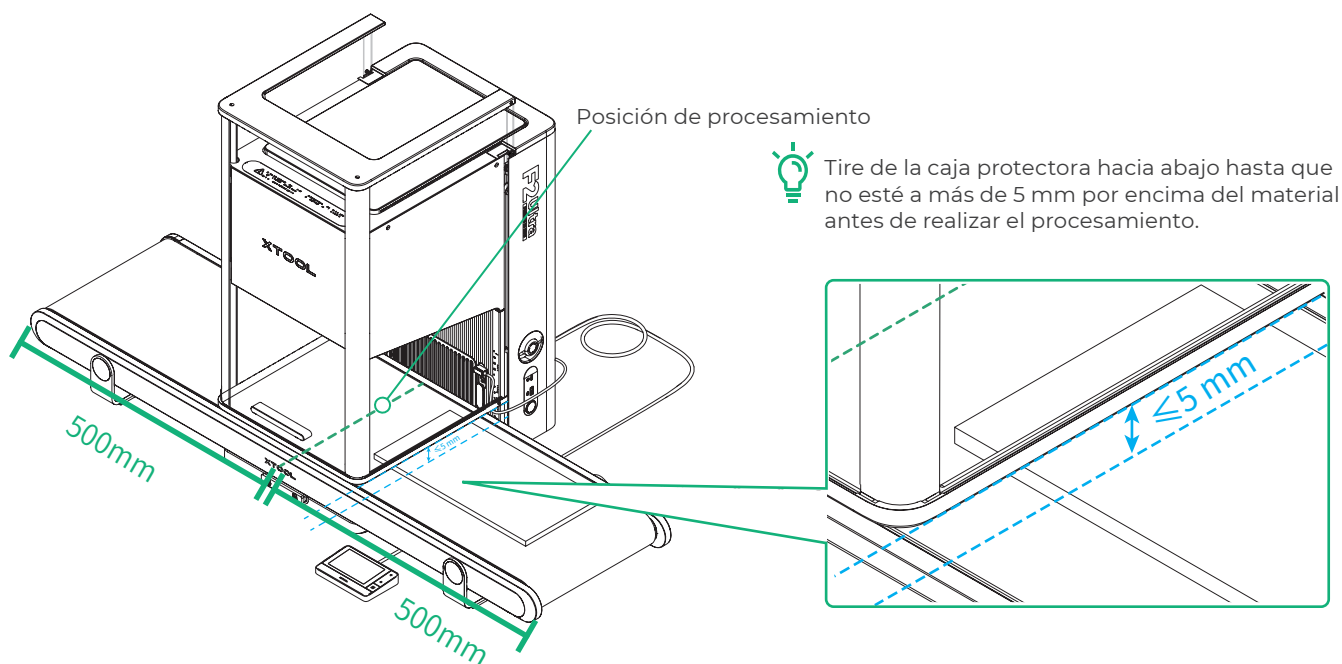

xTool F2 Ultra se utiliza como ejemplo. Puede utilizar el transportador en el xTool F1 Ultra del mismo modo.

! Cuando el dispositivo procesa un material grande, los rayos láser inciden solo en la línea media del transportador. El material se transporta de derecha a izquierda y, por lo tanto, la parte que se encuentra a la izquierda de la línea media no se procesará.

Ejemplo:

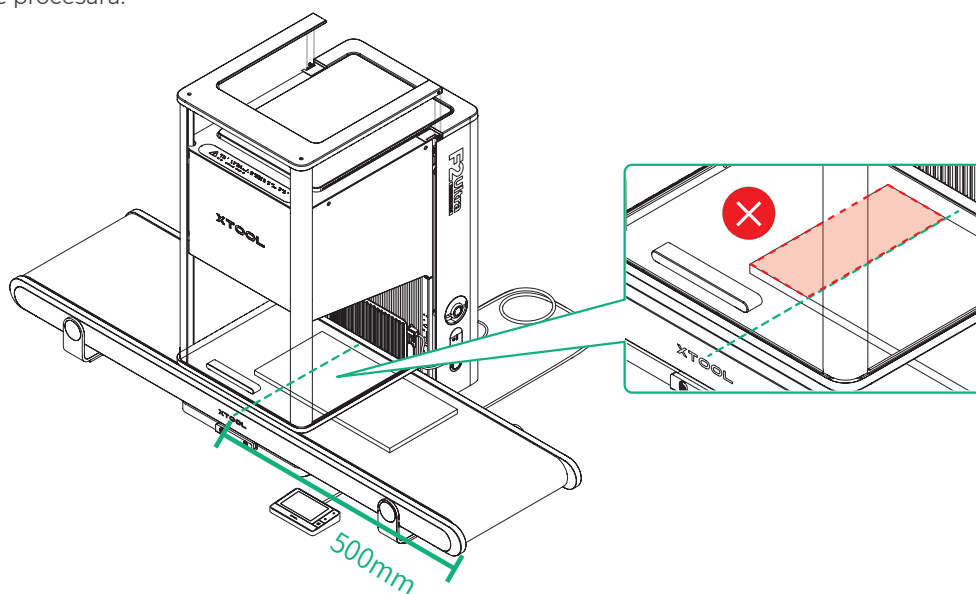

Para obtener más información sobre cómo utilizar xTool F1 Ultra o xTool F2 Ultra con el transportador para procesar materiales grandes, visite support.xtool.com.