

xTOOL

xTool M1 Ultra静電気マット



取扱説明書

安全第一（重要）	01
----------	----

内容物一覧	01
-------	----

xTool M1 Ultra静電気マットの各部の名称	01
----------------------------	----

xTool M1 Ultra静電気マットの使用方法	02
---------------------------	----

メンテナンス	11
--------	----

FAQ (よくある質問)	11
--------------	----


アフターサービス	11
----------	----

安全第一（重要）


この製品を使用する前に、すべての安全上の注意事項と手順を読み、よく理解してください。すべての安全上の注意事項に厳密に従い。

- 本製品は、xTool M1 Ultraとの組み合わせで、ブレード切断および、インクモジュール、ドローイングペン、フォイルペーパーに関連する加工にのみ使用できます。レーザー加工用には使用しないでください。
- 静電気保護シートの上で直接ブレード切断を行ったり、ブレード切断中に過大な切断圧を加えたりしないでください。静電気保護シートや静電気フィルムを損傷するおそれがあります。
- 静電気マットを濡れた手で触ったり、表面が濡れた状態で使用したりしないでください。静電気マットを損傷したり、感電事故を起こしたりするおそれがあります。


内容物一覧

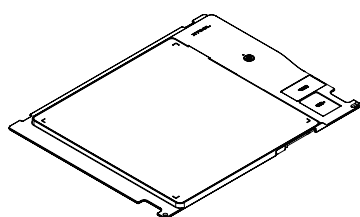

静電気マット

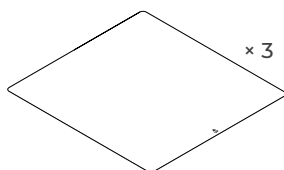

静電気保護シート




ステッカー



取扱説明書


xTool M1 Ultra 静電気マットの各部の名称

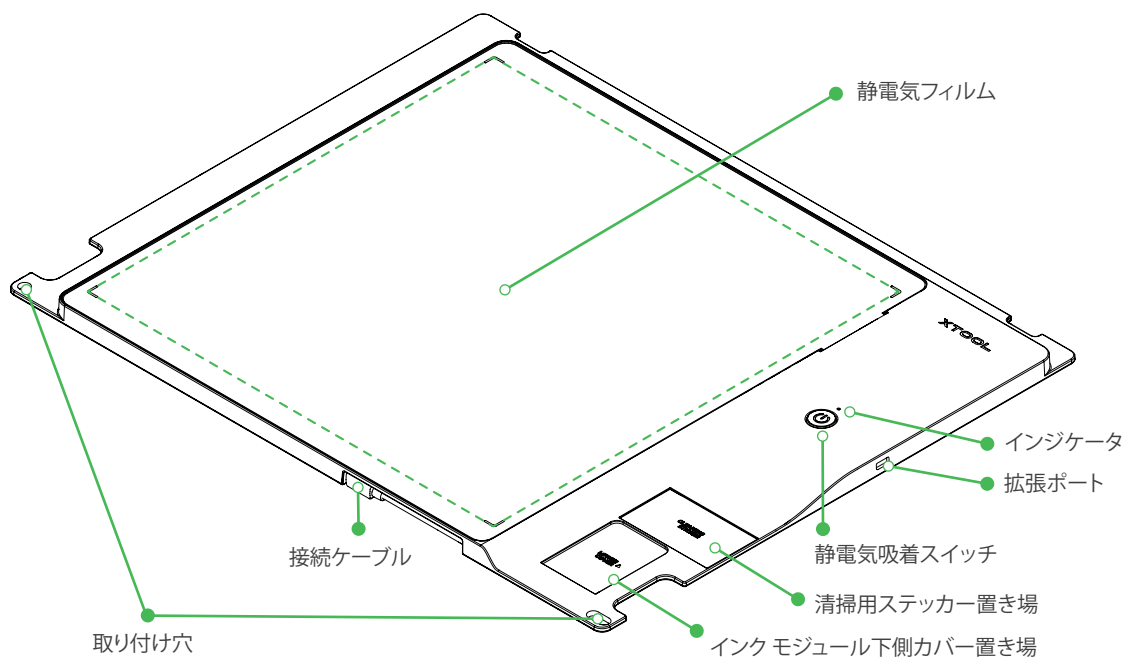







有効な加工領域は図の点線の内側です。ただし、取り付け時の偏差により、この領域は多少ずれる可能性があります。

xTool M1 Ultra 静電気マットの使用方法

1 xTool M1 Ultraのベースプレートのサムスクリューを外す


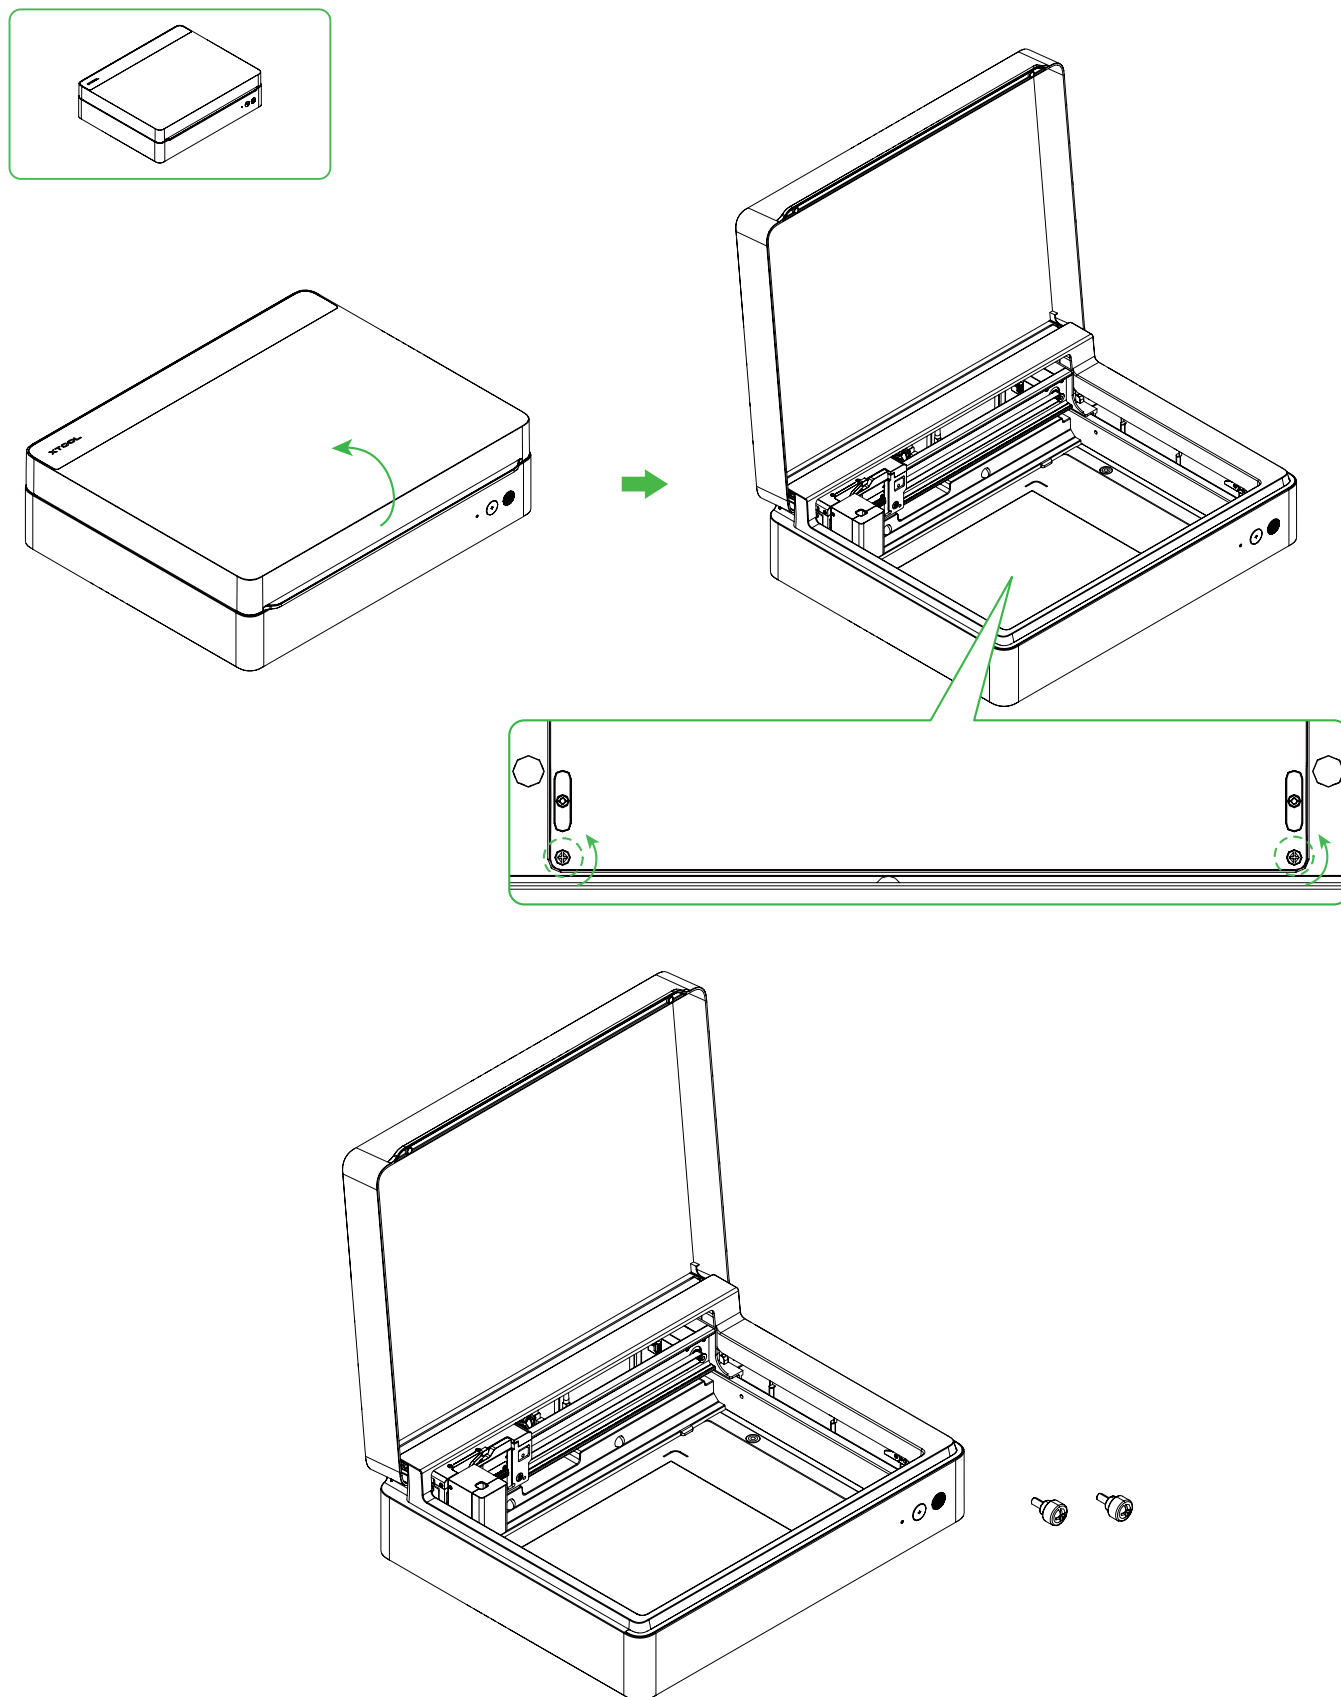


2 静電気マットをxTool M1 Ultraにはめ込む

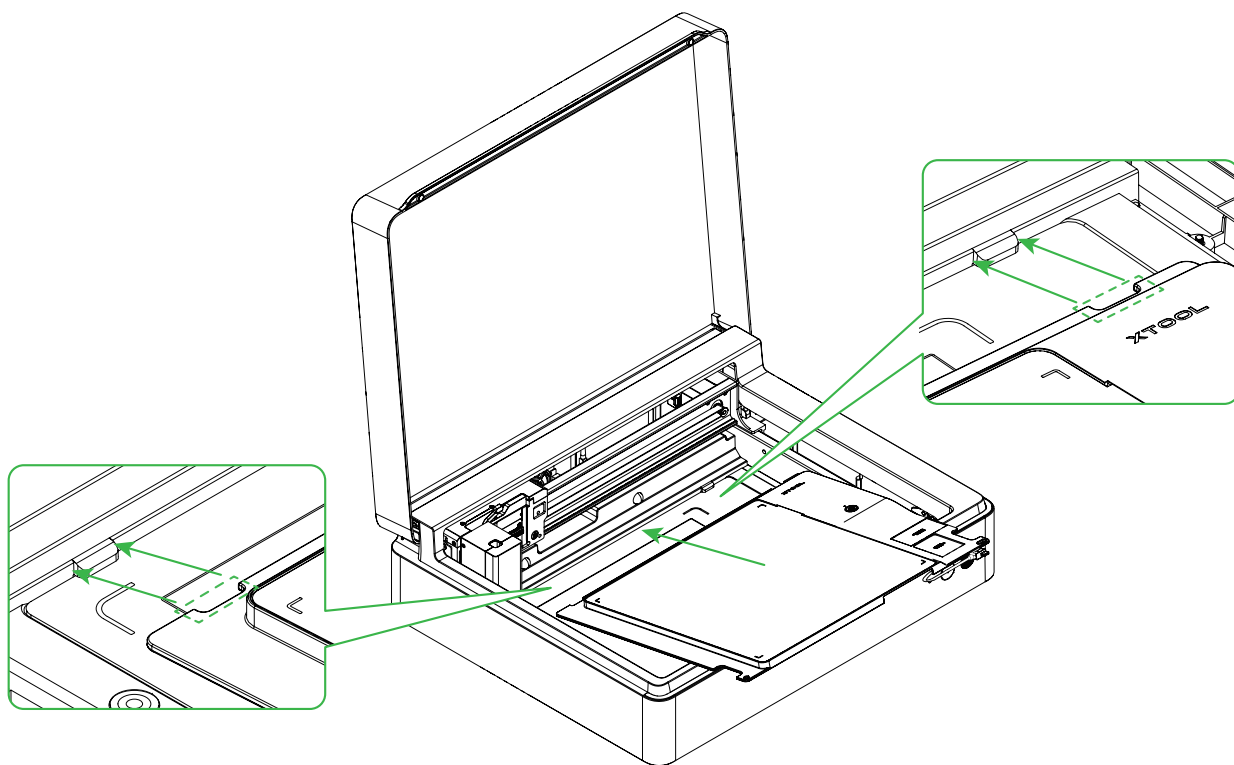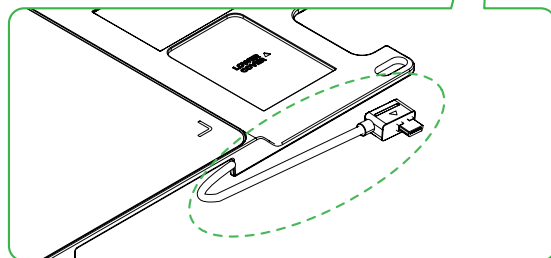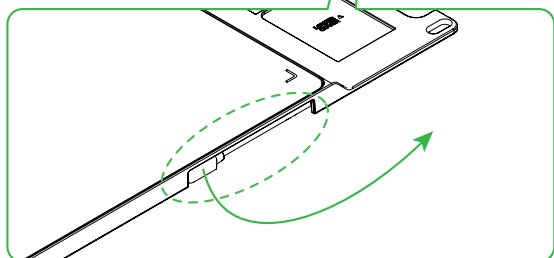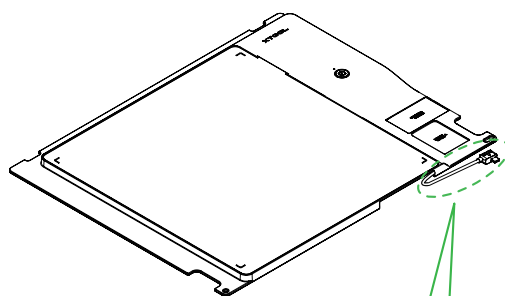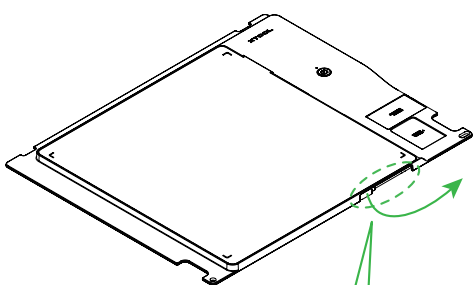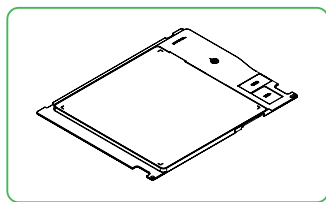


スムーズな取り付けと損傷を防ぐために、ベースプレートが破片などで汚れていないことを確認し、静電気マットを配置する前に多機能ホルダーから既存の加工モジュールを取り外してください。


3 xTool M1 Ultraのベースプレートのサムスクリューを締める

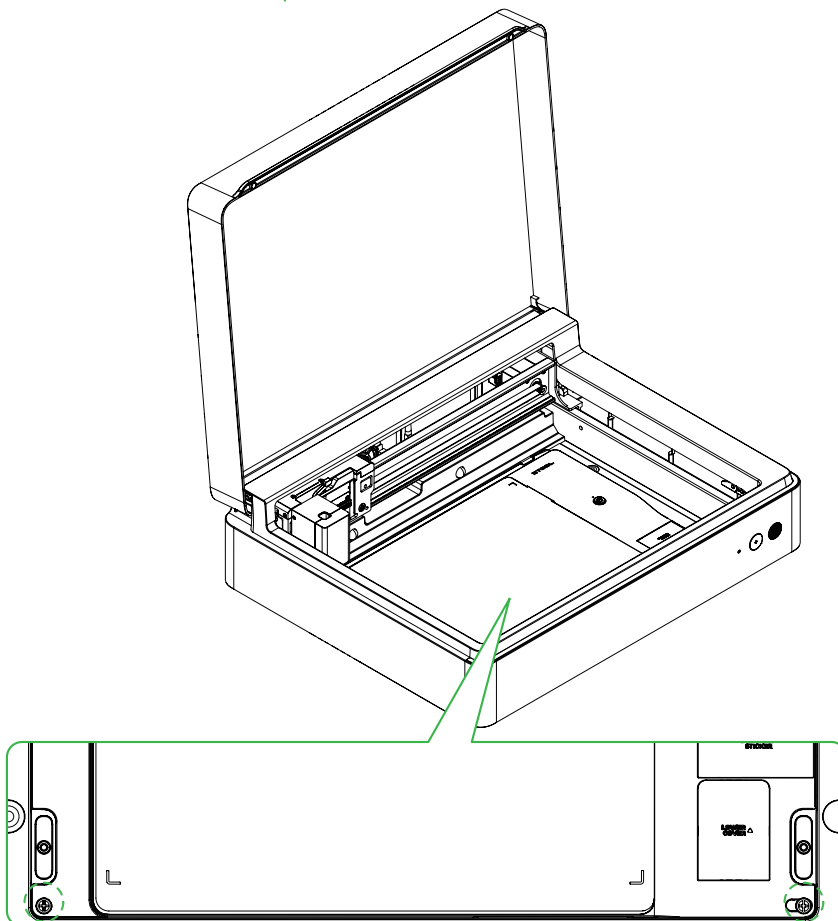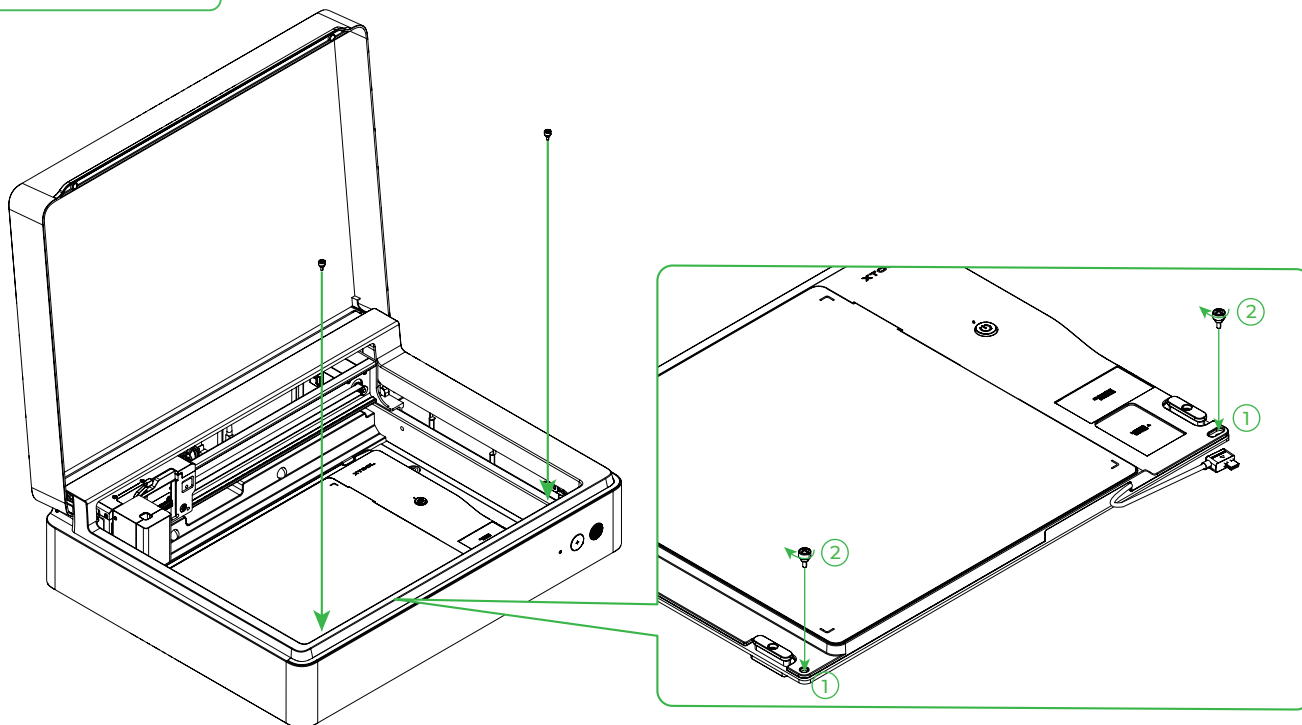



4 静電気保護シートを静電気マット上に置く

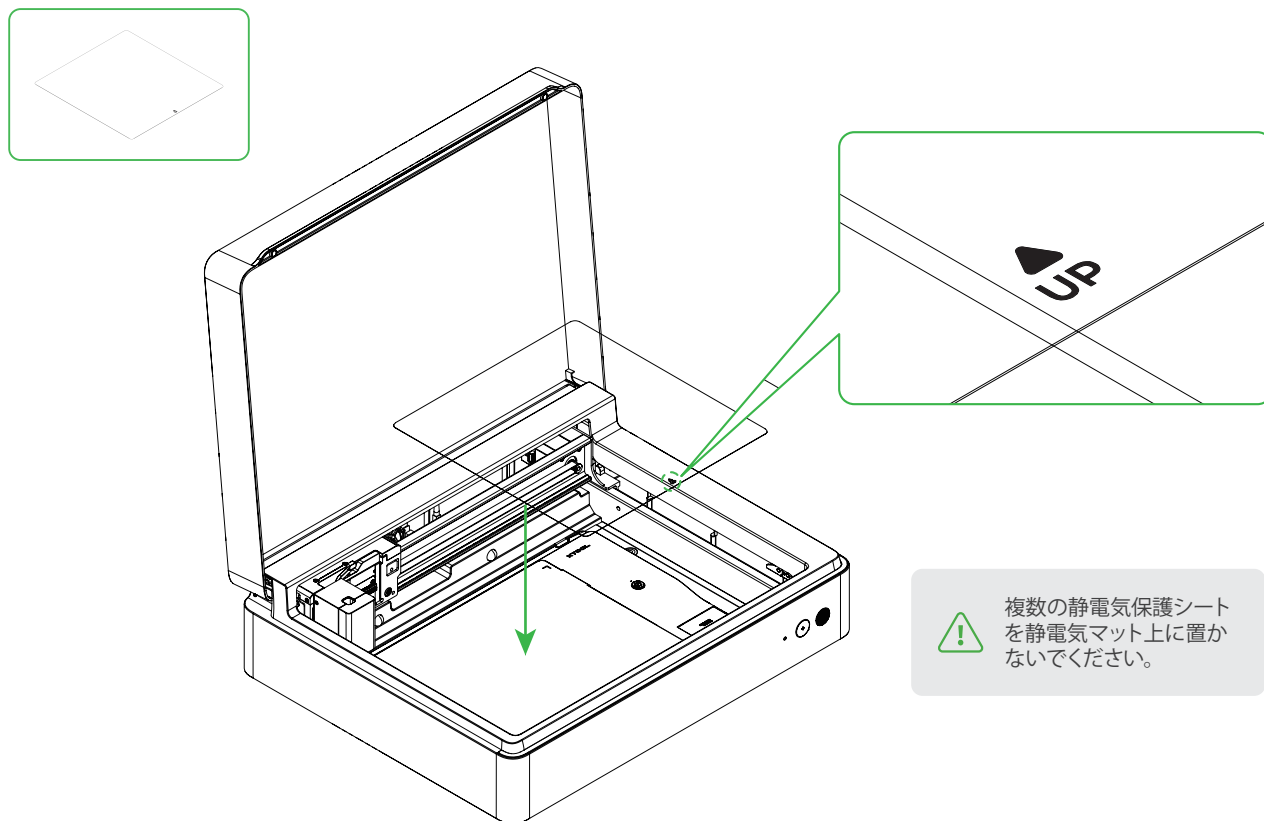

5 静電気マットの接続ケーブルをxTool M1 Ultraの回転式取り付けポートにはめ込む

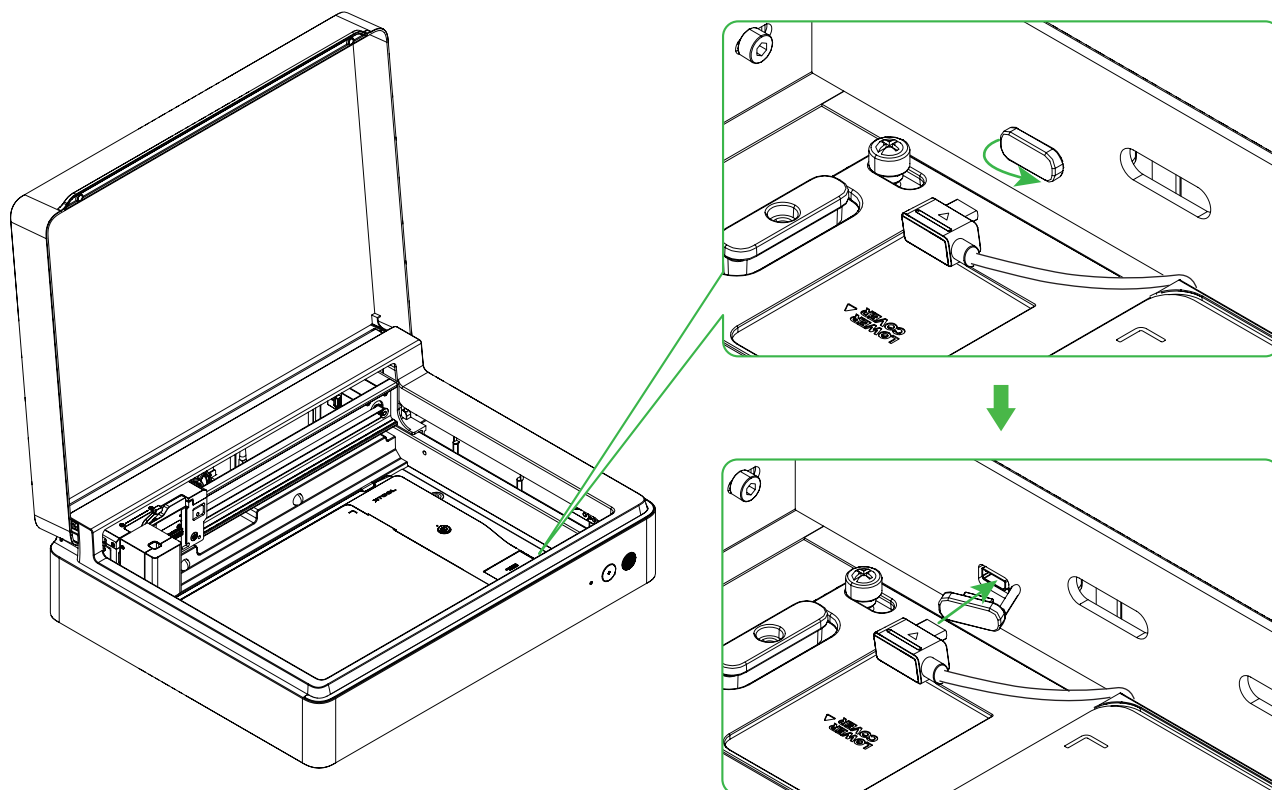

6 静電気マットがxTool M1 Ultraに接続されていることを確認する

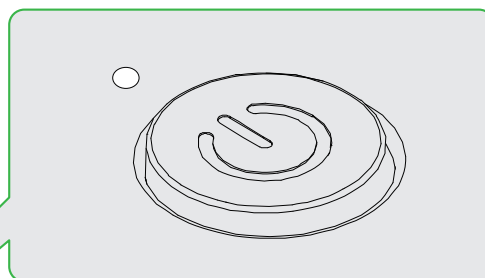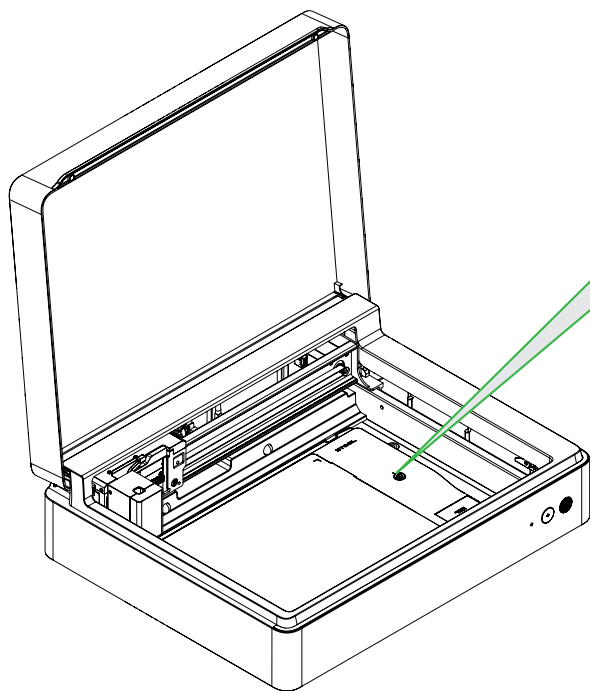

インジケータ のステータス

静電気マットの状態



黄色常時点灯

電源はオンだが、xTool M1 Ultra
に接続されていない



白色常時点灯

電源がオンで、xTool M1 Ultra
に接続されている



緑色常時点灯

電源がオンで、静電気吸着が行わ
れている






オフ

電源がオフ






xTool M1 Ultraの電源がオンであることを確認して
ください。

7 加工する素材を静電気保護シートの上に置く

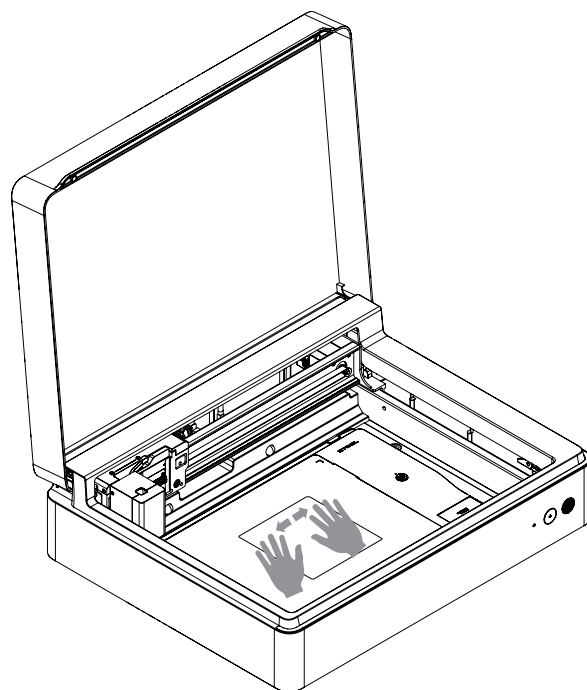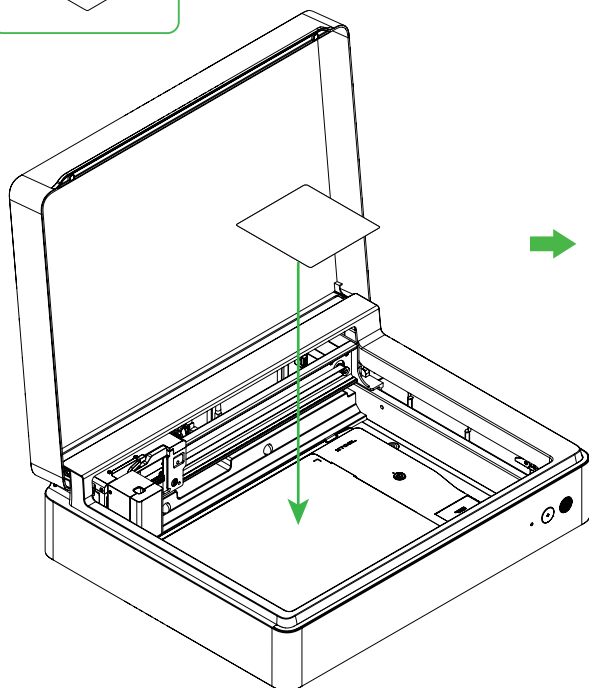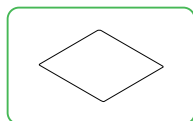



素材は平らに置いてください。

8 静電気吸着をオンにする

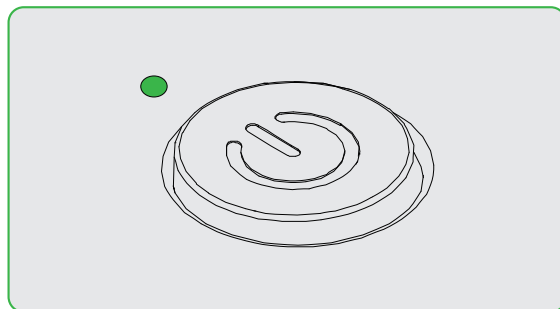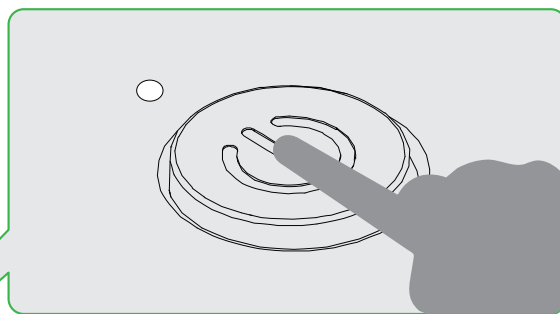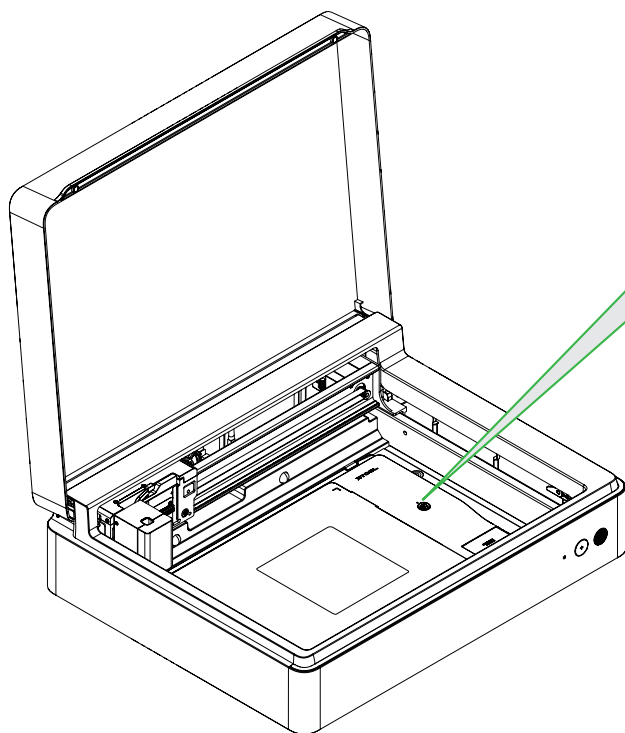


素材が固定されたら、対応する加工に進むことができます。静電気マットから発生する静電気により、加工中に素材が動くのを防ぐことができます。

9 表面が不均一な場合は、素材を手で平らに伸ばす。端が反っている場合は、ステッカーを取り付けて固定する

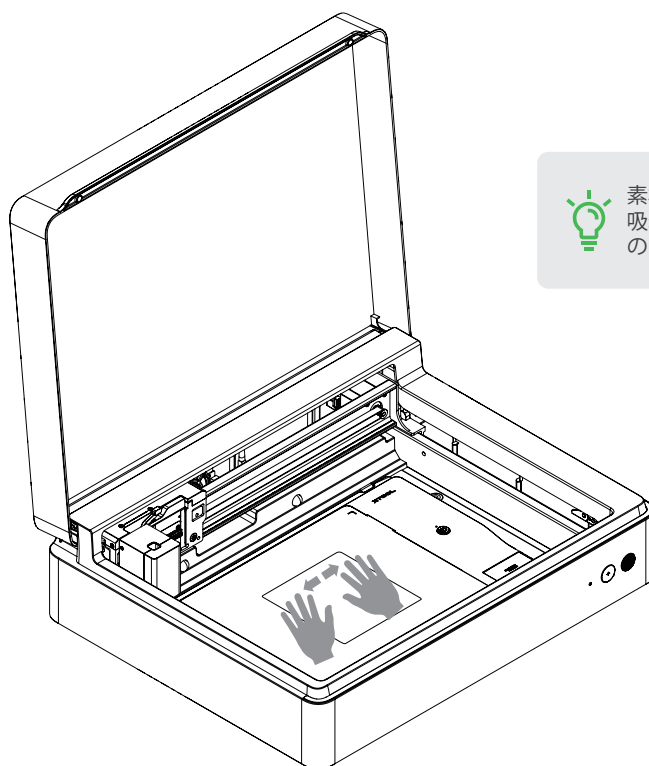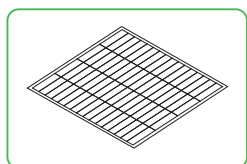


素材のほとんどの部分が静電気マットに吸着しない場合は、静電気マットが素材の固定に適していない可能性があります。

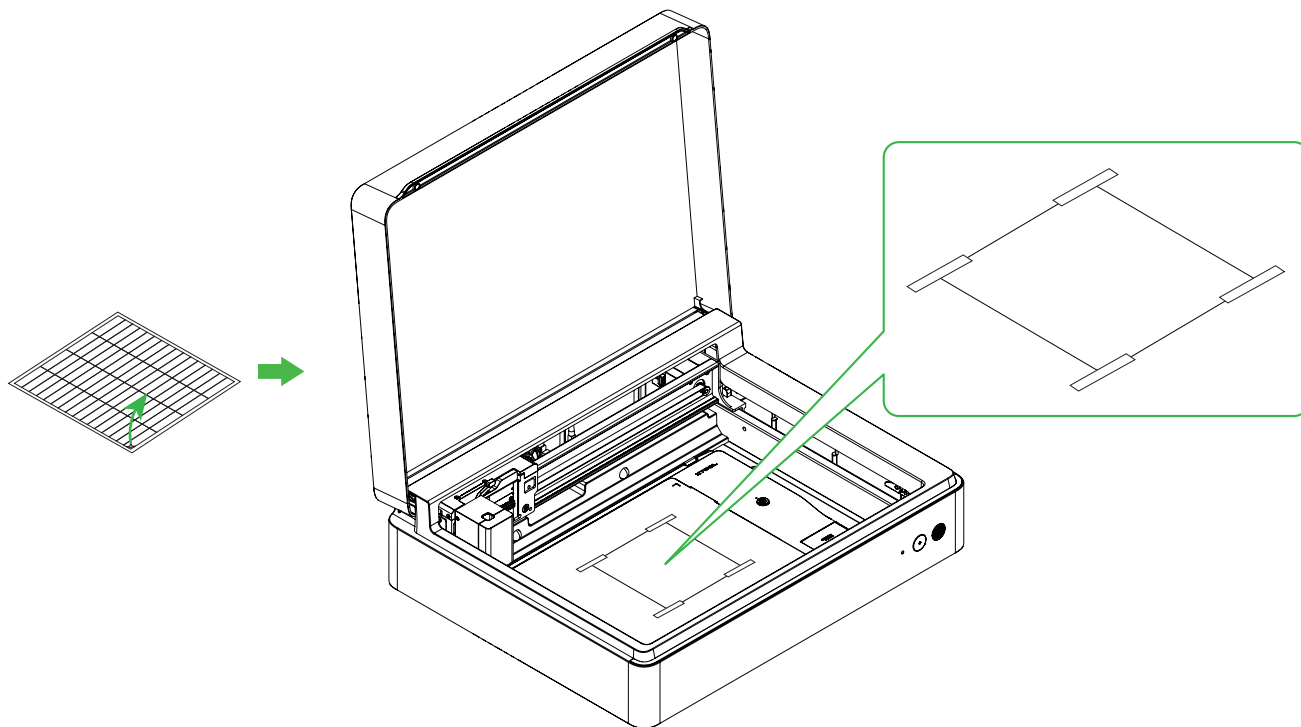

⚠ 加工経路にステッカーがかからないようにしてください。



10 静電気吸着をオフにする

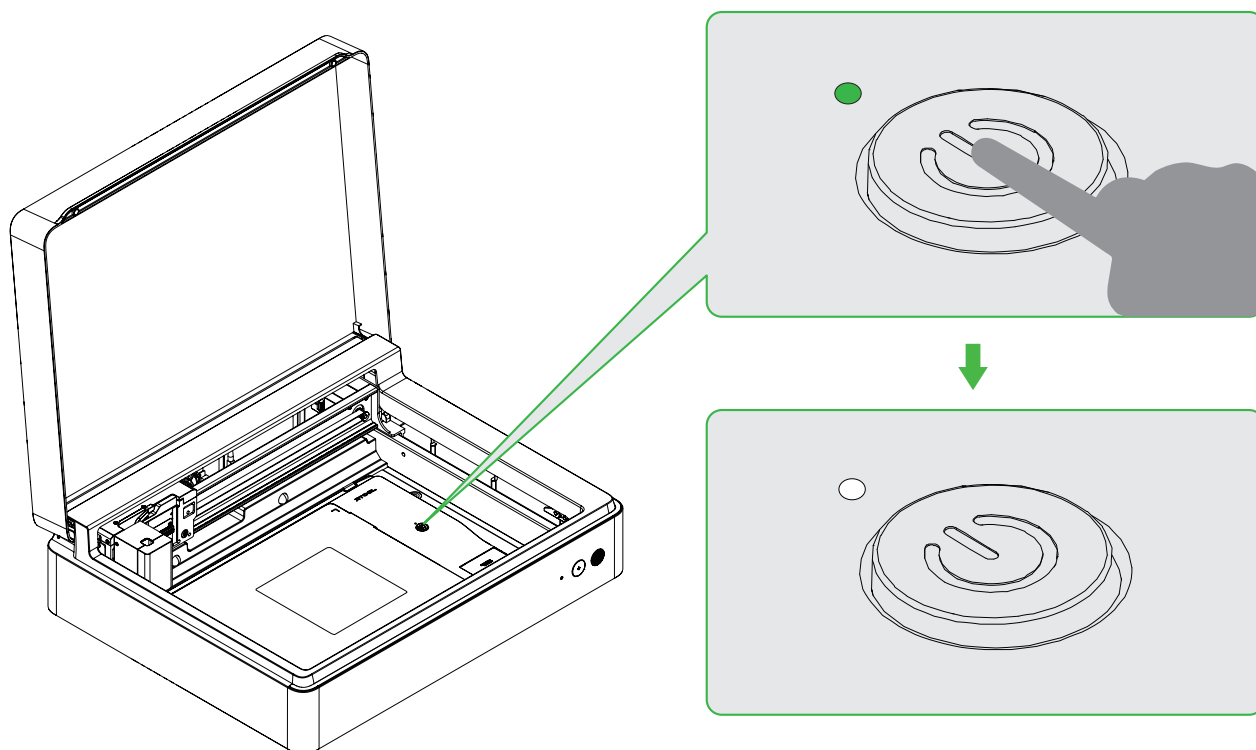



[デバイス設定] > [アクセサリ情報] の [自動制御] が有効になっている場合、加工が終了すると静電気吸着は自動的にオフになります。

11 静電気マットを取り外す


(1) 接続ケーブルを抜いてください

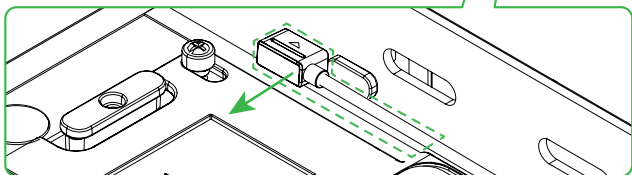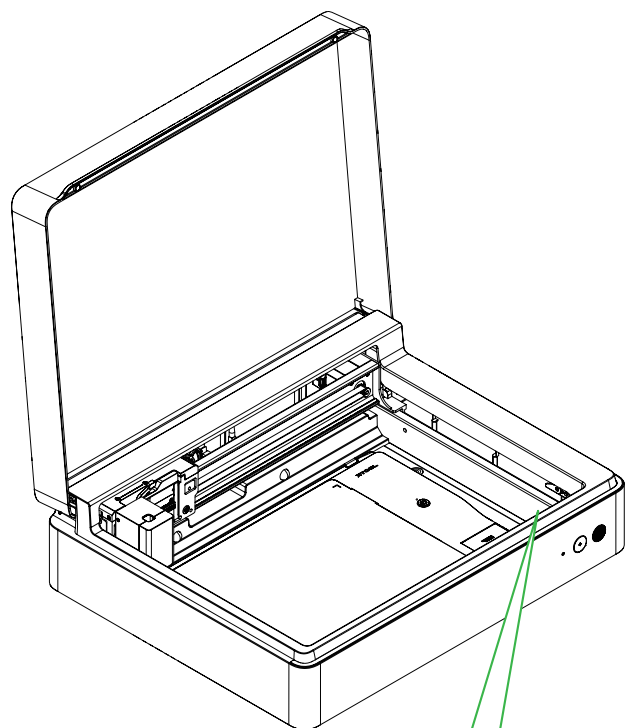

(2)

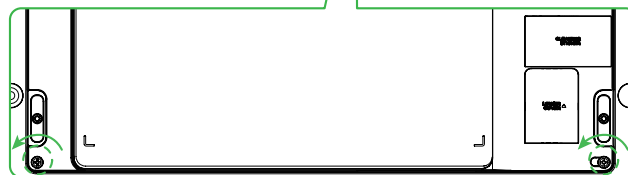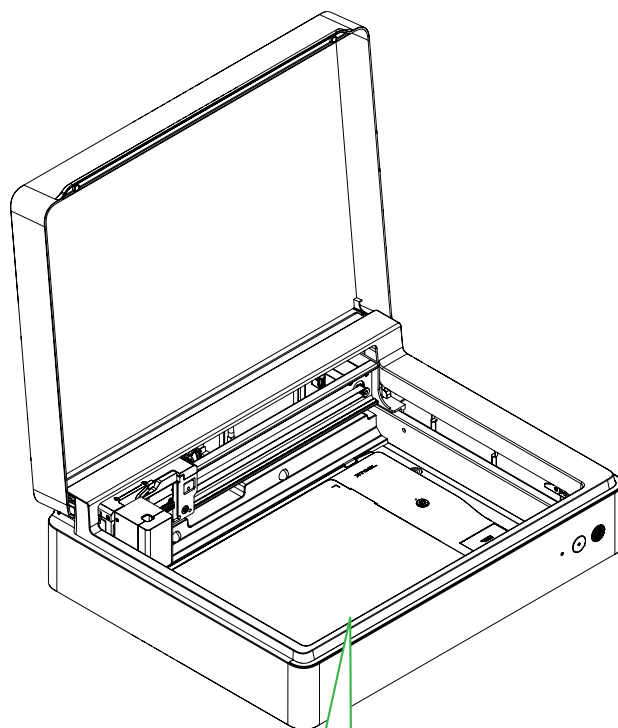


(3)

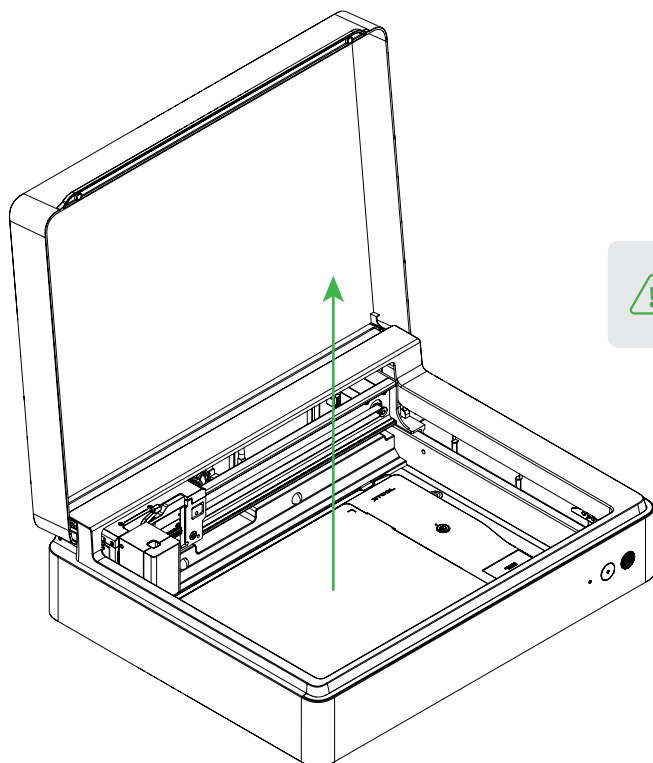


多機能ホルダーに加工モジュールがある場合は、
静電気マットを外す前に取り外してください。




(4)

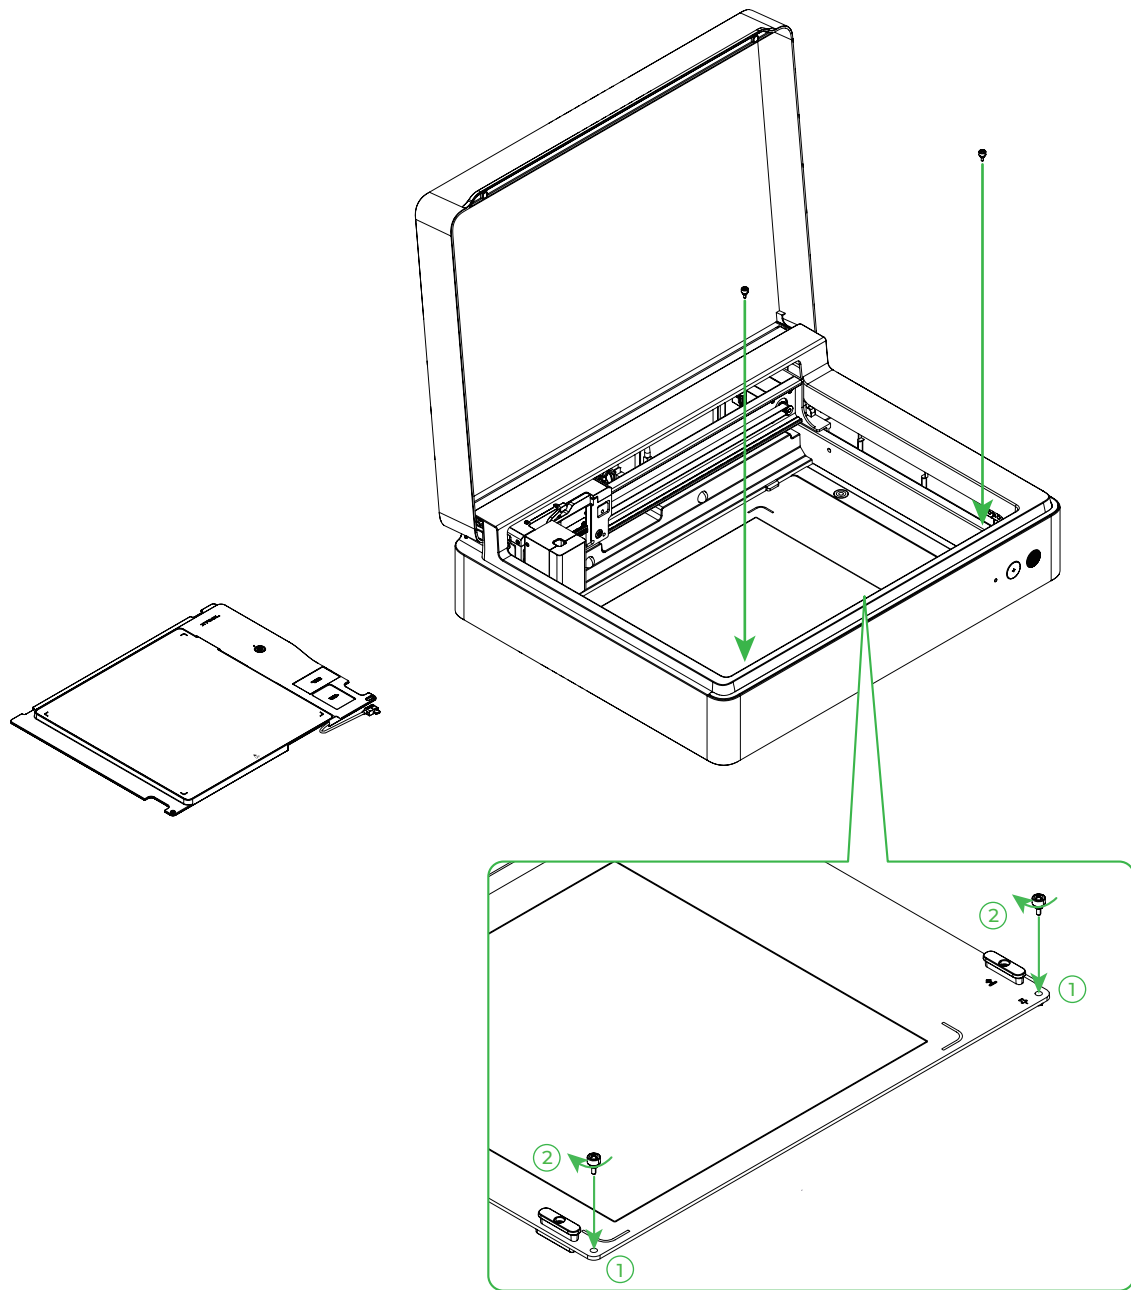

(5)

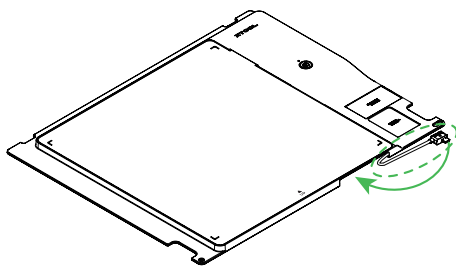

(6)

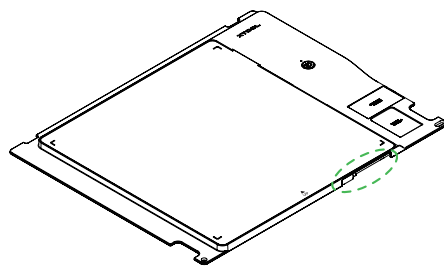

メンテナンス

- 静電気マットは湿気のある環境で保管しないでください。
- 静電気フィルムの損傷を防ぐため、ブレード切断を使用する際には、静電気マット上に静電気保護シートを置いてください。

FAQ (よくある質問)

1. ブレード切断の際に静電気マットで固定できるのはどのような素材ですか？

静電気マットは、ブレード切断中に紙や一部の革素材を固定するのに適しています。織物や木板には適しません。革素材に対する固定効果は、革の表面テクスチャに応じて異なります。

2. 静電気保護シートは清掃できますか？

はい。静電気保護シートを清掃するには、電源をオフしてから、湿った布で軽く拭いてください。拭いた後は、通気のよい場所で自然乾燥させてください。清掃の際にシートをこすらないようにしてください。

アフターサービス

アフターサービス (販売後サービス) とテクニカルサポートについては、support@info.xtool.com または jp@xtool.com にお問い合わせください。

XTOOL