

XTOOL

xTool M1 Ultra 정전기 매트



사용자 매뉴얼

안저제일 (중요함) - - - - -	01
----------------------	----

항목 목록 - - - - -	01
-----------------	----

xTool M1 Ultra 정전기 매트 소개 - - - - -	01
------------------------------------	----

xTool M1 Ultra 정전기 매트 사용 - - - - -	02
------------------------------------	----

유지 보수 - - - - -	11
-----------------	----

FAQ - - - - -	11
---------------	----


애프터 서비스 - - - - -	11
-------------------	----

안전제일 (중요함)


제품을 사용하기 전에 모든 안전 예방 조치 및 절차를 읽고 숙지합니다. 사용자는 모든 안전 주의사항을 철저히 따라야 합니다.

- 이 제품은 블레이드 절단 및 잉크 모듈, 드로잉 펜, 포일 페이퍼와 관련된 가공에만 xTool M1 Ultra와 함께 사용할 수 있습니다. 레이저 가공에는 사용하지 마십시오.
- 정전기 보호 시트에 직접 블레이드 절단을 수행하거나 블레이드 절단 중에 과도한 절단 압력을 가하지 마십시오. 정전기 보호 시트와 정전기 필름이 손상될 수 있습니다.
- 정전기 매트를 젖은 손으로 사용하거나 표면에 물이 있는 상태에서 사용하지 마십시오. 정전기 매트가 손상되거나 감전이 발생할 수 있습니다.


항목 목록

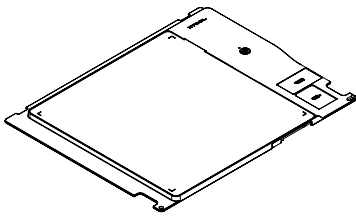

정전기 매트

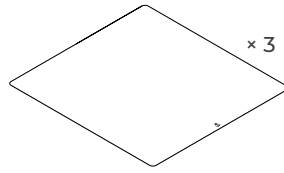

정전기 보호 시트




스티커



사용자 매뉴얼






xTool M1 Ultra 정전기 매트 소개

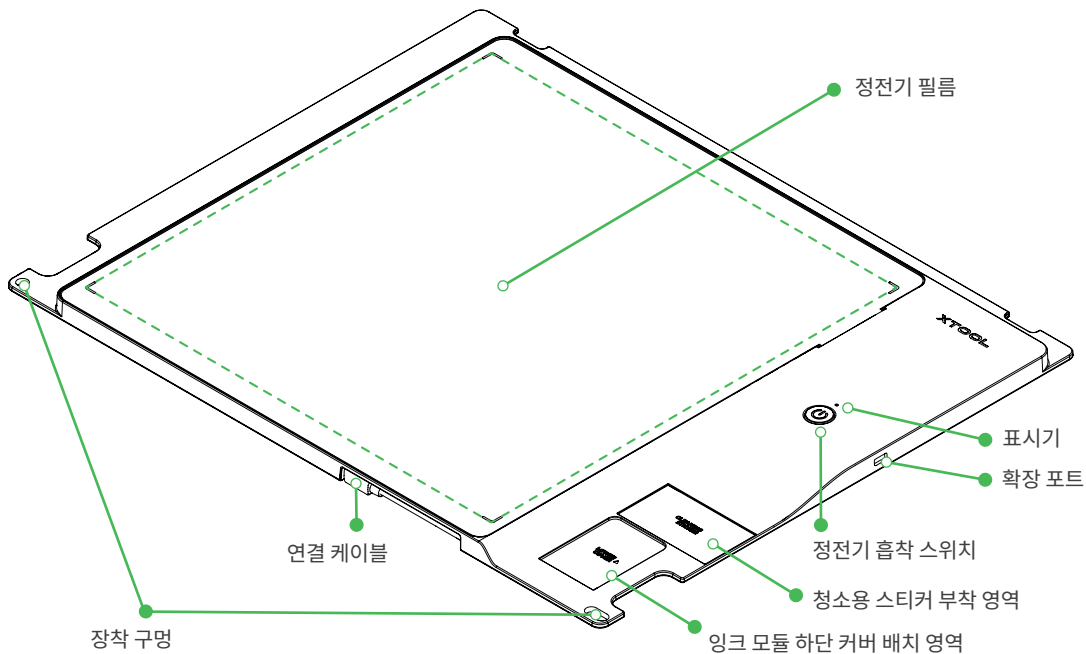





유효 가공 영역은 점선 상자 내에 정의됩니다. 그러나 잠재적인 설치 편차로 인해 이 영역에 약간의 차이가 발생할 수 있습니다.

xTool M1 Ultra 정전기 매트 사용

1 xTool M1 Ultra의 베이스 플레이트용 엄지 나사를 풀습니다.

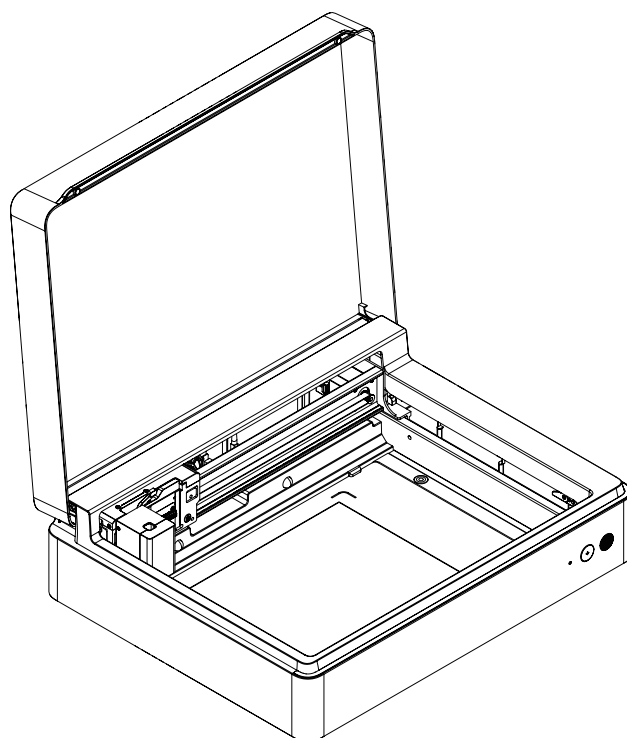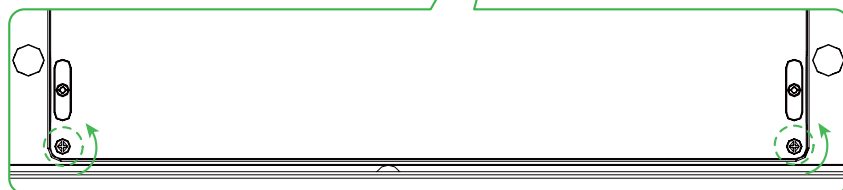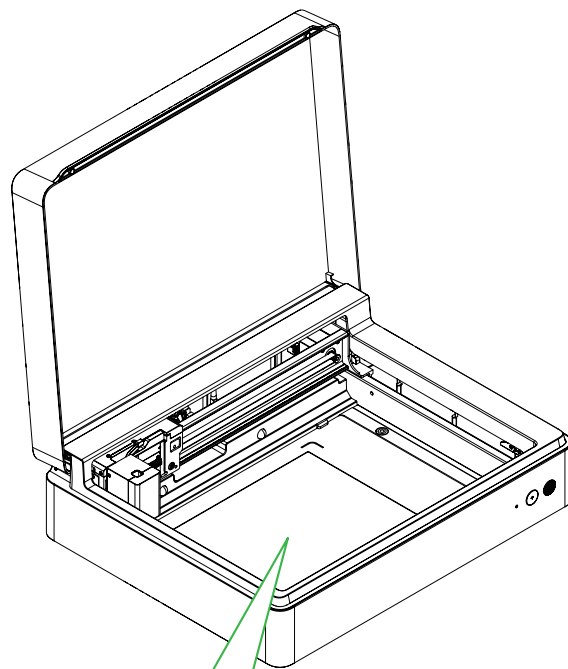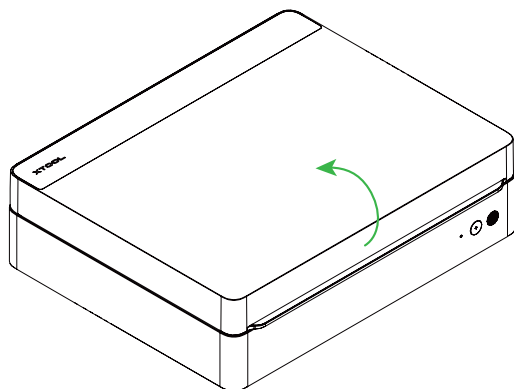
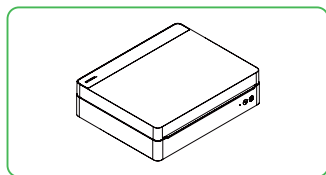


2 정전기 매트를 xTool M1 Ultra에 배치합니다.

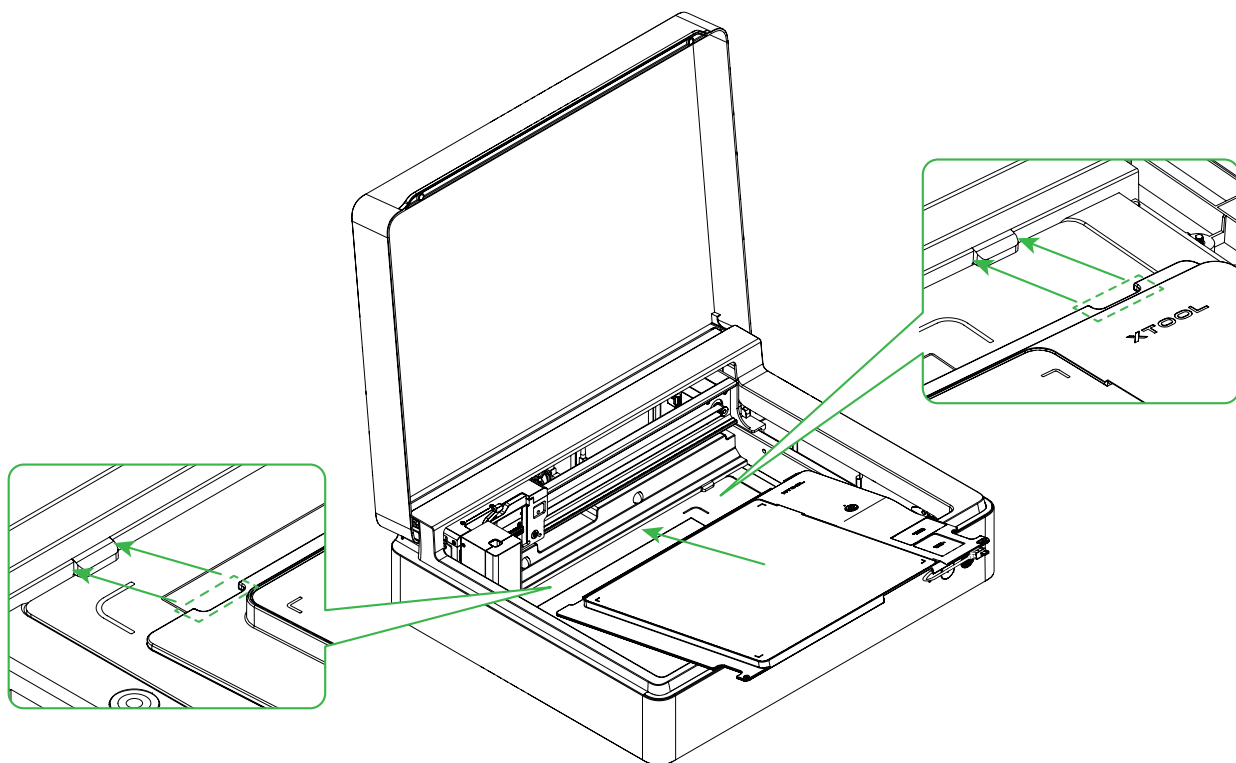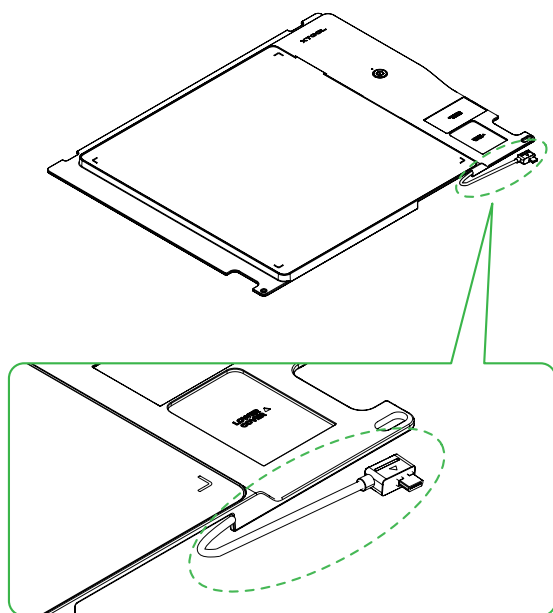
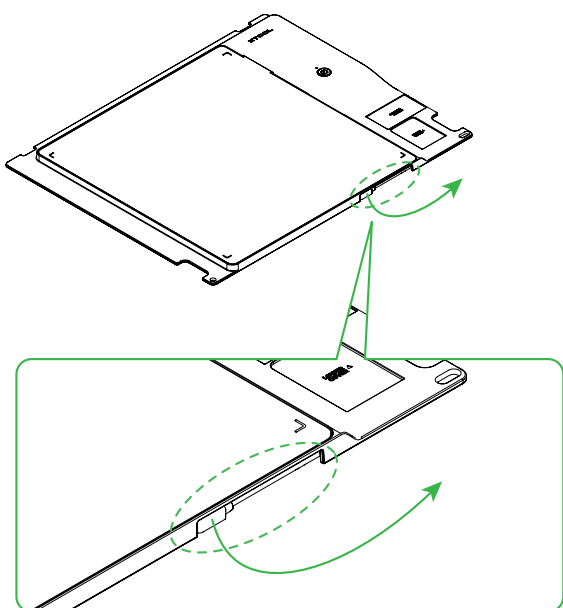
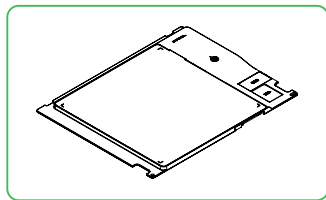


원활한 설치를 위해, 그리고 손상을 예방하기 위해, 베이스 플레이트가 잔여물로부터 깨끗한지 확인하고, 정전기 매트를 놓기 전에 다기능 홀더에서 기존의 가공 모듈을 제거하십시오.

3 xTool M1 Ultra의 베이스 플레이트용 엄지 나사를 조입니다.


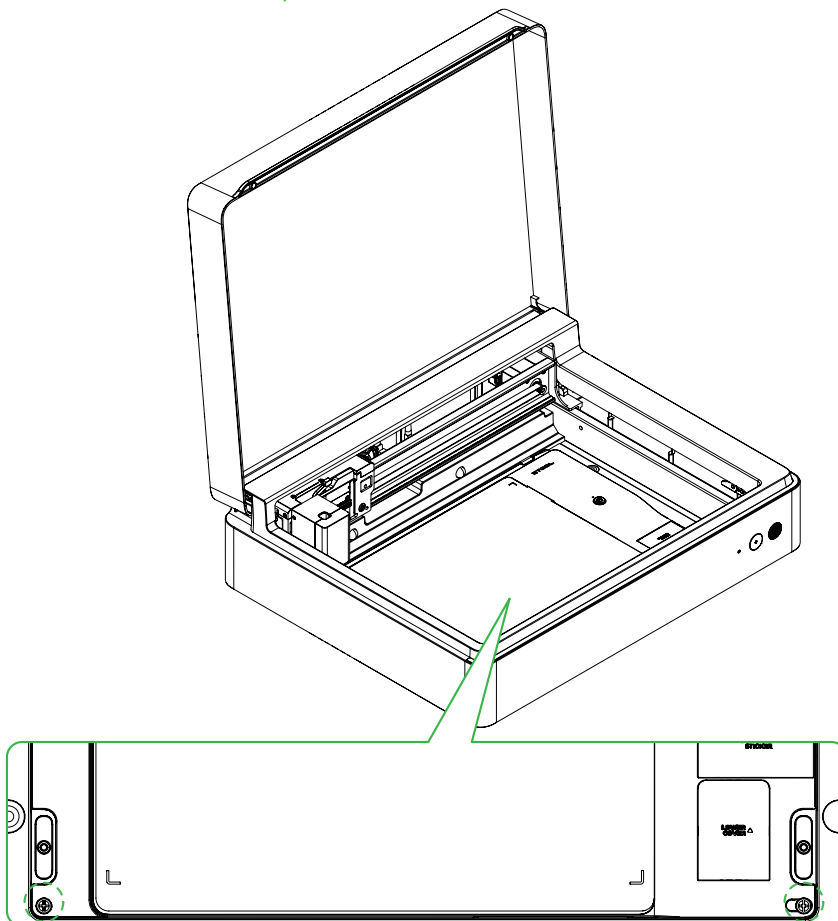
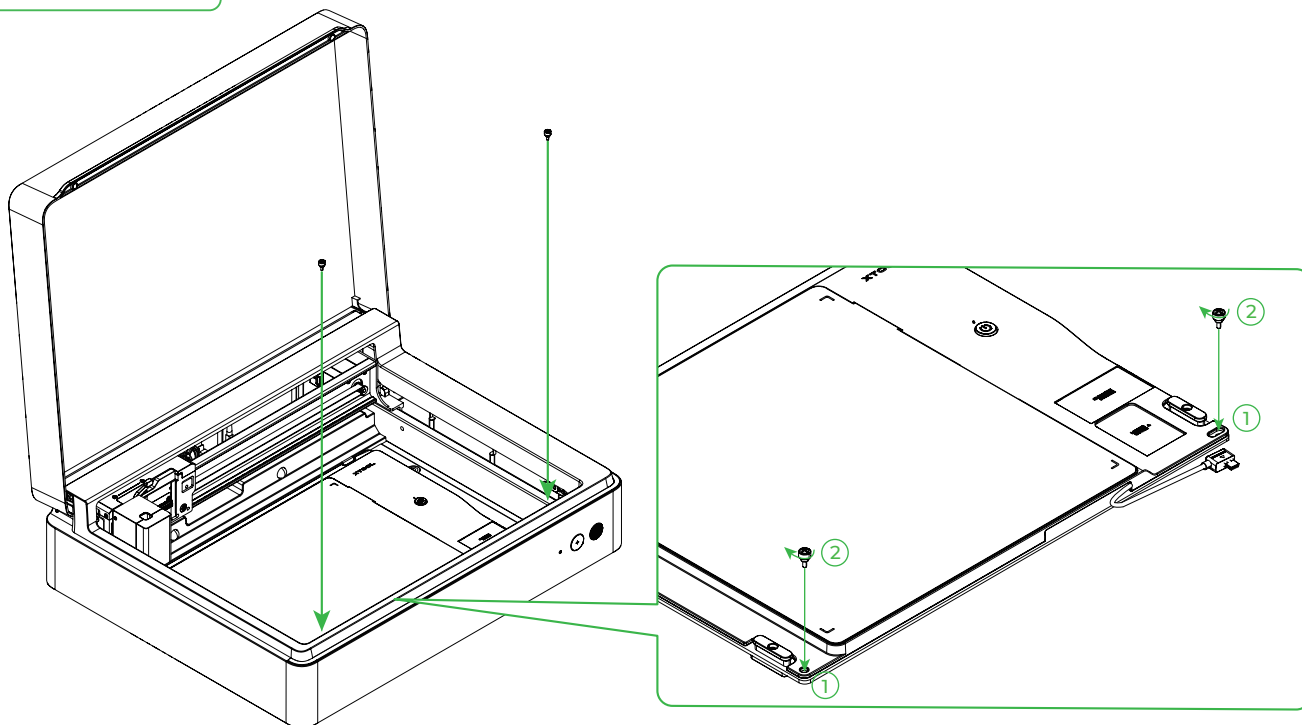


4 정전기 보호 시트를 정전기 매트 위에 놓습니다.

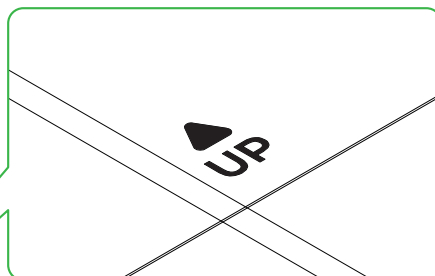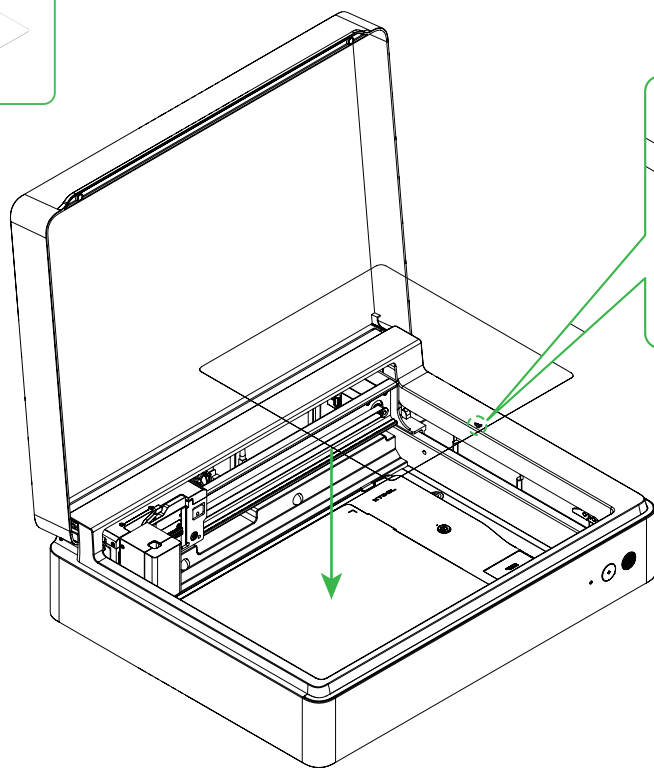
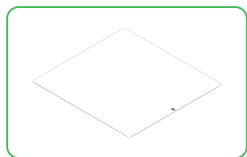


정전기 매트 위에는 정전기 보호 시트를 한 장만 놓아야 합니다.

5 정전기 매트의 연결 케이블을 xTool M1 Ultra 로터리 어태치먼트 포트에 삽입합니다.

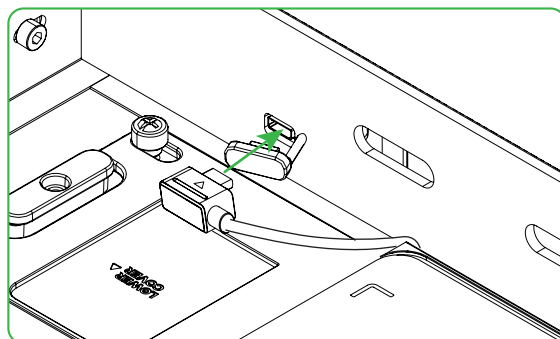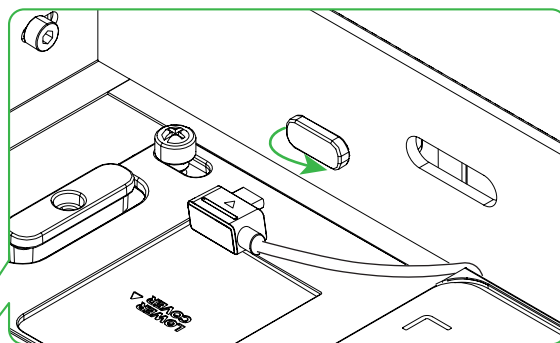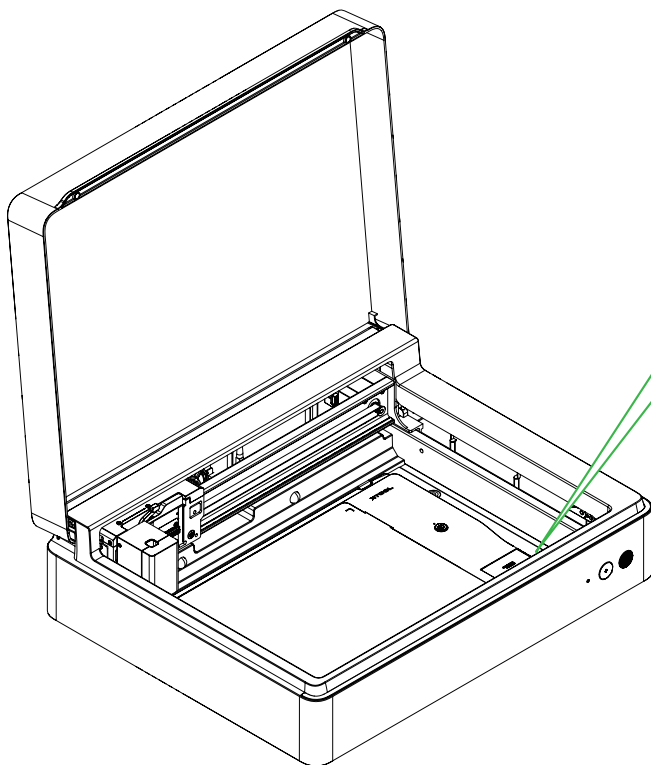

6 정전기 매트가 xTool M1 Ultra에 연결되었는지 확인합니다.


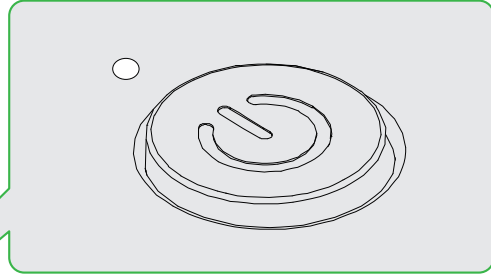
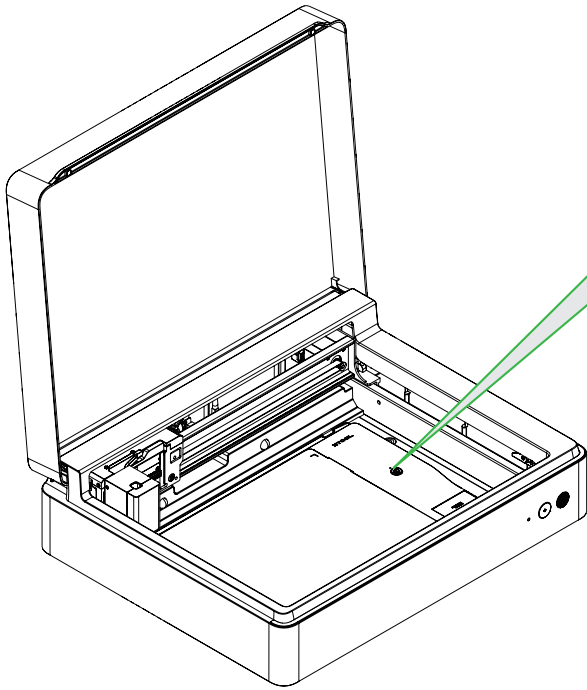


표시기 상태	정전기 매트 상태
● 황색 계속 켜짐	전원이 켜졌지만 xTool M1 Ultra에 연결되지 않음
○ 백색표시등	전원이 켜졌고 xTool M1 Ultra에 연결됨
● 녹색 점등	정전기 흡착이 활성화된 상태로 전원이 켜짐
● 꺼짐	전원이 켜지지 않음






xTool M1 Ultra의 전원이 켜져 있는지 확인하십시오.

7 정전기 보호 시트 위에 가공할 소재를 배치합니다.

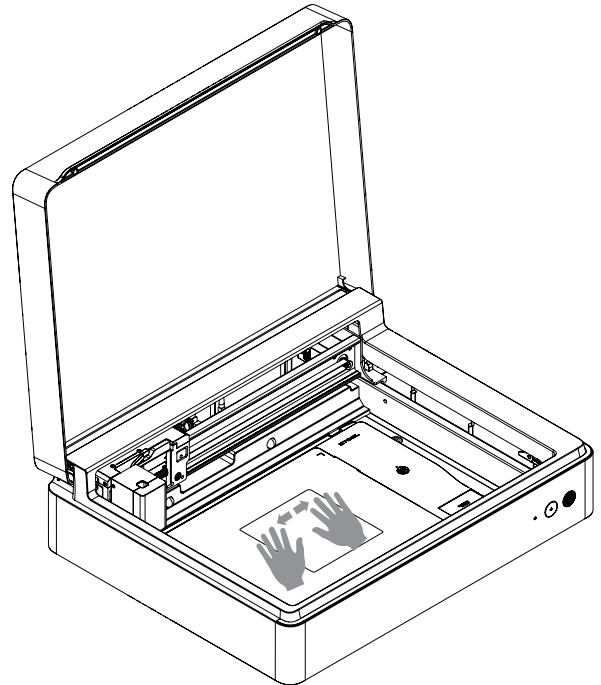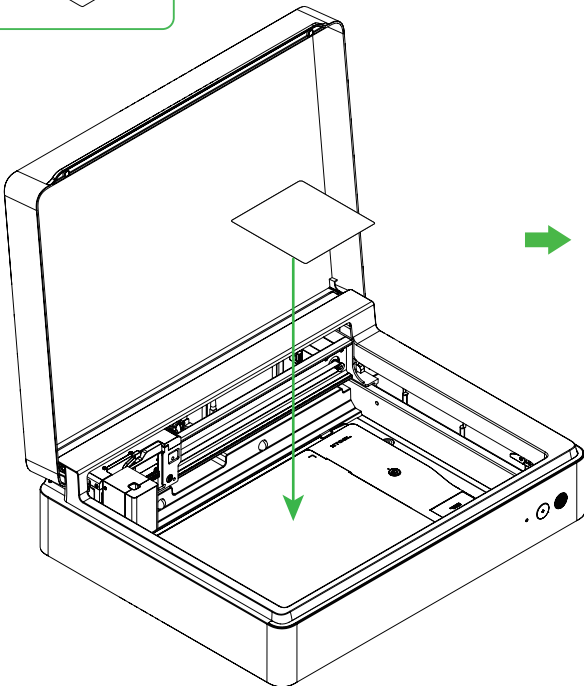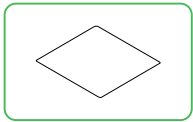



소재를 평평하게 합니다.

8 정전기 흡착을 활성화합니다.

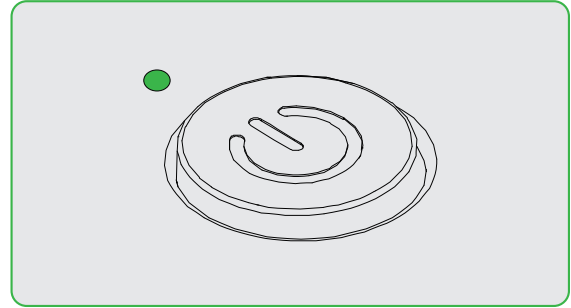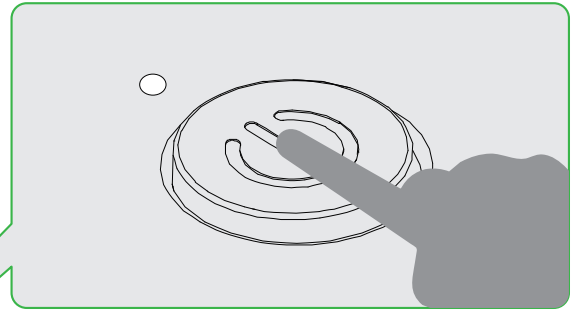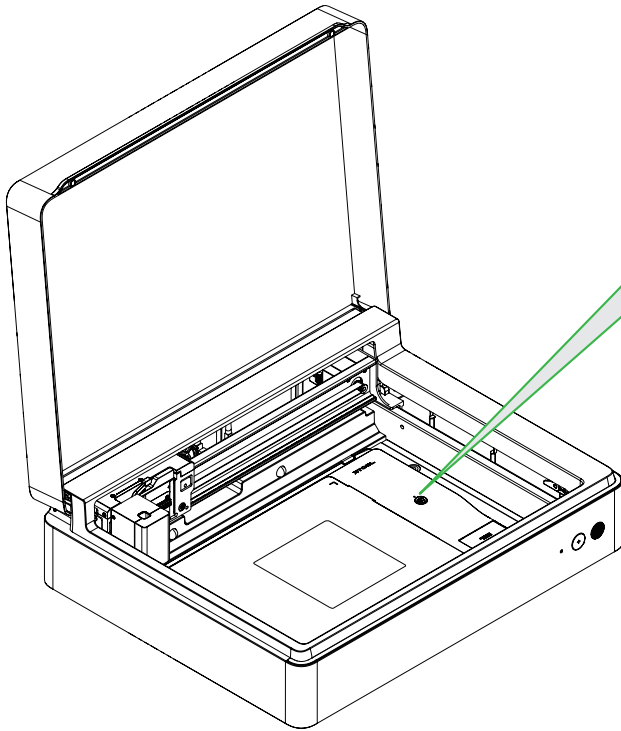


소재를 고정한 후 해당 가공을 진행할 수 있습니다. 가공 중에 정전기 매트에서 생성되는 정전기는 소재를 제자리에 고정하는 데 도움이 됩니다.

9 고르지 않은 표면의 경우 손으로 소재를 평평하게 합니다. 휘어진 가장자리에는 스티커를 붙여 고정합니다.

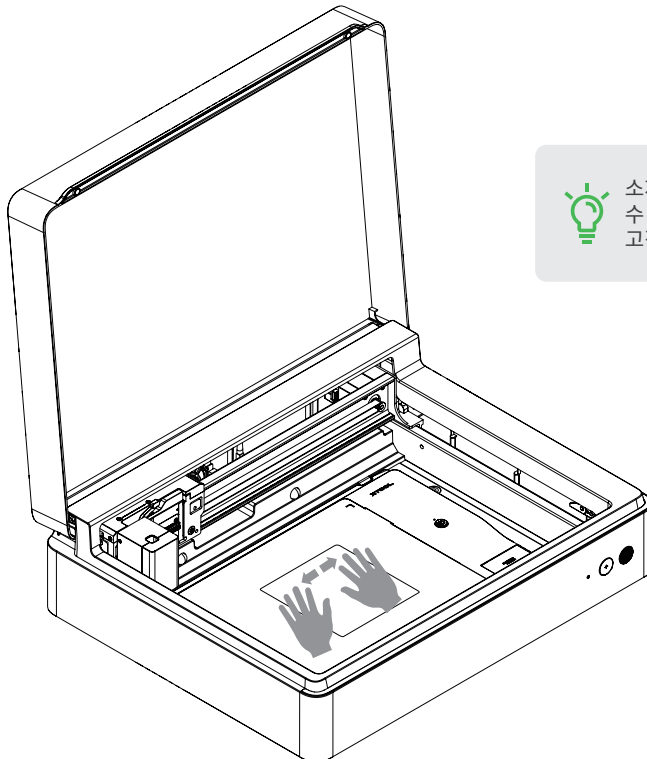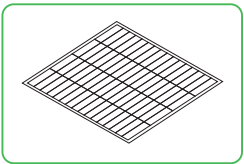


소재의 대부분 영역을 정전기 매트로 흡착할 수 없는 경우 정전기 매트가 소재를 고정하는 데 적합하지 않을 수 있습니다.

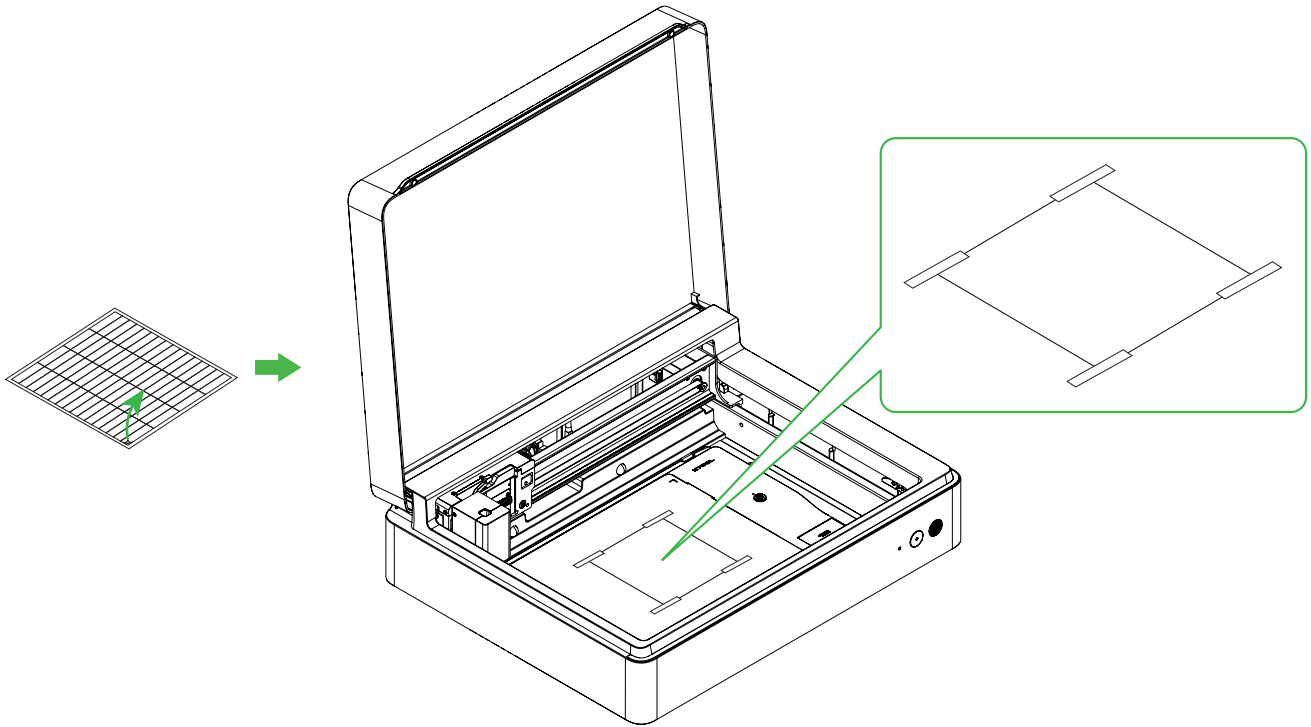

가공 경로에 스티커를 부착하지 마십시오.


10 정전기 흡착을 비활성화합니다.

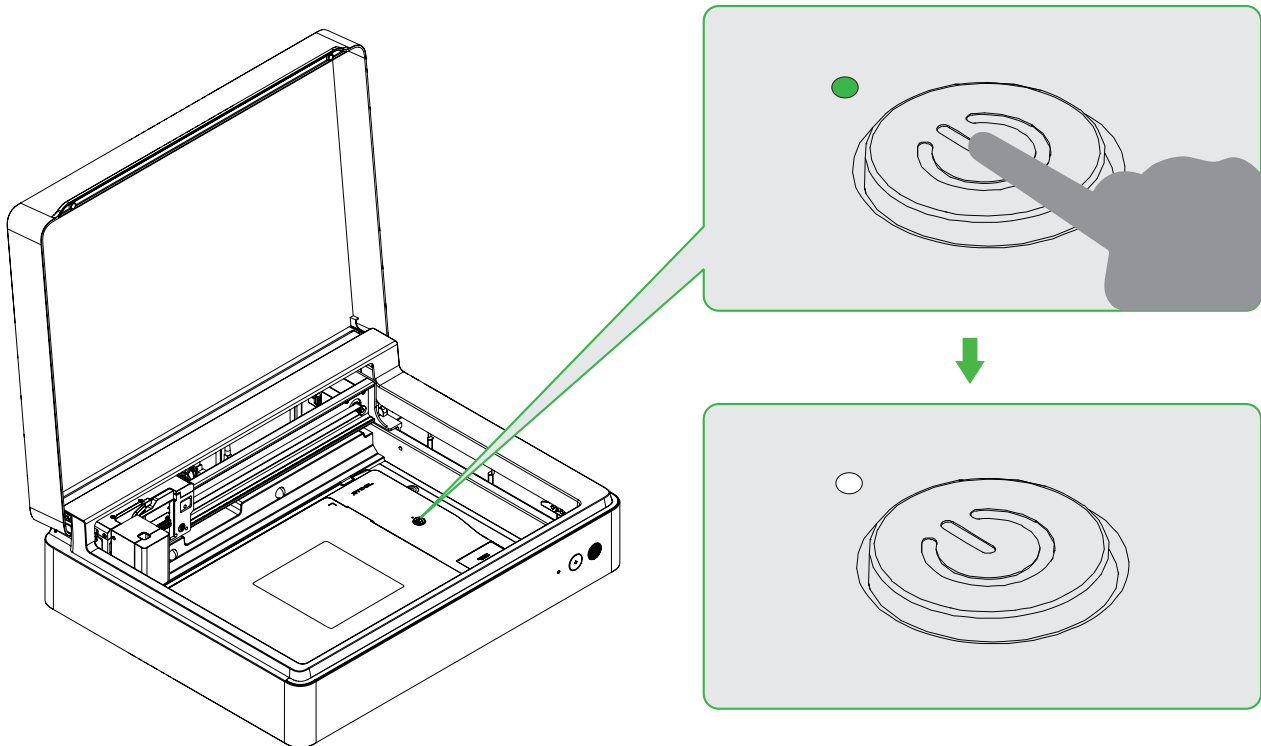


[장치 설정] > [액세서리 정보]에서 [자동 제어]를 사용하도록 설정한 경우 가공 후 정전기 흡착이 자동으로 비활성화됩니다.

11 정전기 매트를 제거합니다.


(1) 연결 케이블을 분리하십시오

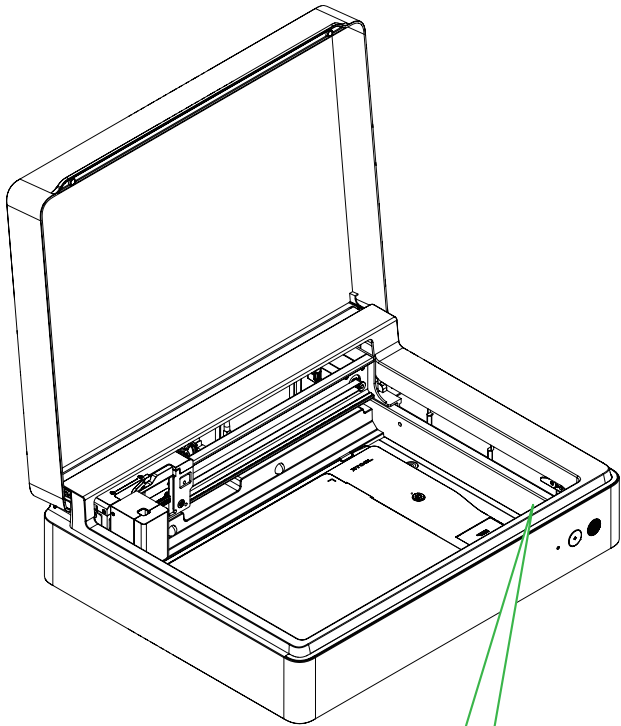

(2)

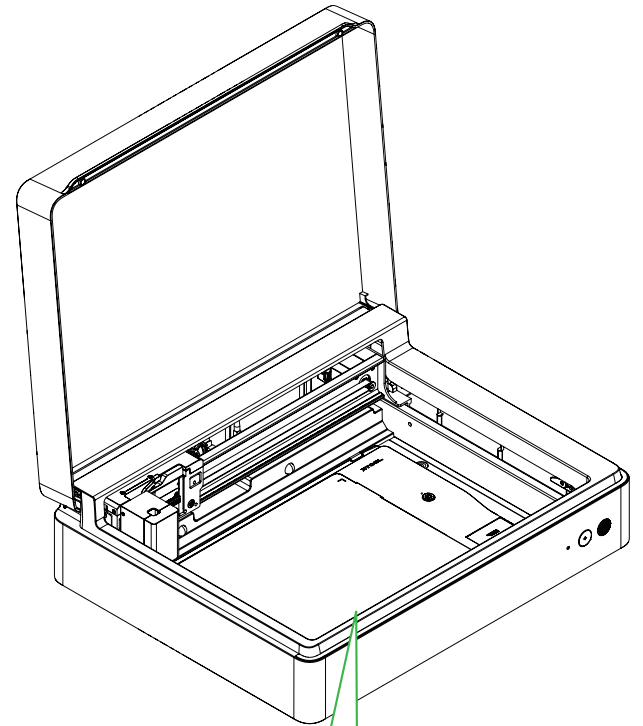


(3)

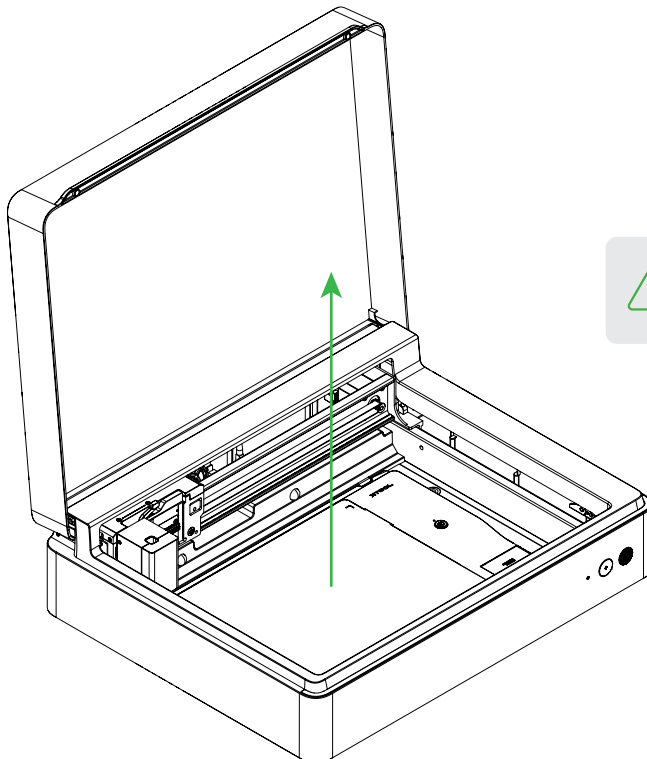


정전기 매트를 제거하기 전에 다기능 홀더에서 가공 모듈(있는 경우)을 분리합니다.


(4)

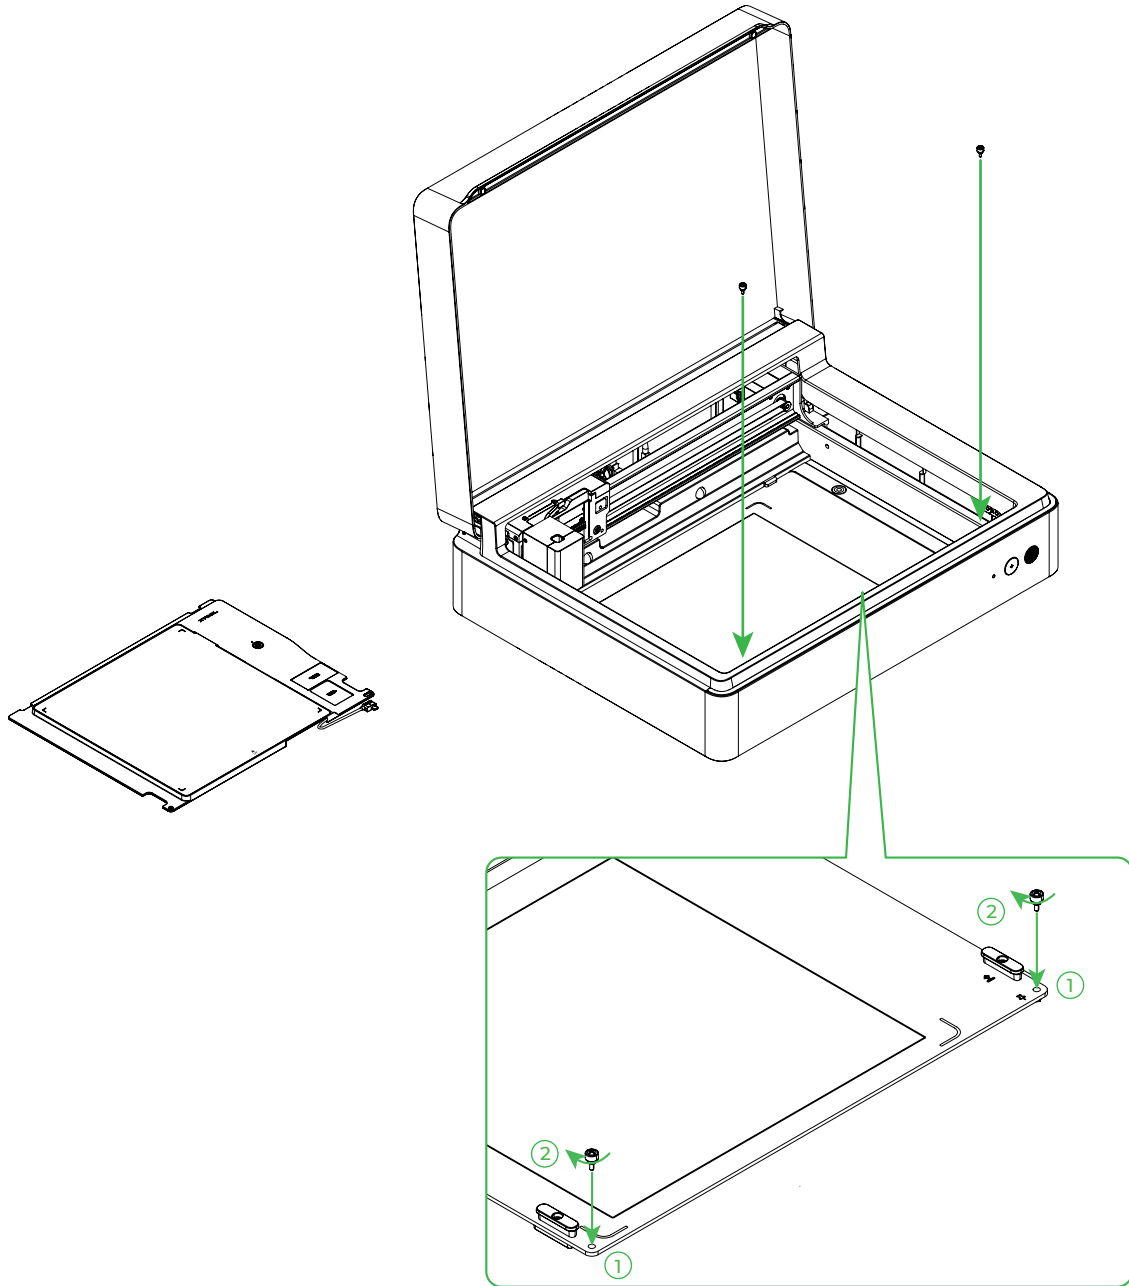

(5)

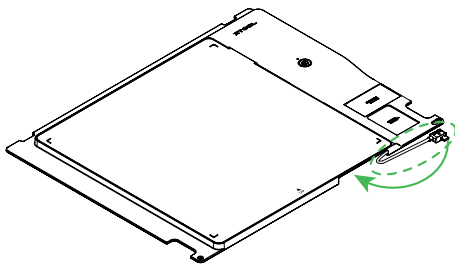

(6)

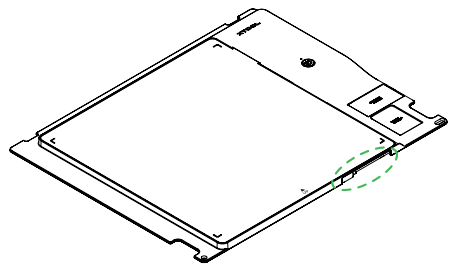

유지 보수

- 정전기 매트를 습기가 많은 환경에 보관하지 마십시오.
- 정전기 필름이 손상되는 것을 방지하려면 블레이드 절단을 사용하기 전에 정전기 매트 위에 정전기 보호 시트를 놓으십시오.

FAQ

1. 블레이드 절단 시 어떤 유형의 소재를 정전기 매트로 고정할 수 있습니까?

정전기 매트는 블레이드 절단 중에 종이와 특정 유형의 가죽을 고정하는 데 적합합니다. 직물이나 목재 보드에는 적합하지 않습니다. 매트의 가죽 고정력은 가죽 표면 질감에 따라 다를 수 있습니다.

2. 정전기 보호 시트를 청소할 수 있습니까?

예. 전원이 꺼져 있을 때 정전기 보호 시트를 축축한 헝겊으로 부드럽게 닦아 청소할 수 있습니다. 닦은 후 통풍이 잘 되는 곳에서 자연 건조시킵니다. 단, 시트를 청소할 때 문지르지 마십시오.

애프터 서비스

기술 지원이 필요한 경우 support@info.xtool.com으로 문의하십시오.
애프터 서비스에 대한 자세한 내용은 support.xtool.com을 방문하십시오.

XTOOL