

xTOOL

xTool M1 Ultraホット フォイル ペン キット



取扱説明書

安全第一(重要) -----	01
----------------	----

内容物一覧 -----	01
-------------	----

xTool M1 Ultraホット フォイル ペン キットの使用 --	02
-------------------------------------	----

FAQ (よくある質問) -----	13
--------------------	----


アフターサービス -----	13
----------------	----

安全第一(重要)


この製品を使用する前に、すべての安全上の注意事項と手順を読み、よく理解してください。すべての安全上の注意事項に厳密に従い。

- 本製品は、xTool M1 Ultraとのみ使用できます。
- ホット フォイル ペンを使用する際には、ペン先に触れないでください。火傷の原因となる場合があります。
- 加工後でも、ホット フォイル ペンは高温の状態を保っています。保管の際には、ホット フォイル ペンに取り外し用ペン キャップを取り付けて、子供の手が届かない場所に置いてください。


内容物一覧

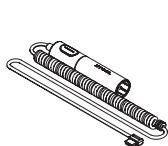


本体




ホット フォイル ペンの太字用ペン先




ホット フォイル ペンの標準用ペン先



ホット フォイル ペンの細字用ペン先



取り外し用ペン
キャップ




ケーブル ブラケット



六角レンチ




ケーブル クランプ



ケーブル クランプ位
置決めガイド カード



フォイル ペーパー



ステッカー





取扱説明書

xTool M1 Ultraホット フォイル ペン キットの使用





シナリオ


ペンをカッティング マット と併用する

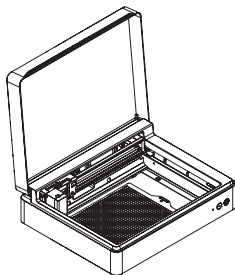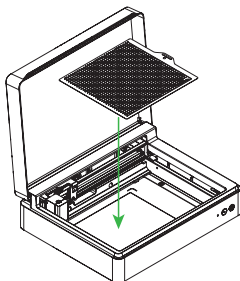


ペンを静電気 マット と併用する

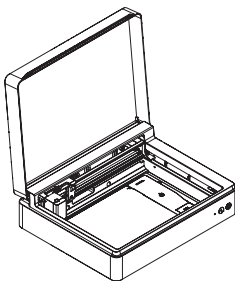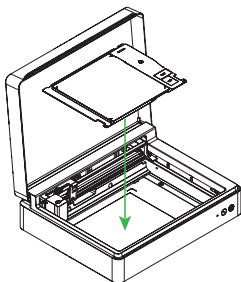


1 ホット フォイル ペンの取り付け ケーブル ブラケットの取り付け




(1)

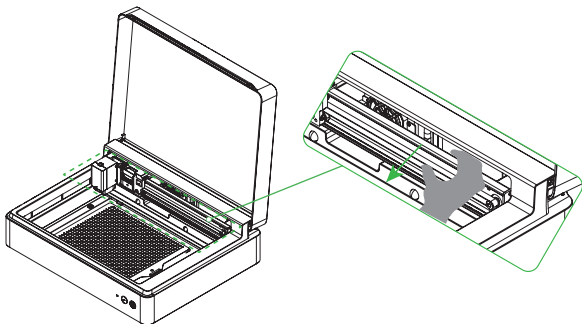

(2)

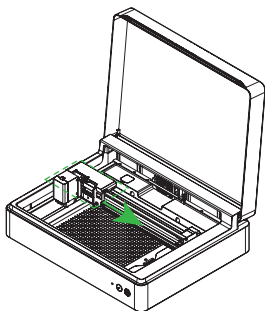


(3)

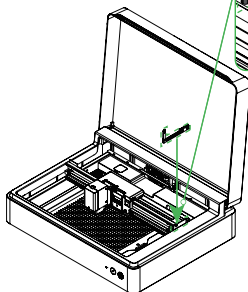


2つのダッシュボックスにあるパーツを右寄せします。

(4)


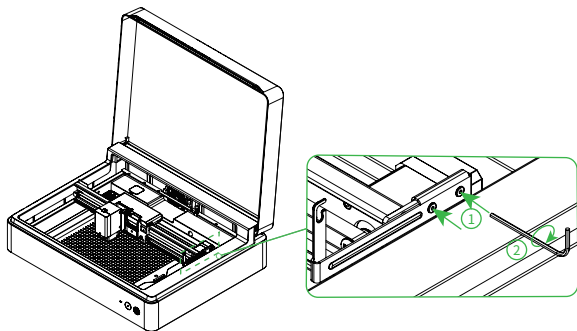


2本のネジを完全に締めます。



ホット フォイル ペンの配置

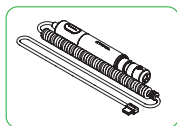


(1)

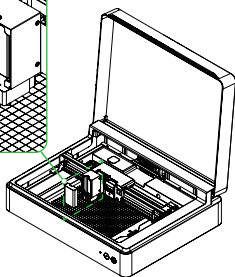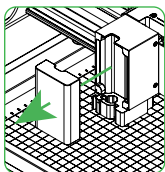


(2)

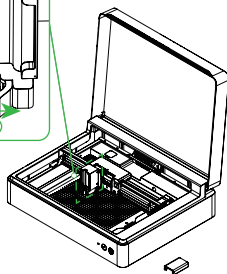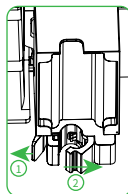

(3)

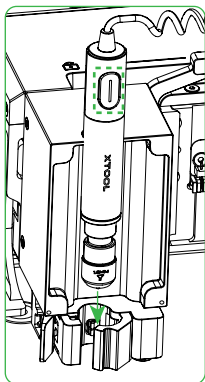


(4)

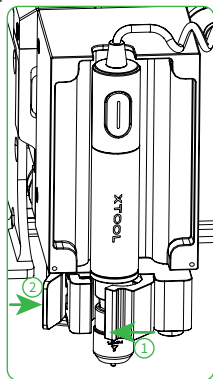


ホットフォイルペン上のボタンが正面に見えるようにしてください。


(5)

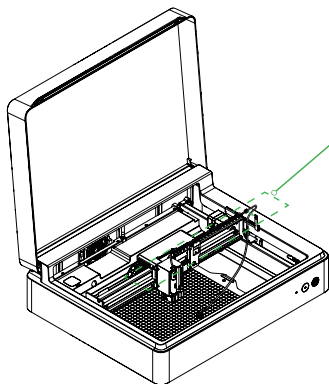


①

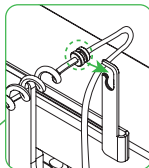


②

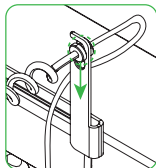


③

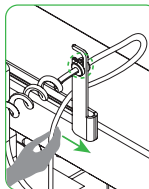


④

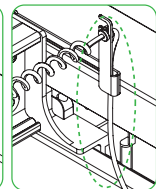


xTool M1 Ultraのx軸ガイドレールを元の位置に戻す

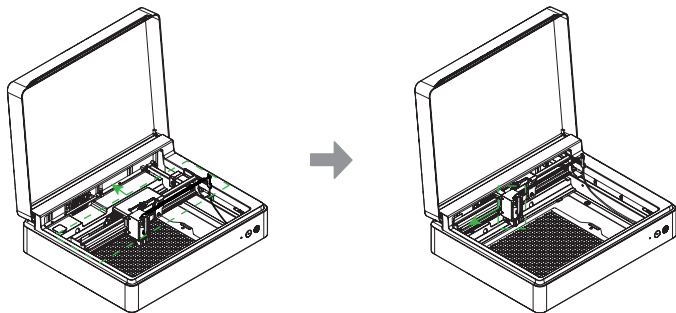


ケーブル クランプの使用




- (1) ティッシュを使用して、xTool M1 Ultra内部の右側のプレートをきれいに拭きます。
- (2) ケーブル クランプ位置決めガイド カードをねじの隣に配置して、右側のプレートの下端に位置合わせします。

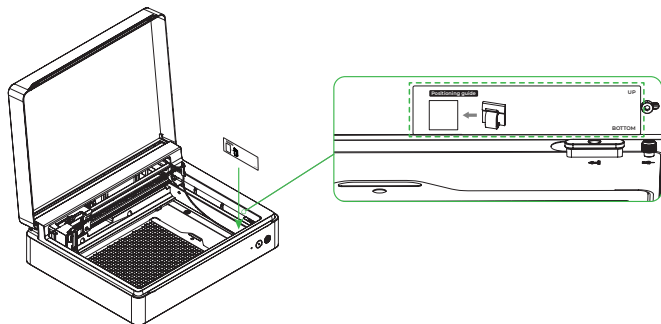


(3)

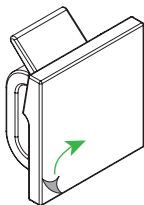


(4)

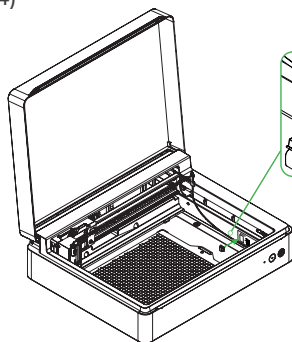

①

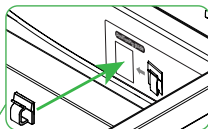


②

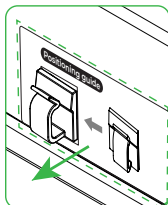


ケーブル クランプ位置
決めガイド カードを取
り外します。


③

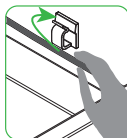

④




⑤

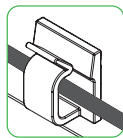


ホット フォイル ペン
の接続ケーブルをケ
ーブル クランプの上
に取り付けます。

(5) ホット フォイル ペンの接続ケーブルをxTool M1 Ultraの回転式取り付けポートにはめ込みます。

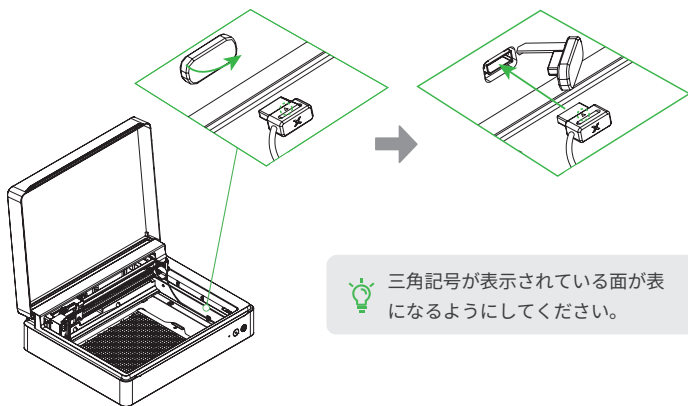


静電気マットと併用するには、以下の操作に従ってください。


- (1) ティッシュを使用して、xTool M1 Ultra内部の右側のプレートをきれいに拭きます。
- (2) ケーブルクランプ位置決めガイドカードをねじの隣に配置して、右側のプレートの下端に位置合わせします。

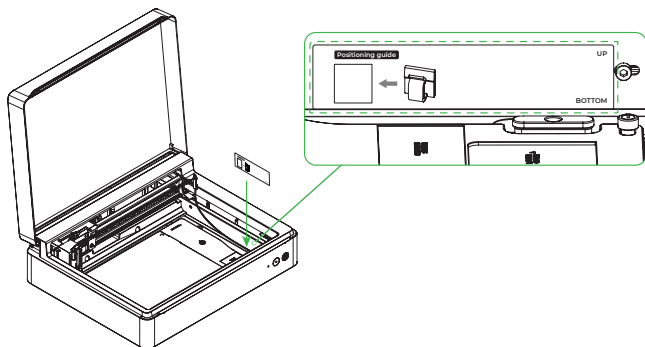


(3)

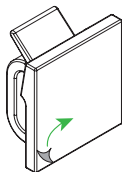


(4)

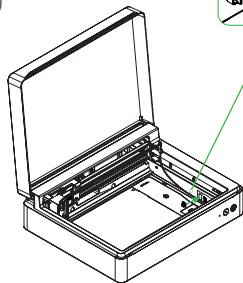

①



②

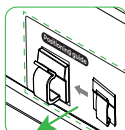


③



ケーブル クランプ位置決めガイドカードを取り外します。

ホット フォイル ペンの接続ケーブルを持ち上げます。

④




⑤



図のように、接続ケーブルを取り付けます。

(5) ホット フォイル ペンの接続ケーブルを静電気マットの拡張ポートにはめ込みます。



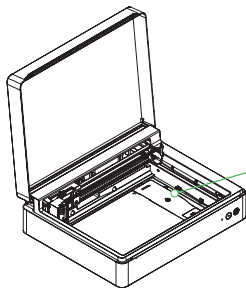


三角記号が表示されている面が表になるようにしてください。


2 加工対象の素材とフォイル ペーパーの配置



加工対象の素材はパックに含まれていません。



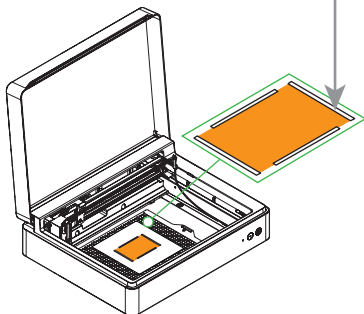
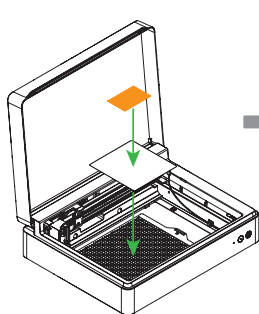
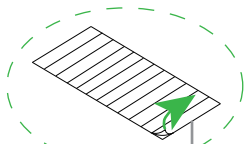


加工対象の素材とフォイル ペーパーを配置したら、ホット フォイル ペンのボタンを押してペン先の加熱を開始します。

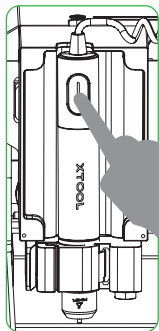

加熱時間は環境によって異なる場合があります。1～2分待ってから、加工を始めてください。加工中にインク モジュールを使用している場合、接続ケーブルがホット フォイル ペンのケーブルと絡み合わないようご注意ください。



3 ホット フォイル ペンのペン先の交換

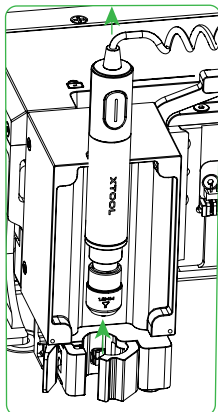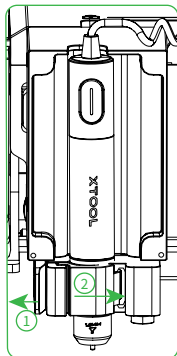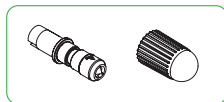

加熱後は、ホット
フォイル ペン
のペン先が熱く
なります。ペン
先には触れない
でください。



取り外し用ペンキャップを
持ったまま、ホット フォイ
ル ペンのペン先を引き出し
ます。

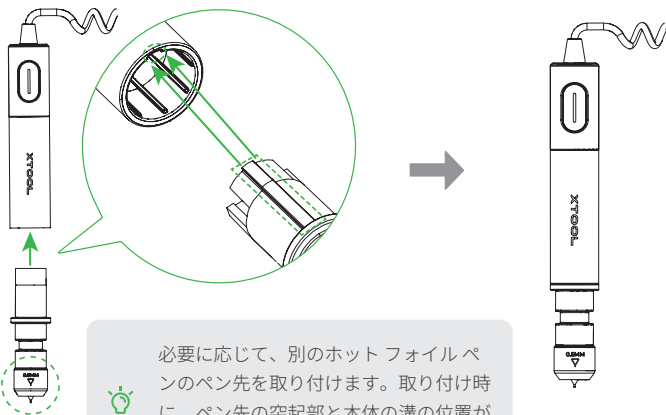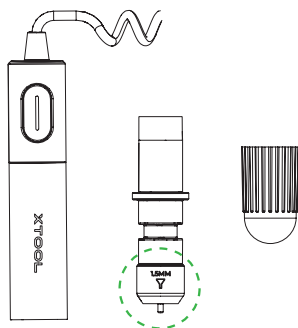

必要に応じて、別のホットフォイルペンのペン先を取り付けます。取り付け時に、ペン先の突起部と本体の溝の位置が合っていることを確認します。



FAQ (よくある質問)

ホット フォイル ペンを使用すると、ホット フォイル加工結果が芳しくありません。なぜですか？

ホット フォイル ペンの性能は、以下の3つの要因の影響を受ける場合があります。

1. フォイル ペーパーの加工温度。フォイル ペーパーの加工温度は、タイプによって異なります。別のブランドのフォイル ペーパーをxToolホット フォイル ペンと併用すると、十分なフォイル加工結果が得られない場合があります。このため、xToolが供給するフォイル ペーパーを使用することをお勧めします。
2. 周囲温度。ホット フォイル ペンを寒冷環境で使用すると、加熱に時間がかかったり、適切な加工温度に達しなかったりする場合があります。したがって、温度が10℃～35℃の室内でホット フォイル ペンを使用することをお勧めします。
3. ホット フォイル ペンの状態。お使いのホット フォイル ペンが損傷している場合、当社のカスタマー サービスのアフター サービスまでご連絡ください。

アフターサービス

アフターサービス（販売後サービス）とテクニカルサポートについては、support@info.xtool.comまたはjp@xtool.comにお問い合わせください。

XTOOL