

xTOOL

xTool M1 Ultra 燙金筆套組



使用者手冊

安全第一(必讀)	01
----------	----

物品清單	01
------	----

使用 xTool M1 Ultra 燙金筆套組	02
-------------------------	----

常見問題	13
------	----


售後服務	13
------	----

安全第一 (必讀)


使用產品之前，請閱讀並熟悉所有安全預防措施和程序。嚴格遵守所有安全預防措施。

- 本產品僅能在與 xTool M1 Ultra 搭配時使用。
- 使用燙金筆時，請勿觸碰筆尖，否則可能會造成燙傷。
- 加工完成後，燙金筆仍會處於高溫。如需收納，請將拆裝筆帽套入燙金筆頭，並將燙金筆放置在兒童無法觸及的地方。


物品清單




燙金筆本體




粗燙金筆頭




中燙金筆頭



細燙金筆頭



拆裝筆帽




線纜固定支架



內六角扳手




束線夾



束線夾定位紙卡



箔紙



貼紙





使用者手冊

使用 xTool M1 Ultra 燙金筆套組





使用情境

配合切割墊使用

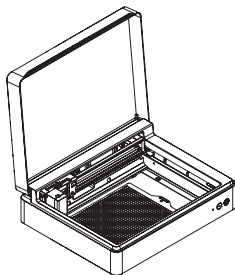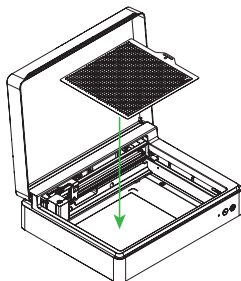


配合靜電吸附板使用

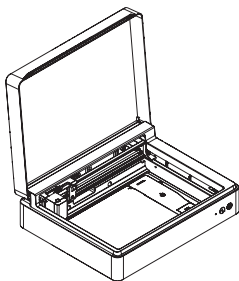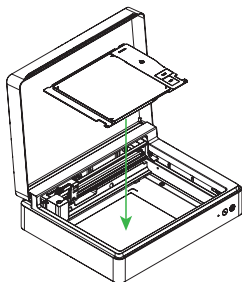


1 安裝燙金筆


安裝線纜固定支架




(1)

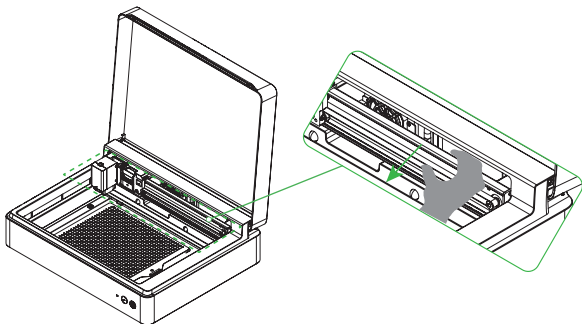

(2)

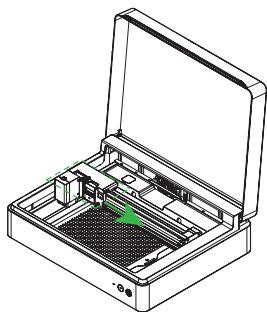


(3)

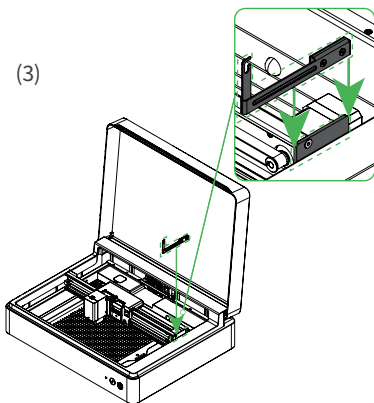


請將兩個虛線框中的部件右側對齊。

(4)


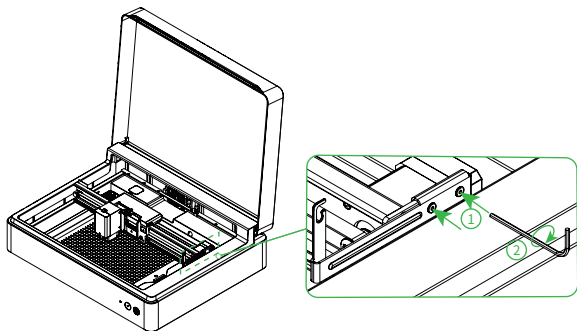


請將兩顆螺絲完全擰緊。



放置燙金筆

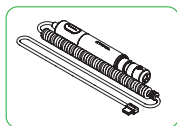


(1)

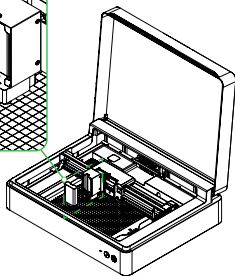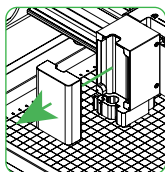


(2)

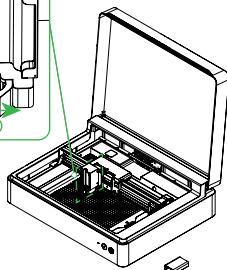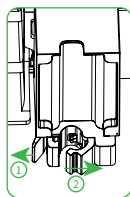

(3)

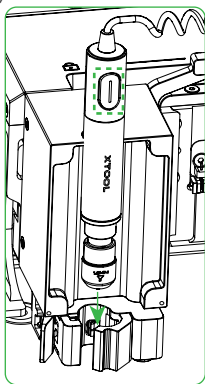


(4)

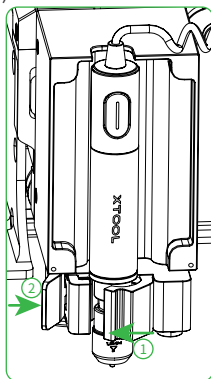


請確保燙金筆的按鍵朝向自己。


(5)

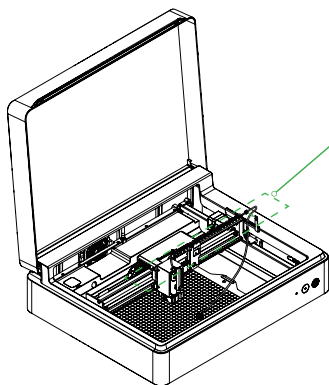


①

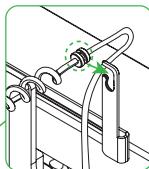


②

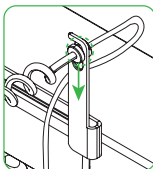


③

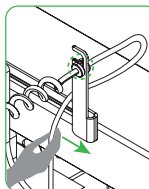


④

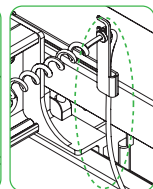


將 xTool M1 Ultra 的 x 軸橫梁推回原位

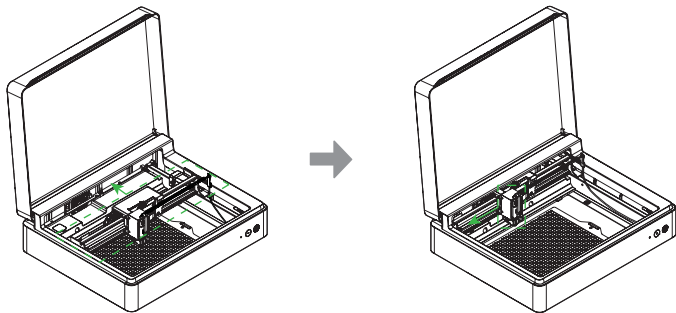


使用束線夾




- (1) 用紙巾擦拭 xTool M1 Ultra 的右側擋板。
- (2) 將束線夾定位紙卡末端靠近螺絲，底部與右側擋板的底邊平齊，然後放下。

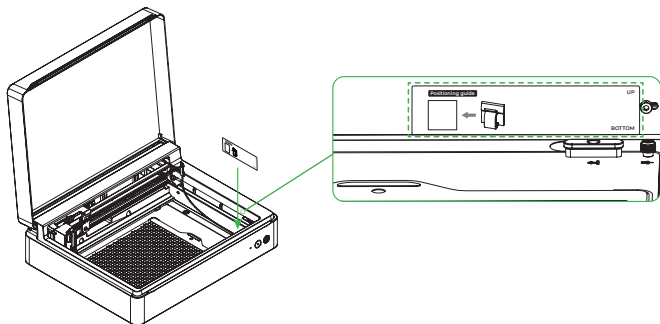


(3)

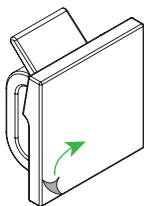


(4)

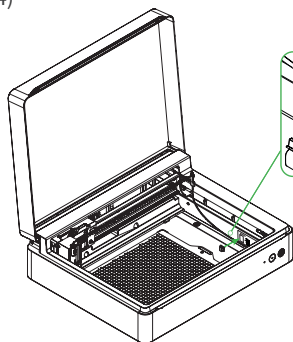

①

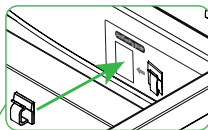


②

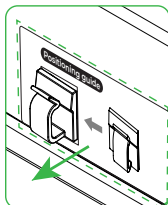


取出束線夾定位紙卡。


③

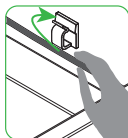

④




⑤

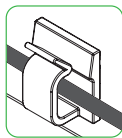


將燙金筆的連接線放
到束線夾上。

(5) 將燙金筆的连接線插入 xTool M1 Ultra 的旋轉附件連接埠。

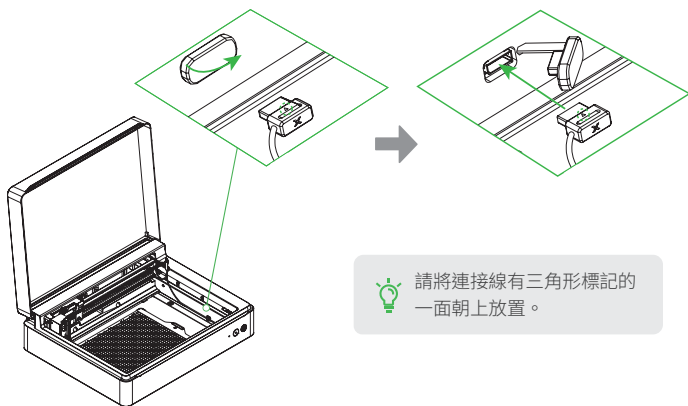


若配合靜電吸附板使用，則按照以下方式進行操作。


- (1) 用紙巾擦拭 xTool M1 Ultra 的右側擋板。
- (2) 將束線夾定位紙卡末端靠近螺絲，底部與右側擋板的底邊平齊，然後放下。

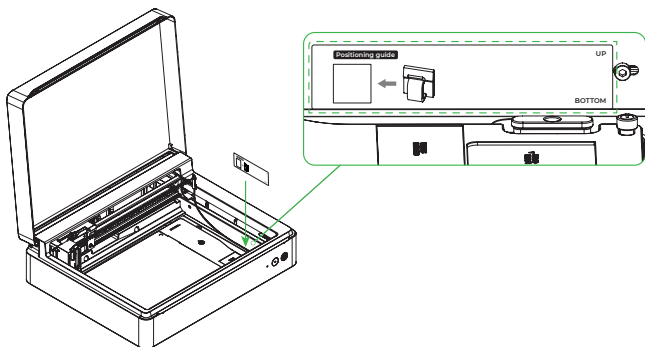


(3)

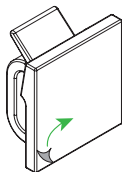


(4)

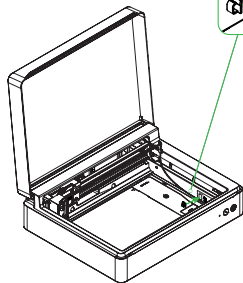

①



②

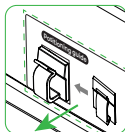


取出束線夾定位紙卡。

③



拿起燙金筆的連接線。

④





⑤




將連接線依照上圖所示擺放。

(5) 將燙金筆的連接線插入靜電吸附板的擴展連接埠。


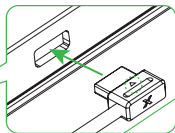
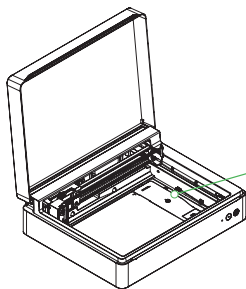


請將連接線有三角形標記的一面朝上放置。


2 放置待加工材料和箔紙



待加工材料需自備。



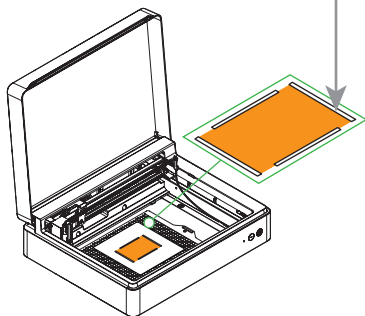
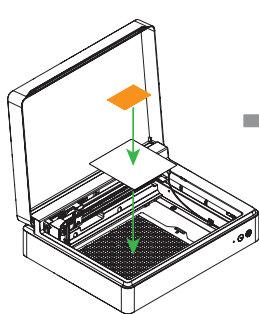
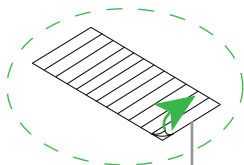


在放置好待加工的材料和箔紙後，按下燙金筆上的按鍵，開始加熱燙金筆頭。

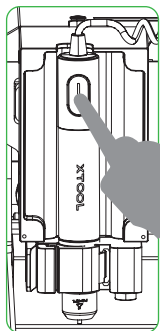

加熱時間可能會因環境影響而有所不同。在開始加工前，請耐心等待一至兩分鐘。加工過程中如果使用噴墨模組，請勿將其連接線與燙金筆的連接線交叉纏繞。



3 更換燙金筆頭

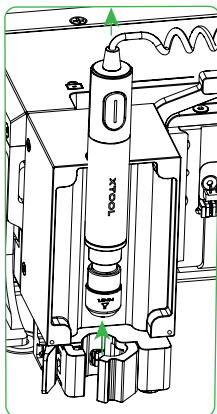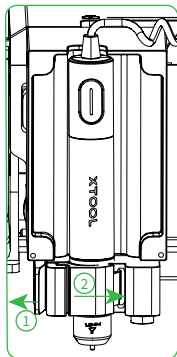

加熱後，燙金筆頭溫度較高。請勿直接觸碰。



用手捏住拆裝筆帽的兩側，拔下燙金筆頭。

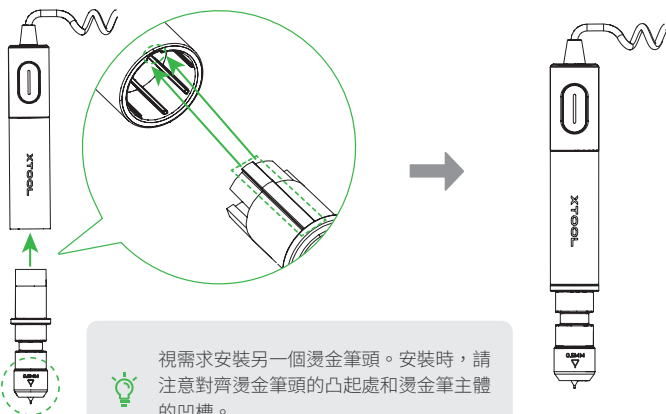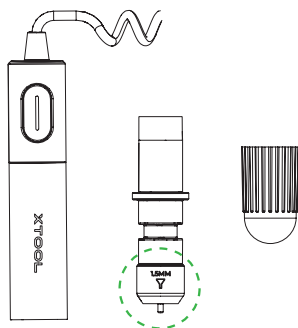

視需求安裝另一個燙金筆頭。安裝時，請注意對齊燙金筆頭的凸起處和燙金筆主體的凹槽。

常見問題

為什麼燙金筆的使用效果不佳？

燙金筆的使用效果可能會受到以下三個主要因素的影響：

1. 箔紙的加工溫度：不同的箔紙對加工溫度的要求不同。使用非官方的箔紙時，我們無法保證燙金效果良好，因此建議使用 xTool 官方提供的燙金箔紙。
2. 環境溫度：在過冷的環境中使用燙金筆，可能導致升溫較為緩慢，或無法達到適宜的加工溫度。因此，建議在 10 至 35 度的室內環境中使用燙金筆。
3. 燙金筆是否出現損傷：如果燙金筆出現損傷，請聯繫我們的售後客服人員。

售後服務

若需要技術協助，請透過 support@info.xtool.com 聯絡我們。

如需有關售後服務的其他資訊，請前往 support.xtool.com。

XTOOL