


xTool 旋转附件三代 P2/P2S 套装

安全提示

本产品包含小零件，请置于儿童无法触及的地方，以防误食。

操作指引


本手册仅介绍如何使用限位块、手拧螺丝和航空插头连接线，将旋转附件三代安装至 xTool P2S。旋转附件三代安装至 xTool P2 的方法类似。

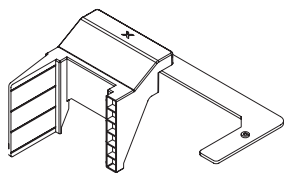

限位块




手拧螺丝

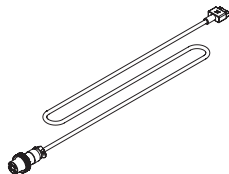


航空插头连接线



请先参考《xTool 旋转附件三代快速使用指南》，按照其中的操作步骤，根据实际需求安装爪盘模式或滚轴模式的旋转附件三代。

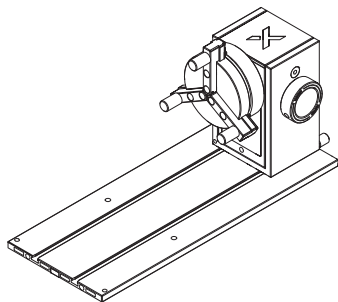



爪盘模式

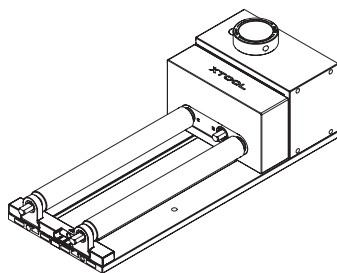

滚轴模式


以下是关于如何在 xTool P2S 中安装旋转附件三代的详细说明。

1 将 xTool P2S 放在扩展底座上方。

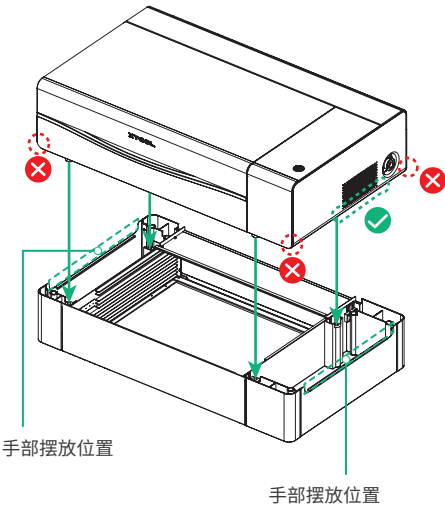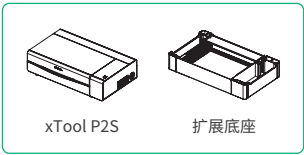


在扩展底座的两侧，为手部预留了摆放位置。xTool P2S 需要至少两人搬动。用双手托住机器两侧，将机器放在扩展底座上方。为避免手部受伤，请勿用手托住机器的四个角进行放置。



2 拆除所有刀条。

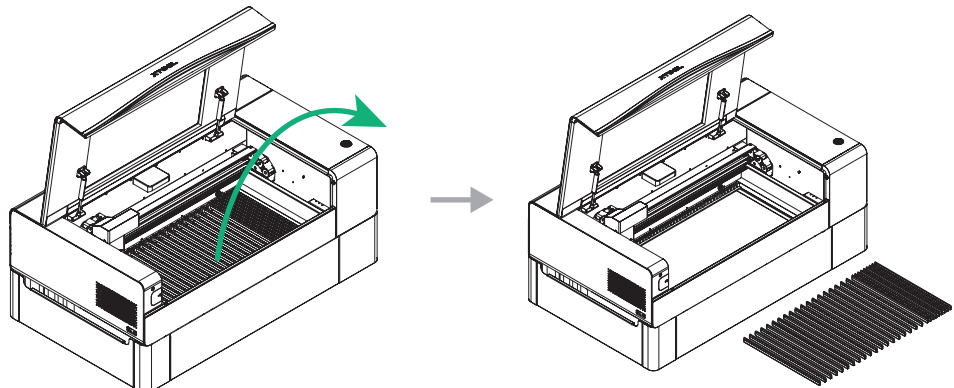


3 拆除固定底板的螺丝, 打开门板, 取出底板。

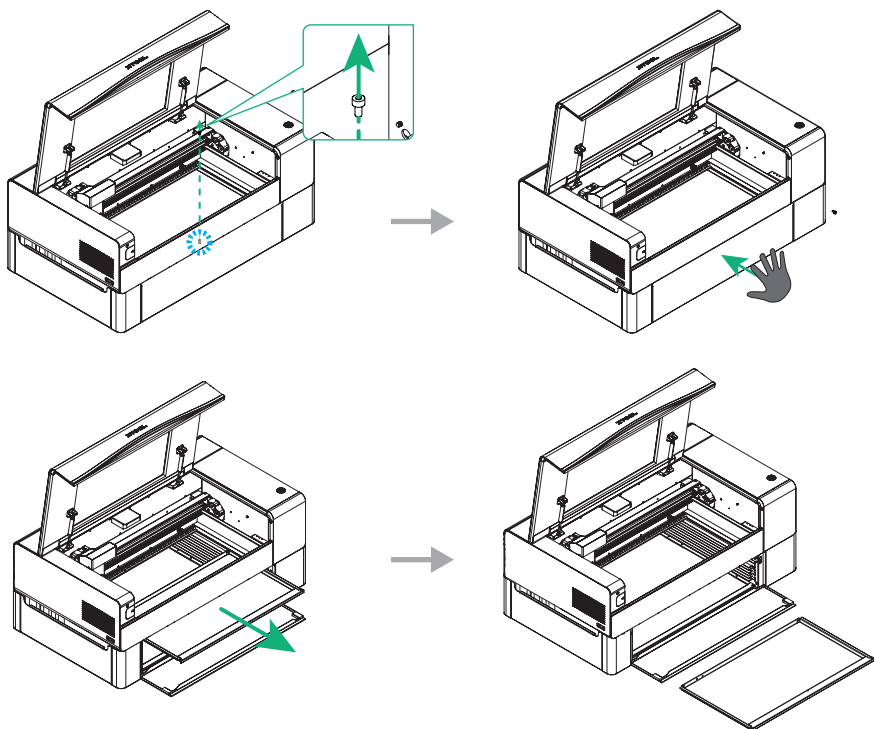



4 使用手拧螺丝将限位块安装并固定到 xTool P2S 的指定位置。

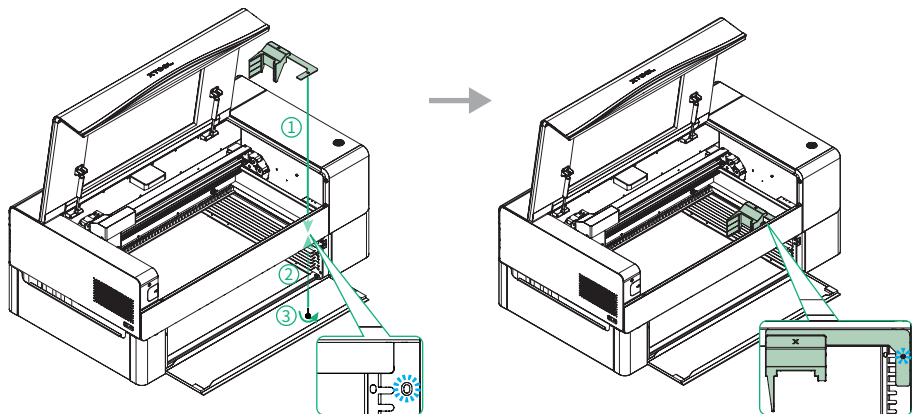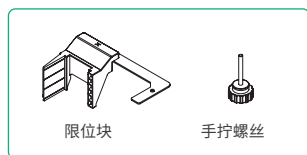


5 关闭门板。

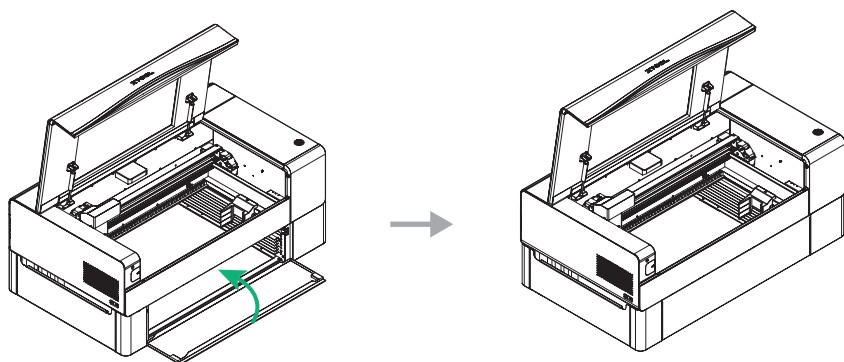

6 在 xTool P2S 内放置木板或其他平整材料, 以将旋转附件三代抬升至适当高度。

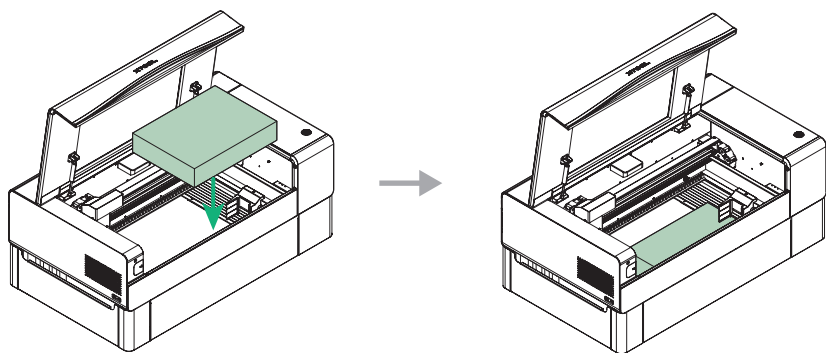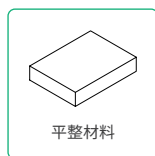

- 7 将航空插头插入 xTool P2S 的扩展配件接口, 顺时针旋紧卡圈。

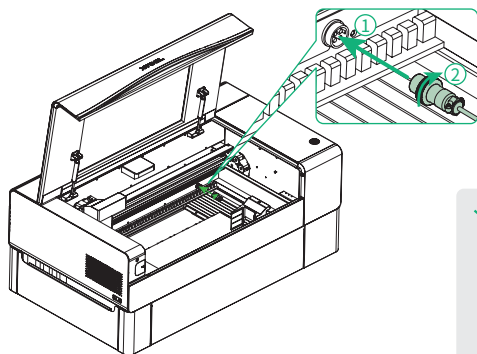

航空插头连接线



注意对齐高亮部位。




扩展配件接口





航空插头连接线


- 8 将旋转附件三代放置在平整材料上, 然后将航空插头连接线的另一端插入旋转附件三代动力组件背面的接口。以下图示以旋转附件三代的爪盘模式为例进行说明。




爪盘模式

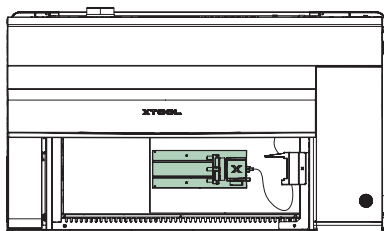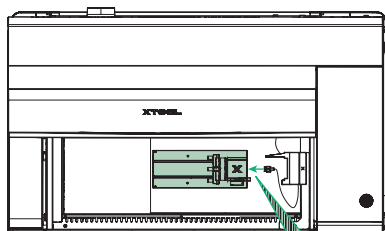

9 将旋转附件三代固定到限位块上。

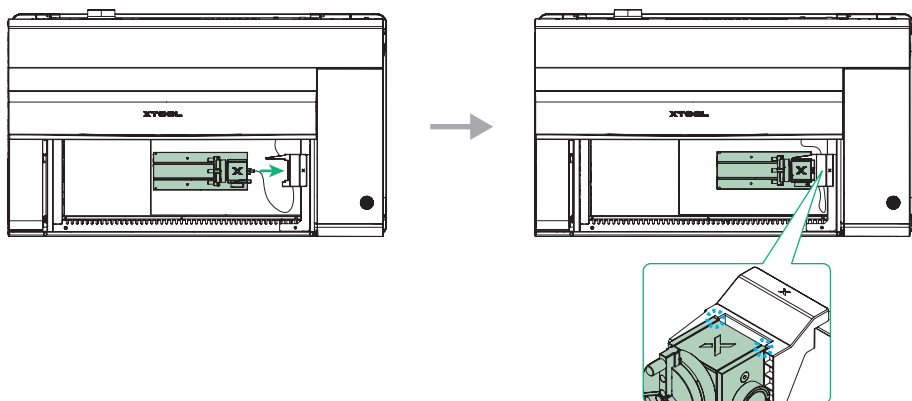

旋转附件三代在滚轴模式下的固定方法如下图所示。



滚轴模式

